



**Тахеометр электронный FOIF
(для модификаций RTS102N)**

ТЭ FOIF RTS102N.РЭ

Руководство по эксплуатации

Содержание

Предисловие	4
1. Меры предосторожности	5
2. Описание и работа	8
2.1. Назначение тахеометра	8
2.2. Метрологические и технические характеристики	9
2.2.1. Метрологические характеристики	9
2.2.2. Технические характеристики	10
2.2.3. Функциональные характеристики	10
2.3. Основные элементы и функции	12
2.3.1. Основные элементы	12
2.3.2. Экран и клавиатура	13
2.3.3. Кнопка быстрых измерений	14
3. Подготовка к работе	14
3.1. Работа с аккумуляторными батареями	14
3.1.1. Установка и замена батареи	14
3.1.2. Зарядка батареи	15
3.1.3. Индикатор уровня заряда батареи	15
3.2. Подготовка к измерениям	16
3.2.1. Установка прибора	16
3.2.2. Горизонтизирование (нивелировка)	16
3.2.3. Включение/выключение	18
3.2.4. Регистрация и демонстрационный режим	18
3.2.5. Ввод цифр и букв	19
3.2.6. Дисплей	20
3.2.7. Блок-схема меню	21
3.2.8. Настройка прибора	23
3.2.9. Настройка параметров	24
3.2.10. Основные настройки прибора	26
3.2.11. Настройка коммуникационного порта	26
3.2.12. Установка единиц измерения	27
3.2.13. Установка даты и времени	28
3.2.14. Настройка функциональных клавиш	28
3.2.15. Настройки дальномера	30
4. Выполнение измерений	31
4.1. Измерение углов	31
4.1.1. Измерение горизонтального угла между двумя точками	31
4.1.2. Установка горизонтального угла	31
4.2. Измерение расстояния	32
4.3. Измерение координат	33
4.3.1. Ввод данных точки стояния	33
4.4. Установка азимута	35
4.5. Измерение координат в трехмерном пространстве	36
4.6. Измерения с разбивкой	38
4.6.1. Разбивка по расстоянию	38
4.6.2. Измерение координат с разбивкой	40
4.6.2. Измерение недоступной высоты с разбивкой	41
4.7. Расчет площади	42
4.7.1. Расчет площади по данным измерений	43
4.7.2. Расчет площади по существующим координатам	44
4.8. Измерение со смещением	44
4.8.1. Измерение со смещением по расстоянию	45
4.8.2. Измерения со смещением по углу	46
4.8.3. Измерение со смещением по двум расстояниям	47
4.9. Измерение недоступной линии (MLM)	49
4.9.1. Измерение расстояния между двумя и более точками	49
4.9.2. Изменение начальной точки	50
4.10. Измерение недоступной высоты (REM)	50
4.11. Засечка	51
4.11.1. Обратная засечка координат	52
4.11.2. Обратная засечка высоты	54
4.11.3. Порядок расчета засечки	55
4.11.4. Меры предосторожности при выполнении засечки	55
4.12. Проекция точки	56
4.12.1. Задание базовой линии	57
4.12.2. Проекция точки	58
4.13. Линия разбивки	58
4.13.1. Задание базовой линии	59
4.13.2. Линия/точка разбивки	59
4.13.3. Разбивка линии/линий	61
4.14. Теодолитная съемка	62
4.15. Сохранение координат	62
4.16. Чтение координат	64
4.17. Обратная задача	64
4.18. Вычисление полярных координат	65
4.19. Повторное измерение углов	66
4.20. Измерение дуги с разбивкой	68
4.20.1. Разбивка двухточечной дуги	68
4.20.2. Разбивка трехточечной дуги	70
4.21. Измерение дорог с разбивкой	72
4.21.1. Ввод исходного пикета	73
4.21.2. Ввод горизонтальных элементов дороги	73
4.21.3. Ввод вертикальных элементов дороги	76
4.21.4. Расчет дороги	79
4.21.5. Просмотр данных разбивки дороги	82
4.21.7. Разбивка трассы	83
4.21.7. Управление файлами дорог	84
5. Сохранение данных	88
5.1. Сохранение данных точек стояния	88
5.2. Получение данных углов	89
5.3. Сохранение данных расстояний и координат	90
5.4. Сохранение заметок	91
5.5. Просмотр данных	91
5.6. Выбор проекта	92
6. Управление проектом	93
6.1. Выбор хранилища данных	93
6.2. Выбор проекта	93
6.3. Изменение названия проекта	95
6.4. Удаление проекта	96
6.5. Передача данных проекта	97
6.6. Экспорт данных проекта в формате ASCII	98
6.7. Экспорт в формате SDR	99
7. Подключение к ПК через USB-порт	100
8. Управление исходными данными	101
8.1. Ввод координат известных точек с клавиатуры	101
8.2. Импорт исходных данных в формате ASCII	102
8.3. Ввод координат известных точек через порт RS-232C	103
8.4. Удаление координат известных точек	103
8.5. Просмотр исходных данных	104
8.6. Очистка памяти исходных данных	105
9. Управление кодами	107
9.1. Изменение списка кодов	107
9.2. Очистка памяти кодов	108
10. Сообщения об ошибках	109
11. Проверка и юстировка	110
11.1. Постоянная прибора	110
11.2. Цилиндрический уровень	110
11.3. Круглый уровень	111
11.4. Оптический визир	112
11.5. Оптический отвес (опционально)	112
11.6. Лазерный отвес	113
11.7. Вертикальная нить окуляра зрительной трубы	113
11.8. Коллимационная ошибка	114
11.9. Компенсатор (датчик наклона)	115
11.10. Ошибка места нуля вертикального круга	116
11.11. Ошибки оптической оси дальномера и оси визира зрительной трубы	118
12. Техническое и сервисное обслуживание	119
12.1. Техническое обслуживание и чистка	119
12.2. Сервисное обслуживание	119
13. Транспортировка	120
14. Хранение	121
Приложение I (информационное). Поправки на атмосферные условия	122
Приложение II. Поправки на кривизну земли и рефракцию	123
Приложение III. Установка и снятие тахеометра с трегера	124
Приложение IV. Комплектность тахеометра	125

Предисловие

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на тахеометры электронные FOIF в модификации RTS102N (далее по тексту – тахеометр или прибор).

Надлежащее уведомление

© Товарный знак и логотип FOIF - торговая марка компании Suzhou FOIF Co., Ltd., Китай. Авторские права защищены. ООО «РУСГЕОКОМ» является официальным дистрибутором на территории Российской Федерации и стран Союза независимых государств (СНГ).

Производитель — Suzhou FOIF Co., Ltd., Китай.

Товарный знак и логотип Bluetooth - собственность Bluetooth SIG, Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Copyright © 2024 Все права на перевод принадлежат ООО «РУСГЕОКОМ».

Примечание к выпуску

Это выпуск руководства по эксплуатации на тахеометр RTS102N за октябрь 2024 (Редакция 1.3).

Ограничение гарантии

За исключением гарантийных обязательств и лицензионных соглашений, прилагаемых к изделию и приведенных в этом руководстве, это руководство и изделие поставляются «как есть». Гарантийные обязательства другого рода не предлагаются. Производитель отклоняет любую подразумеваемую гарантию товарной пригодности изделия для какого-либо конкретного применения или использования. Производитель и его представители не несут ответственности за технические или редакторские ошибки и пропуски, содержащиеся в этом руководстве, равно как и за убытки случайные либо являющиеся закономерным следствием применения, использования или эксплуатационных качеств этого руководства или изделия.

Такие отклоняемые убытки включают в себя, но не ограничиваются, потерями рабочего времени, утерей либо порчей данных, упущенной выгодой, потерями денежных средств либо доходов, а также потери от использования изделия. В дополнение, производитель не несет никакой ответственности и обязательств за убытки или издержки, понесенные в связи с заменой изделия или программного обеспечения, исков третьих лиц, возмещения неудобств и прочие расходы. В любом случае производитель не должен нести ответственность по компенсации убытков или расходов перед вами и любой третьей стороной, превышающую продажную цену тахеометра.

Упомянутые выше условия и положения могут быть в любой момент времени исправлены, изменены, заменены на другие, либо отменены производителем.

1. Меры предосторожности

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Разборка и восстановительный ремонт прибора должны производиться исключительно уполномоченными дистрибуторами компании FOIF.
- Не направляйте зрительную трубу на солнце. Это может привести к повреждению сетчатки глаз или потере зрения.
- Не накрывайте зарядное устройство, т. к. это может привести к его возгоранию во время зарядки.
- Использование неисправного кабеля питания, розетки или вилки может привести к пожару или удару электрическим током.
- Использование влажной батареи или зарядного устройства может привести к пожару или удару электрическим током.
- Не располагайте прибор вблизи горючих газов или жидкостей, не используйте прибор в угольных шахтах. Это может привести к взрыву.
- Защищайте батарею от воздействия огня и высокой температуры. Это может привести к взрыву или повреждению прибора.
- При использовании батареи, не рекомендованной компанией FOIF, существует опасность возгорания, удара электрическим током или ожога.
- При использовании кабеля питания, не рекомендованного компанией FOIF, существует опасность возгорания.
- Короткое замыкание батареи может привести к пожару.
- Под воздействием сильного электростатического заряда допустимо незначительное ухудшение качества работы прибора, например, его автоматическое включение и отключение и т. п.

⚠ ОСТОРОЖНО:

- При касании прибора влажной рукой существует риск удара электрическим током.
- Не следует вставать на футляр, сидеть на нем или произвольно его переворачивать, т. к. это может привести к повреждению прибора.
- Соблюдайте осторожность при установке или перемещении штатива, чтобы не повредить концы ножек штатива.
- Не роняйте прибор или футляр, а также не используйте неисправный ремень, скобу или подвес, т. к. это может привести к повреждению прибора.
- Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из прибора или батареи. Опасные химические вещества могут вызвать ожоги или образование волдырей на коже.
- Тщательно собирайте трегер: ненадежно закрепленный трегер может привести к серьезным повреждениям прибора.
- Падение прибора или штатива может привести к серьезному повреждению. Перед использованием прибора тщательно затяните становой винт.

Информация для пользователя

- 1) Этот прибор предназначен исключительно для профессионального использования! Для понимания информации руководства по эксплуатации и указаний по технике безопасности, с которыми следует ознакомиться до использования, осмотра или регулировки прибора, пользователь должен иметь квалификацию геодезиста или обладать знаниями, достаточными для проведения геодезических работ.
- 2) Во время использования прибора следует надевать необходимые средства индивидуальной защиты (защитную обувь, каску и т. д.).

Ограничение ответственности

- 1) Пользователь этого прибора должен соблюдать все положения руководства по эксплуатации и периодически проверять эксплуатационные характеристики прибора.
- 2) Производитель не несет ответственности за прямой, косвенный или сопутствующий ущерб и за

упущенную выгоду в результате использования неисправного прибора, а также умышленного или неумышленного нарушения правил эксплуатации.

- 3) Производитель не несет ответственности за сопутствующий ущерб и упущенную выгоду в результате природных бедствий (напр., землетрясения, урагана, наводнения и т. д.).
- 4) Производитель не несет ответственности за любой ущерб и упущенную выгоду в результате изменения данных, утери данных, приостановки работ и т. д., произошедших в результате использования исправного или неисправного прибора.
- 5) Производитель не несет ответственности за любой ущерб и упущенную выгоду в результате использования прибора с несоблюдением положений руководства по эксплуатации.
- 6) Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильных транспортировки или соединения прибора с другими приборами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не направляйте зрительную трубу на солнце
Защищайте прибор от солнечных лучей и не направляйте зрительную трубу на солнце, чтобы не повредить глаза и сам прибор.
- Установка прибора на штатив
При использовании прибора обеспечьте надежное крепление прибора на штативе. Для обеспечения точности измерений лучше использовать деревянный штатив.
- Установка прибора на трегере
Регулировка трегера влияет на точность измерений. Трегер следует регулярно проверять — винт, соединяющий трегер с алидадой, должен быть надежно затянут. Становой винт также должен быть надежно затянут.
- Не допускайте колебаний прибора
Используйте специальный футляр при транспортировке прибора и старайтесь свести к минимуму колебания.
- Переноска прибора
При переноске крепко держите прибор за рукоятку.
- Воздействие высоких температур
Избегайте длительного нахождения прибора под воздействием высоких температур, так как это может отрицательно сказаться на его работе.
- Резкие перепады температуры
Резкие перепады температур на прибор или призму приводят к уменьшению диапазона измерения расстояний. При перемещении прибора из тепла в холод необходимо выждать некоторое время для его адаптации к окружающим условиям, после чего можно приступать к измерениям.
- Проверка уровня заряда батареи
Перед использованием прибора проверьте уровень заряда батареи.
- Извлечение батареи
Извлекать батарею следует при выключенном приборе: в противном случае могут быть утрачены сохраненные данные. Поэтому менять батарею лучше после выключения питания прибора.
- Ответственность за сохраненные данные
Компания FOIF не несет ответственности за утерю данных по причине ненадлежащего использования прибора.
- Шум от прибора
Шум работающего электродвигателя во время использования прибора является нормой и не влияет на его работу.

Обозначения

В целях сохранности вашего прибора и предотвращения травмирования пользователей и иных лиц, а также повреждения оборудования, подлежащие соблюдению пункты обозначены в этом руководстве восклицательным знаком внутри треугольника. Ими отмечен текст, содержащий важную информацию («ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО»).

Формулировки указаний приведены ниже. Убедитесь, что они вам понятны до того, как перейти к ознакомлению с основным текстом.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Игнорирование данного требования и несоблюдение пользователем условий эксплуатации могут привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

⚠ ОСТОРОЖНО:

Игнорирование данного требования и несоблюдение пользователем условий эксплуатации могут привести к травмам или повреждению оборудования.

Стандарты безопасности для лазерных приборов

Для тахеометра RTS102N используется безопасный лазер видимого диапазона, соответствующий требованиям стандартов «Спецификация излучающих устройств» (FDA CDRH.21CFR, Части 1040.10 и 1040.11) и «Безопасность лазерных устройств. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство пользователя» (IEC 60825-1:2001).

В соответствии с указанными стандартами, тахеометр RTS102N относится к лазерным устройствам класса IIIa/3R. Если в качестве отражателя при настройке конфигурации (Config) выбрана призма или отражательная марка, выходное излучение эквивалентно более безопасному классу 1.

При повреждении прибора его разборка не допускается. В этом случае рекомендуется связаться с авторизованным сервисным центром.

Этикетки

Для обеспечения безопасной эксплуатации следуйте инструкциям по технике безопасности, указанным на этикетках и изложенным в настоящем руководстве.

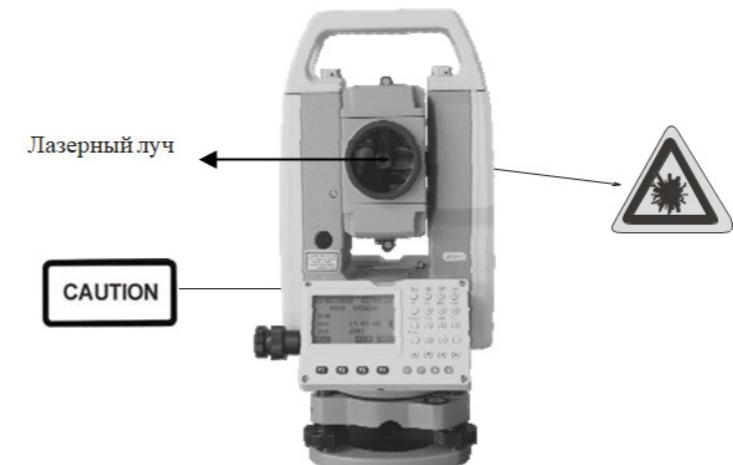


Рисунок 1 – Наклейка с оповещением об опасности лазерного излучения

Предупреждение об опасности

⚠ ВНИМАНИЕ

- Никогда не направляйте лазерный луч в глаза другим людям, поскольку это может привести к серьезным травмам.
- Не заглядывайте в источник лазерного излучения, поскольку это может привести к необратимым повреждениям сетчатки глаз.
- Не смотрите на лазерный луч, поскольку это может привести к необратимым повреждениям сетчатки глаз.
- Не смотрите на лазерный луч через телескоп или другие оптические приборы, поскольку это может привести к необратимым повреждениям сетчатки глаз.

2. Описание и работа

2.1. Назначение тахеометра

Тахеометр RTS102N предназначен для измерений длин (приращений координат), горизонтальных и вертикальных плоских углов, в том числе применяемых при определении координат пунктов при геодезических построениях.

Внешний вид тахеометра RTS102N показан на рисунке 2.



Рисунок 2 - Общий вид тахеометра RTS102N

2.2. Метрологические и технические характеристики

2.2.1. Метрологические характеристики

Метрологические характеристики тахеометра RTS102N приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики тахеометра RTS102N

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации
Модификация	FOIF RTS102N
Диапазон измерений углов, градус ¹⁾ : - горизонтальных - вертикальных	от 0° до 360° от -50° до +90°
Диапазон измерений длин, м - отражательный режим на одну призму - отражательный режим на светоотражающую плёнку - диффузный режим	от 1,5 до 5000 от 1,5 до 1000 ¹⁾ от 1,5 до 1000 ²⁾
Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений углов, секунда	2
Доверительные границы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов (при доверительной вероятности 0,95), секунда	±4
Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений длин, мм: - отражательный режим на одну призму - отражательный режим на светоотражающую плёнку - диффузный режим	2+1•10-6•L 2+2•10-6•L 2+2•10-6•L
Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длин (при доверительной вероятности 0,95), мм: - на призменный отражатель (1 призма) - на светоотражающую плёнку - без отражателя	±2•(2+1•10-6•L) ⁴⁾ ±2•(2+2•10-6•L) ±2•(2+2•10-6•L)
Примечания:	
	¹⁾ градус, секунда – единица измерений плоского угла.
	²⁾ измерения на отражающую пленку (90×90) мм с коэффициентом отражения не менее 90%.
	³⁾ измерения на поверхность соответствующей белой поверхности пластины с коэффициентом отражения не менее 90 %.
	⁴⁾ L – измеряемая длина, мм.

2.2.2. Технические характеристики

Технические характеристики тахеометра RTS102N приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики тахеометра RTS102N

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации
Модификация	FOIF RTS102N
Увеличение зрительной трубы, крат, не менее	30
Угловое поле зрения зрительной трубы, не менее	1°30'
Диапазон компенсации компенсатора, не менее	±3'
Напряжение питания постоянного тока, В: - внутренний аккумулятор	7,4
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более	200×191×365
Масса с трегером и аккумуляторной батареей, кг, не более	5,3
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +50

2.2.3. Функциональные характеристики

Функциональные характеристики тахеометра RTS102N приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Функциональные характеристики тахеометра RTS102N

Модель	RTS102N
Зрительная труба	
Длина	156 мм
Изображение	Прямое
Диаметр входного зрачка	45 мм
Увеличение	30×
Угол поля зрения	1°30'
Минимальное расстояние фокусирования	1,0 м
Подсветка сетки нитей	10 уровней яркости
Измерение углов	
Система считывания	Абсолютный датчик (энкодер)
Минимальное отображаемое значение	1" / 5" / 10"
Точность	2"
Компенсатор	двуосевой
Диапазон компенсации	±3'
Интерфейс и управление данными	
ЖК-дисплей	LCD, 6 строк × 20 символов (96×160 точек)
Панель управления	двухсторонняя
Память	
внутренняя память	20 проектов / до 60 000 точек (40 проектов / до 120 000 точек – при использовании карты памяти типа SD)
внешняя память	SD-карта
Передача данных	RS-232 / USB типа B / SD-карта / Bluetooth TM (опционально)
Программное обеспечение (структура меню)	типа Sokkia®

Прочая информация	
Лазерный отвес	±1,0 мм/1,5 м
Время непрерывной работы	до 24 часов (при +20 °C и однократном измерении расстояния каждые 30 с)
Питание	7.4 В
Встроенные датчики (температура, давление)	-
Температура хранения	-40 ...+70 °C
Защита от пыли и влаги	IP66
Стандартный комплект	электронный тахеометр на трегере, аккумуляторная батарея (2 шт.), зарядное устройство, крышка объектива, чехол для защиты от осадков, набор инструментов для ухода за оптикой и юстировки, кабель передачи данных miniUSB, руководство по эксплуатации на электронном носителе, транспортировочный футляр, плечевые ремни, свидетельство о поверке (электронно)

2.3. Основные элементы и функции

2.3.1. Основные элементы



Рисунок 3 - Основные элементы тахеометра RTS102N

2.3.2. Экран и клавиатура



Рисунок 4 – Экран и клавиатура

Клавиши	Описание
F1–F4	Программируемые клавиши
0–9	1. Ввод цифр в цифровом режиме 2. Ввод символов в алфавитном режиме
.	Десятичный разделитель
±	Знак «плюс-минус»
Питание	Включение/выключение прибора
★	Прямой переход к режиму настройки
ESC	Выход в предыдущий режим или меню
SFT	1. Переключение между алфавитным и цифровым режимом 2. Сдвиг мишени при измерении
BS	1. Удаление символа слева от курсора при вводе 2. Открытие меню электронного уровня
Space	1. Черный пробел при вводе 2. Ввод цели или высоты прибора
Func	Переход на другую страницу
ENT	1. Выбор и подтверждение введенных данных 2. Подтверждение выбранного варианта

2.3.3. Кнопка быстрых измерений

Клавиша быстрого запуска измерений начинает процесс измерений в соответствие с выбранным режимом измерений дальномера.



Рисунок 5 – Кнопка быстрых измерений тахеометра RTS102N

3. Подготовка к работе

3.1. Работа с аккумуляторными батареями

3.1.1. Установка и замена батареи

1)



Извлеките батарею

- 1) Нажмите на кнопку вниз, как показано на рисунке
- 2) Извлеките батарею, потянув ее на себя

Установите батарею

- 1) Вставьте батарею в прибор
- 2) Нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.

3.1.2. Зарядка батареи



 
Подключите зарядное устройство к батарее, затем подключите устройство к источнику питания (100–240 В пер. тока), чтобы начать зарядку (см. рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы увеличить емкость новой (или давно не используемой) батареи, необходимо провести 3–5 полных циклов зарядки и разрядки батареи. При этом каждый раз батарею нужно заряжать не менее 10 часов.
- Световой индикатор на зарядном устройстве показывает уровень заряда батареи:
Постоянный красный свет — батарея заряжается;
Постоянный зеленый свет — зарядка завершена;
Мигающий красный свет — батарея не подключена, плохое соединение или иная проблема.
- После загорания зеленого света рекомендуется продолжить зарядку в течение 1–2 часов.
- Если после подключения батареи к источнику питания (100–240 В пер. тока) индикатор начнет мигать красным, отключите зарядное устройство и повторите попытку через 3–5 минут.

3.1.3. Индикатор уровня заряда батареи

Измерение Отр -30.0
ppm 9
SD 2.801м 
ВУ 175°59'56" 
ГУ 147°05'57" Р1
Дист НГВ1 НГВ2 ОУСТ



Измерения возможны

Низкий уровень заряда батареи. Замените или зарядите батарею

Измерения невозможны. Замените или зарядите батарею


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время работы батареи зависит от множества факторов, в том числе от температуры окружающей среды, продолжительности зарядки и разрядки. В целях защиты данных измерений перед работой рекомендуется полностью заряжать батарею или приготовить несколько полностью заряженных батарей.


- Индикатор заряда батареи показывает только уровень заряда в текущем режиме измерений. Энергопотребление в режиме измерения расстояний выше по сравнению с режимом измерения углов, поэтому при переходе в режим измерения расстояний из режима измерения углов прибор может автоматически отключиться из-за недостаточного уровня заряда батареи.
- Индикатор заряда батареи показывает только заряд источника питания, а не текущее изменение уровня заряда. При изменении режима измерения индикатору требуется время, чтобы отобразить увеличение или уменьшение уровня заряда.
- Перед началом полевых работ рекомендуется проверить уровень заряда каждой батареи.

3.2. Подготовка к измерениям

3.2.1. Установка прибора

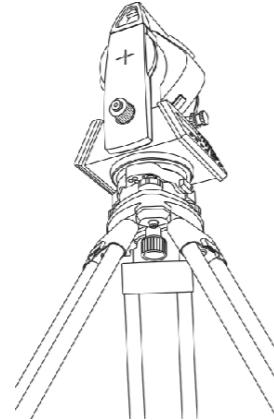

- Сначала установите штатив: выдвиньте телескопические ножки на необходимую длину и плотно затяните винты. Убедитесь, что ножки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, а головка штатива приблизительно выровнена по горизонтали. Установите штатив таким образом, чтобы головка находилась над точкой съемки. Убедитесь, что ножки штатива надежно зафиксированы в земле.

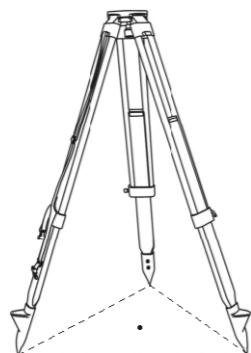


- Фиксация прибора на основании штатива: аккуратно установите прибор на основание штатива. Придерживая его одной рукой, затяните становой винт в нижней части прибора, чтобы надежно закрепить его на штативе.


3.2.2. Горизонтизование (нивелировка)

Расположите штатив так, чтобы отвес был направлен на метку на земле.

- Грубая нивелировка при помощи круглого уровня

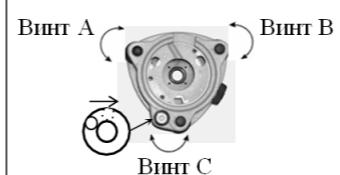


- Вращайте подъемные винты А и В в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек круглого уровня не окажется в положении, перпендикулярном линии, образованной винтами А и В. Направление вращения слева показывает направление перемещения пузырька круглого уровня.

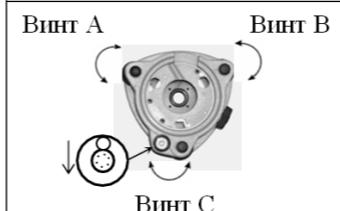


- Установите пузырек в центр круга вращением винта С.

(2) Точная нивелировка при помощи цилиндрического уровня

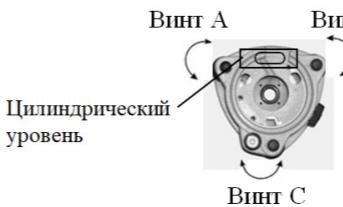

- Ослабьте зажим горизонтального наведения и поворачивайте прибор до тех пор, пока цилиндрический уровень не будет параллелен линии, образованной винтами А и В. Поворачивайте винты А и В, пока пузырек не окажется в центре уровня.

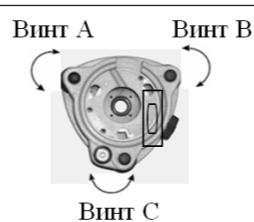


- Ослабьте зажим горизонтального наведения и поверните прибор примерно на 90°. Вращением винта С установите пузырек в центр уровня.

- Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока пузырек не будет находиться в центре цилиндрического уровня при повороте прибора в любом направлении.

(3) Точная нивелировка при помощи электронного уровня на экране

За счет электронного уровня процедура нивелировки приборов RTS102N очень проста, особенно в случаях, когда круглый и цилиндрический уровни плохо видны.

Компенс.
ХВЫКУВЫК
Х-0°03'04"
Y 0°00'51"

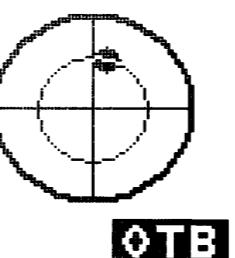

- Включите прибор и нажмите клавишу {BS}, чтобы вывести на экран электронный уровень.

Компенс.
ХВЫКУВЫК
Х 0°00'02"
Y-0°00'01"




- Выровняйте прибор с помощью трех подъемных винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете включить или отключить компенсацию по осям X и Y при помощи клавиш **или**.
- Если прибор оснащен лазерным отвесом, после открытия этого меню появится шкала настройки лазерного отвеса. Мощность лазера можно отрегулировать при помощи клавиш **т** и **и**.

3.2.3. Включение/выключение

I. Включение прибора

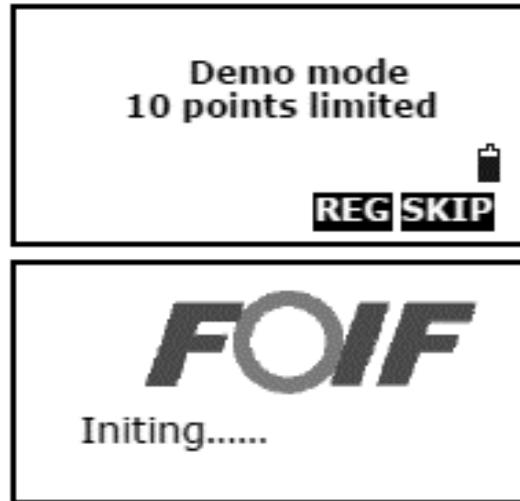

10/03/2023 09:09:18
FOIF RTS100R
Сер.нум. A21282
Версия 23-03-08
Проект JOB1
ИЗМ. ПАМ КОНФ

II. Выключение прибора

Выключить?

ДА НЕТ




3.2.4. Регистрация и демонстрационный режим

При первом включении приборов RTS102N на экране появится окно регистрации.

Для активации программы RTS102N вам необходимо обратиться к местному дилеру компании FOIF или направить нам по электронной почте фабричный номер прибора.

- Убедитесь, что прибор установлен ровно и нажмите красную клавишу **{POWER}**, а затем нажмите клавишу **{skip}**.

- Прибор включится, на его экране отобразится окно состояния.

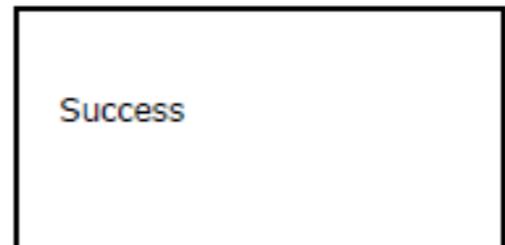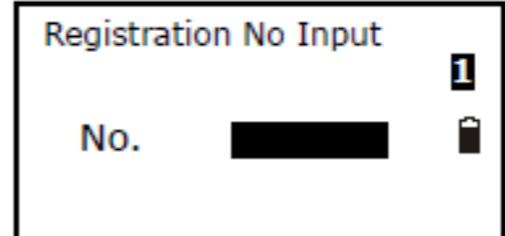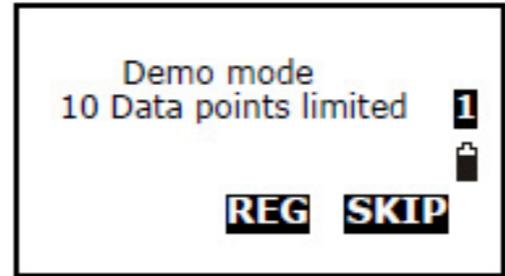

После этого мы выдадим вам регистрационный номер, который надо будет ввести в поле «НЕТ». Нажмите клавишу F3 (РЕГИСТРАЦИЯ) для программирования экрана регистрации. После ввода регистрационного номера вы увидите слово «Success», а программа перейдет в зарегистрированный режим.

3.2.5. Ввод цифр и букв

Память **P1**

- Проект
- Известн. Дан.
- Код**
- Выбор памяти
- USB

001:DOR
002:ZAB
003:STI
004:
005:

↑↓. **ПЕР ПОСЛ УД**

001:DOR
002:ZAB
003:ST
004:PIK
005:OTKOS
↑↓. **ПЕР ПОСЛ УД**

- Войдите в режим ввода кода (см. п. 9.1 «Изменение списка кодов»), курсор будет мигать, можно вводить. Буква «1» в верхнем правом углу показывает активный режим ввода; клавишей **{Shift}** можно переключаться между «A» алфавитным и «1» числовым режимами.

- Введите код и нажмите клавишу **{ENT}**, чтобы его сохранить. Можно нажать клавишу **{BS}**, чтобы удалить неправильно введенные знаки перед курсором. Максимальная длина кода — 12 символов.


Нажмите клавишу **{POWER}**, появится запрос на подтверждение выключения прибора, нажмите F3 («ДА»), чтобы выключить прибор, или F4 («НЕТ»), чтобы вернуться на прежний экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: При случайном отключении прибора данные измерений могут быть утеряны!


3.2.6. Дисплей

На ЖК-дисплее может быть отображено 6 строк по 20 символов. В режиме измерений в верхних пяти строках отображается общая информация, а в нижней строке показаны запрограммированные функции.


Экран состояния

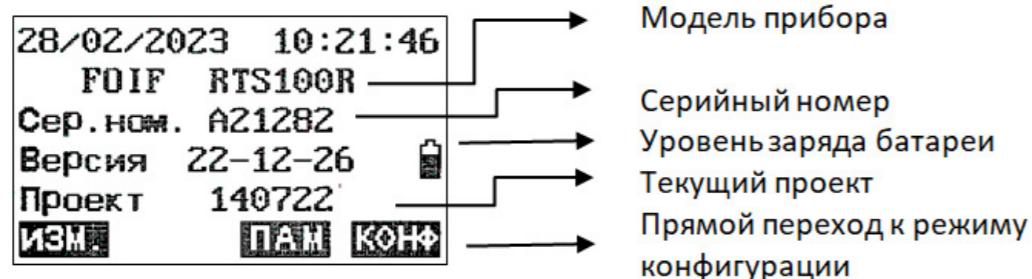

Режим основных измерений

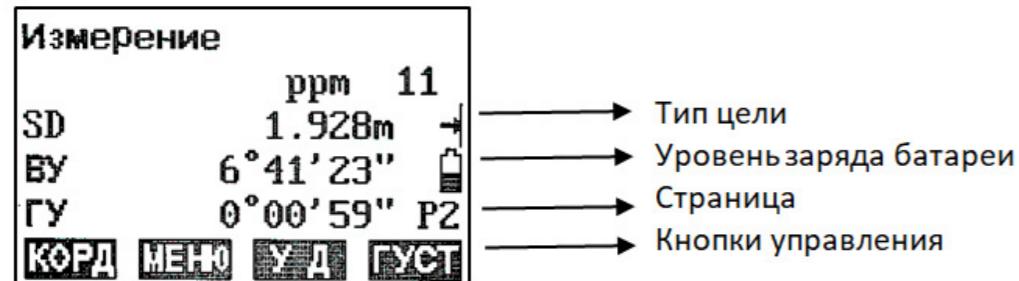


Измерение

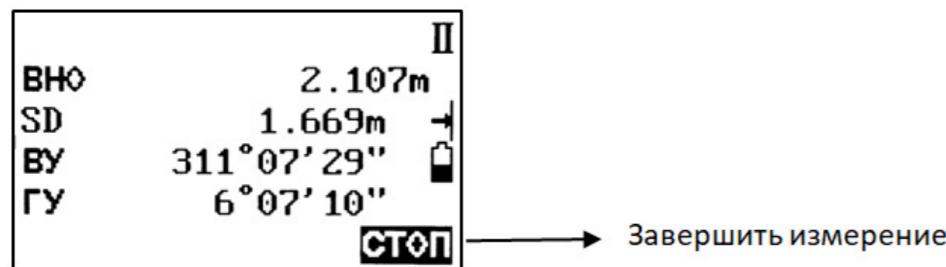

3.2.7. Блок-схема меню

Режим измерений

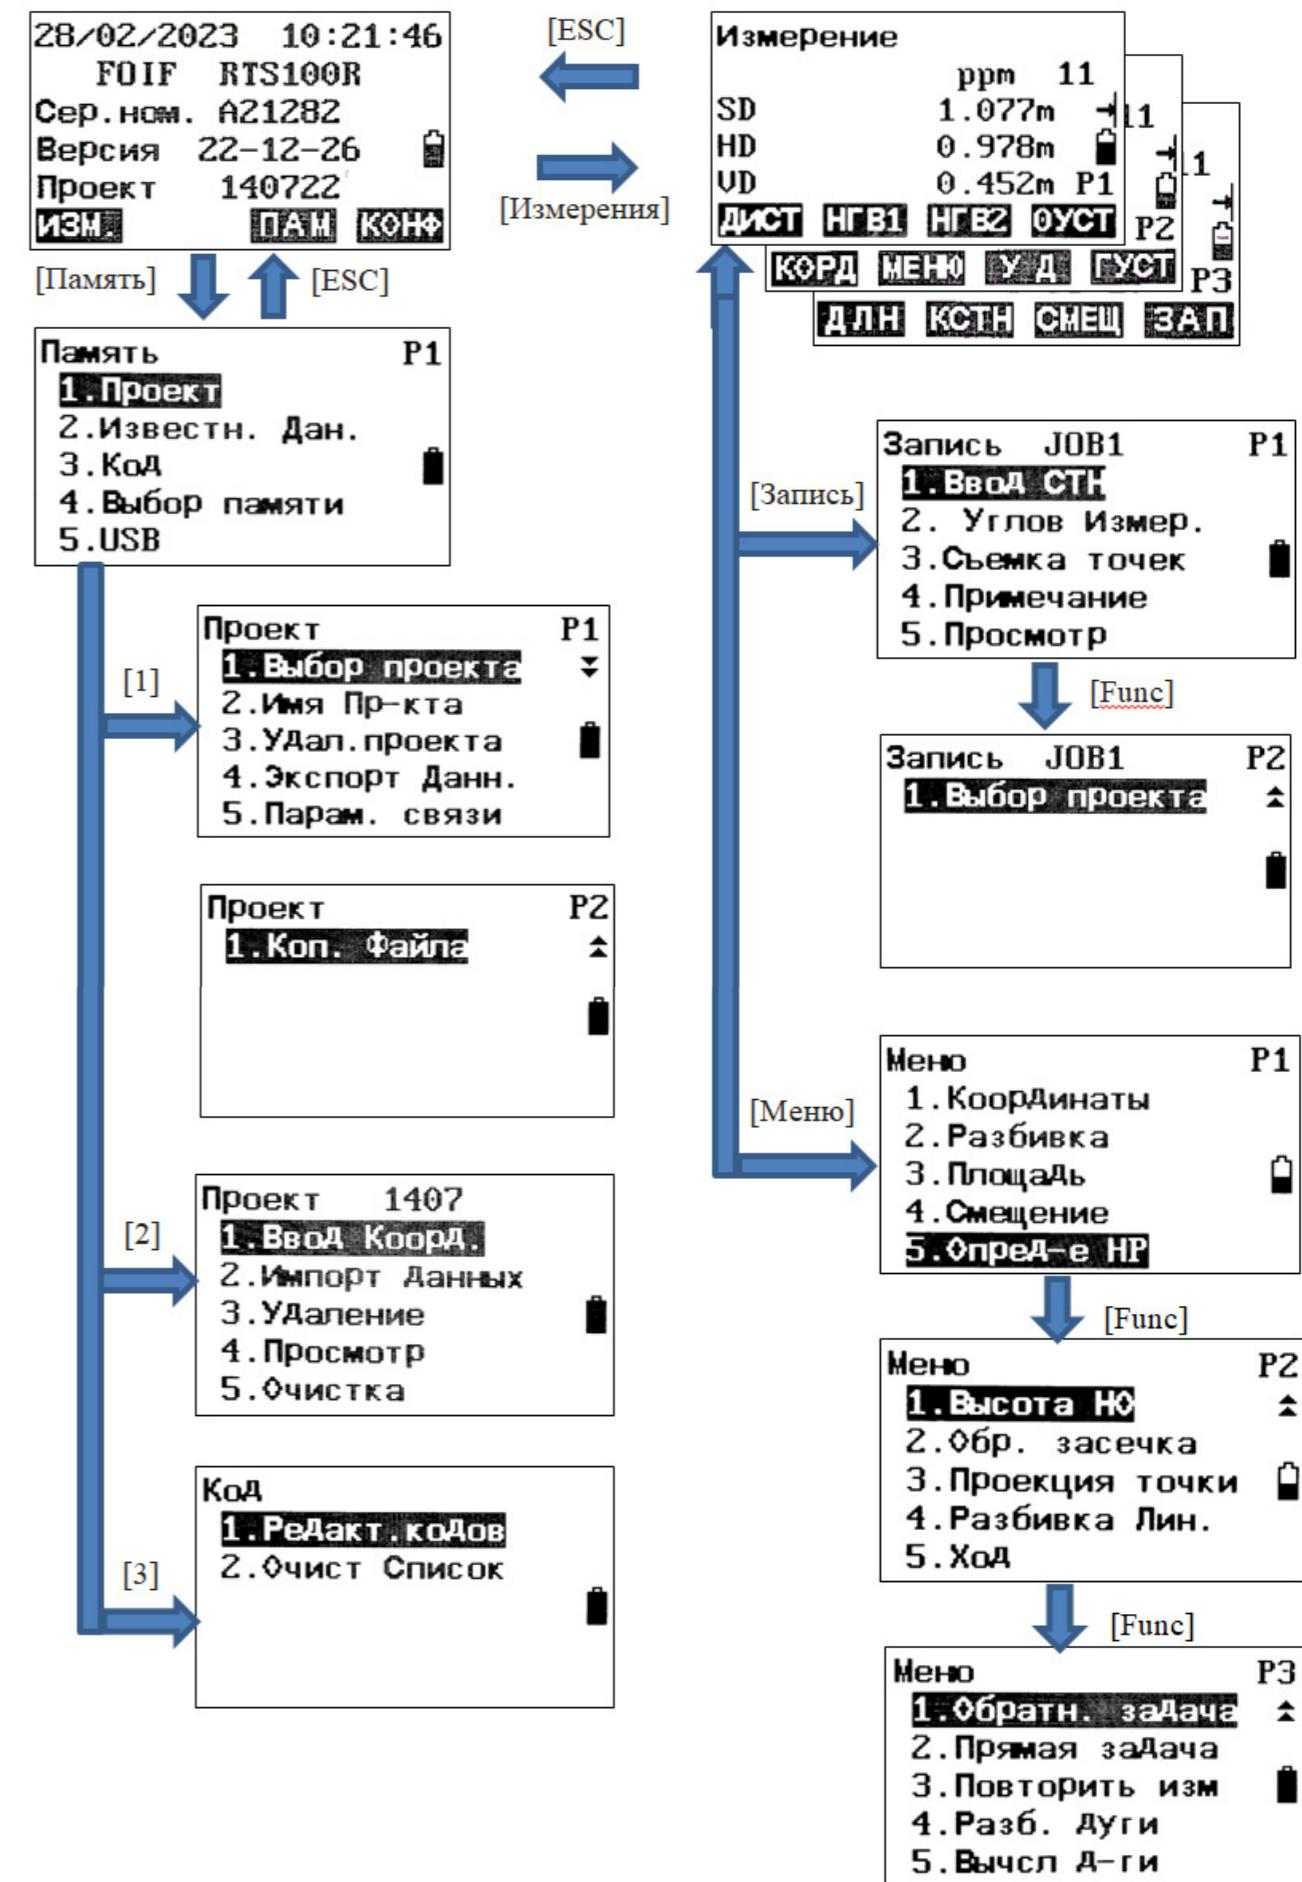

Режим конфигурации. Нажмите клавишу {КОНФ}, нажмите клавишу {Func} для переключения между страницами

28/02/2023 10:21:46

FOIF RTS100R

Сер.ном. A21282

Версия 22-12-26



Проект 140722

ИЗМ. ПАН КОНФ

Конфигурация Р1

1. Усл-я наблюд.



2. Парам. Инстр.

3. Конст. Инстр.



4. Парам. связи

5. Единицы

Конфигурация Р2

1. Дата и время



2. Функц. клав.



Режим настройки. Нажмите клавишу {★}, нажмите клавишу {Func} для переключения между страницами

Парам. Инстр. Р1

1. Подсветка:ДА

2. Лазер :НЕТ

3. Контраст :9



4. Сетка нит:0

ДЛН

Парам. Инстр. Р2

1. Кл. звук:ДА

2. Сигнал :



ДЛН

3.2.8. Настройка прибора

Нажмите клавишу {★} на панели, чтобы в любом режиме перейти к основным настройкам.

Парам. Инстр.

Р1

1. Подсветка:ДА

Подсветка

Нажмите цифровую клавишу {1}, затем клавишу {▶} или {◀}, чтобы включить или выключить подсветку.

2. Лазер :НЕТ

Лазер

3. Контраст :9

Контраст

4. Сетка нит:0

Сетка нит

ДЛН

Парам. Инстр.

Р1

1. Подсветка:ДА

Подсветка

Нажмите цифровую клавишу {2}, затем клавишу {▶} или {◀}, чтобы включить или выключить лазерный указатель.

2. Лазер :НЕТ

Лазер

3. Контраст :9

Контраст

4. Сетка нит:0

Сетка нит

ДЛН

Парам. Инстр.

Р1

1. Подсветка:ДА

Подсветка

Нажмите цифровую клавишу {3}, затем клавишу {▶} или {◀}, чтобы настроить контрастность ЖК-дисплея.

2. Лазер :НЕТ

Лазер

3. Контраст :9

Контраст

4. Сетка нит:0

Сетка нит

ДЛН

Парам. Инстр.

Р1

1. Подсветка:ДА

Подсветка

Нажмите цифровую клавишу {4}, затем клавишу {▶} или {◀}, чтобы увеличить или уменьшить подсветку нитей прицела. При нулевом значении подсветка выключена.

2. Лазер :НЕТ

Лазер

3. Контраст :9

Контраст

4. Сетка нит:5

Сетка нит

ДЛН

Парам. Инстр.

Р2

1. Кл. звук:ДА

Кл. звук

2. Сигнал :

Сигнал



ДЛН

Парам. Инстр.

Р2

1. Кл. звук:ДА

Кл. звук

2. Сигнал :5

Сигнал



ДЛН

ДЛН Р1
Режим : Быст_Фдн
Тип Отраж. : Отраж
Конст.Отр. : -30.0 

ДЛН Р2
Темп : 25 °C
Давление : 14.7psi
ррм : 10 
OPPM

3.2.9. Настройка параметров
Нажмите клавишу {F4}, чтобы перейти в режим конфигурации, где можно настроить следующие параметры.

1. Установка условий измерения

Конфигурация Р1
1. Усл-я наблюд.
2. Парам. Инстр.
3. Конст. Инстр. 
4. Парам. связи
5. Единицы

Условия наблюд. Р1
1. Расстоян. : Н_Pас
2. Компенс. : ХВЫКУВЫК
3. Козф.рефр. : 14 
4. Отсчет ВУ : Зенит
5. Гор. Угол : ГУП

Условия наблюд. Р2
1. Сект. БИП: Нет
2. Тип Коорд: X-Y-H
3. Угл. Разр: 1" 
4. Код РВ : ВСЕ
5. Режим VD : VD

7. Меню настройки электронного дальномера
Нажмите клавишу {F1}, чтобы открыть меню настройки электронного дальномера.

- Условия наблюд. Р3**
1. Мин Ед.Из: 1мм 
5. Нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 3.
 6. Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в прежний режим.

Нажмите клавишу {Func}, чтобы перейти на стр. 2.

Таблица 3-1 Перечень параметров условий измерений

Параметр	Выбор
1. Расстоян. (Режим измерения расстояния)	Гор_Pас*/Н_Пас/Прев (расстояние по горизонтали/расстояние по наклону*/расстояние по вертикали)
2. Компенс. (Режим измерения углов)	ХОНЫОН*/ХОНЫОФФ/ХОФФОФФ (ХВКЛ.УВКЛ.*/ХВКЛ.УВЫКЛ./ХВЫКЛ.)
3. Коэф. рефр (Поправки на кривизну и преломление)	0,14*/0,20/нет
4. Отсчет ВУ (Вертикальные углы)	Зенит*/Гориз/Гор90 (Зенит*/верт. угол/гор. 90)
5. Гор. Угол (Горизонтальные углы)	ГУП*/ГУЛ (Горизонт. угол правый*/горизонт. угол левый)
1. Сектор БИП (Звуковой индикатор горизонтального угла)	Нет*/да
2. Тип Коорд (Координаты)	Х-У-Н*/У-Х-Н

Таблица 3-1 Перечень параметров условий измерений (окончание)

Параметр	Выбор
3. Угл. Разр (Угловое разрешение)	1**/5"/10"; 0,0002 гон*/0,001 гон/0,002 гон; 0,005 мил*/0,02 мил/0,05 мил
4. Код РВ (Режим кодировки)	Однократный или постоянный режим ввода кода
5. Режим VD (Режим расстояния по вертикали)	Режим отображения расстояния по вертикали — до центра прибора или до земли
1. Мин Ед.Из (Минимальное значение)	В соответствии с минимальным значением

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все первые варианты с символом «*» являются настройками по умолчанию.

3.2.10. Основные настройки прибора

Конфигурация

1. Усл-я наблюд.

P1

2. Парам. Инстр.

▼

3. Конст. Инстр.

■

4. Парам. связи

■

5. Единицы

Парам. Инстр.

1. Откл. Пит: 15мин

■

2. Контраст: 9

■

3. Ярк. Сетки: 0

■

- Нажмите клавишу {F4}, чтобы перейти в режим конфигурации.
- Выберите «2. Парам. Инстр. (Настройка прибора)», чтобы установить основные параметры прибора. На дисплее отображаются три параметра.

3. При необходимости измените настройки. Нажмите клавиши {▲} или {▼}, чтобы выбрать параметр и клавиши {◀} или {▶}, чтобы настроить выбранный параметр.

4. Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в прежний режим.

Таблица 3-2 Перечень параметров основной настройки

Параметр	Выбор
1. Откл. Пит (Выключение прибора)	30 мин*/нет/5 мин/10 мин/15 мин (Прибор выключится автоматически для экономии заряда батареи, если он не используется в течении установленного времени)
2. Контраст (Контрастность ЖК-дисплея)	0–13 (9*)
3. Ярк. Сетки (Яркость подсветки прицела)	0–9 (7*)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все варианты с символом «*» являются настройками по умолчанию.

3.2.11. Настройка коммуникационного порта

Перед подключением прибора к компьютеру настройте параметры передачи данных.

Конфигурация

P1

1. Усл-я наблюд.

■

2. Парам. Инстр.

■

3. Конст. Инстр.

■

4. Парам. связи

■

5. Единицы

■

Парам. Связи

P1

1. Скорость: 1200

■

2. Биты: 8бит

■

3. Четность: Нет

■

4. Стоп. Бит: 1бит

■

5. Пров. сумм: Нет

■

- При необходимости измените настройки. Нажмите клавиши {▲} или {▼}, чтобы выбрать параметр и клавиши {◀} или {▶}, чтобы настроить выбранный параметр.

Парам. Связи P2

1. Хвк/Хвыхк: Нет

■

2. COM реж.: RS-232

■

4. Нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 2.

5. Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в прежний режим.

Таблица 3-3 Перечень параметров передачи данных

Параметр	Выбор
1. Скорость (Скорость передачи данных в бод)	1200*/2400/4800/9600/19200/38400
2. Биты (Бит данных)	8 бит*/7 бит
3. Четность (Четность)	Нет*/Чет/Неч (Нет*/четные/нечетные)
4. Stop bit (Стоповый бит)	1 бит*/2 бит
5. Стоп Бит (Контрольная сумма)	Нет*/да
1. Хвкл./Хвыхк.	Нет*/да

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все первые варианты с символом «*» являются настройками по умолчанию.

3.2.12. Установка единиц измерения

Конфигурация

P1

1. Усл-я наблюд.

■

2. Парам. Инстр.

■

3. Конст. Инстр.

■

4. Парам. связи

■

5. Единиц.

Един. Измерен.

1. Темп.: °C

2. Давление: ммртст

3. Углы: °

4. Расст.: метр

- Нажмите клавишу {F4}, чтобы перейти в режим конфигурации.

- Выберите «5. Единицы (Единицы измерения)», чтобы установить единицы измерения.

Таблица 3-4 Перечень вариантов настройки единиц измерения

Параметр	Выбор
1. Темп. (Температура)	0C*/OF
2. Давление	гПа*/мм рт. ст. / дюйм рт. ст. / мбар / psi
3. Углы	градусы*/гоны/мили/доли градусов
4. Расст. (Расстояние)	метры*/Ам. футы /Межд. футы)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все первые варианты с символом «*» являются настройками по умолчанию.

3.2.12. Установка даты и времени

Дата и время отображаются в режиме состояния.

Конфигурация

1. Дата и время

2. Функц. клав.

Дата и Время

Дата : 09.02.2023

Время : 17:11:10

P2 1. Нажмите клавишу {F4}, чтобы перейти в режим конфигурации.

▲ 2. Выберите «1. Дата и время».

3. Введите дату и время. Формат времени: месяц/день/год.

4. Нажмите клавишу {ENT}, чтобы сохранить настройки и вернуться в прежний режим.

3.2.13. Настройка функциональных клавиш

Конфигурация

1. Дата и время

2. Функц. клав.

Функц. клав.

1. Кл.Уст

2. Кл.Сохр

3. Кл.Продол.

Уст К-ш

ДИСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ
КОРД МЕНЮ УД ГУСТ
ДЛН КСТН СМЕЩ ЗАП

P2 1. Нажмите клавишу {F4}, чтобы перейти в режим конфигурации.

▲ 2. Выберите «2. Функц. клав. (Настройка клавиш)».

3. Нажмите клавишу {1}, чтобы перейти в Кл. Уст (меню настройки клавиш)

4. Нажмите клавишу {2}, чтобы перейти в Кл. Сохр (меню сохранения настроек клавиш)

5. Нажмите клавишу {3}, чтобы перейти в Кл. Продол. (меню выбора настроек клавиш)

Настройка клавиш позволяет изменить функции программируемых клавиш в режиме основных измерений

1. Наведите курсор на клавишу, измените ее функцию в соответствии со своими потребностями, нажимая клавиши {▲} или {▼}.

2. Нажмите клавишу {F4}, чтобы подтвердить настройку клавиши

Можно задать следующие параметры:

Параметр	Описание
ДИСТ	Начать измерение расстояния
НГВ1	Переключение дисплея между расстоянием по наклону/горизонтальным углом/вертикальным углом, расстоянием по горизонтали/горизонтальным углом/вертикальным углом и расстоянием по вертикали/горизонтальным углом/вертикальным углом

НГВ2	Переключение дисплея между расстоянием по наклону/расстоянием по горизонтали/расстоянием по вертикали и расстоянием по наклону/горизонтальным углом/вертикальным углом
ОУСТ	Установка горизонтального угла на 0
КОРД	Вход в меню измерения координат
МЕНЮ	Вход в программное меню
УД	Удержание горизонтального угла
ГУСТ	Установка горизонтального угла
ДЛН	Вход в меню установок расстояния
КСТН	Установка точки стояния
СМЕЩ	Вход в меню измерения смещений
ЗАП	Вход в меню сбора точек
ОБЗ	Вход в меню программы засечек
РЕМС	Вход в меню измерения углов повторением
МЛМ	Вход в меню измерения недоступной линии
Р-ка	Вход в меню измерения с разбивкой
НАКЛ	Отображение электронного уровня
REM	Вход в меню измерения недоступной высоты
HARL	Переключение отображения горизонтального угла между правым и левым углами
ZA/%	Переключение отображения вертикального угла между процентами и зенитом
ВЫХ	Вывод текущих данных измерений через порт RS-232C
П-дъ	Вход в меню измерения площади
Д-ГА	Вход в меню измерения дороги
Н.ин	Вход в меню установки высоты прибора
LS-О	Вход в меню измерения разбивки линии
Пр-т	Вход в меню измерения проекции точки

Сохр. функц. клав.

1. Прогр. клав 1

2. Прогр. клав 2

Сохранение настроек клавиш

1. Нажмите клавишу {1}, чтобы сохранить текущие настройки клавиш в 1. Прогр. клав 1 (Пользовательские установки 1)

2. Нажмите клавишу {2}, чтобы сохранить текущие настройки клавиш в 2. Прогр. клав 2 (Пользовательские установки 2)

Просм. функц. клав.

1. Прогр. клав 1

2. Прогр. клав 2

3. Клав. по умолч

Выбор настроек клавиш

1. Нажмите клавишу {1}, чтобы вернуться к Пользовательским установкам 1 в качестве текущих установок клавиш

2. Нажмите клавишу {2}, чтобы вернуться к Пользовательским установкам 2 в качестве текущих установок клавиш

3. Нажмите клавишу {3}, чтобы вернуться к Установкам по умолчанию в качестве текущих установок клавиш

3.2.14. Настройки дальномера

Измерение

ppm 11
SD 1.11f

ВУ 315°23'17"
ГУ 3°35'27" Р3

ДЛН КСТН СМЕЩ ЗАП

ДЛН Р1
Режим : Точ_одн

Тип Отраж.: Безотр

Конст.Отр.: 0.0

ДЛН Р2
Темп : 15 °C

Давление : 760 мртс

ppm : 0

OPPM

Таблица 3-5 Настройки дальномера

Параметр	Выбор
1. Mode (Режим)	Точ_Мног/Точ_Уср /Точ_Одн/Быс_Одн/Трекинг/ (Точное измерение правой точки стояния / Среднее значение трех точных измерений / Однократное точное измерение / Однократное быстрое измерение / Сложение)
2. Reflector (Отражатель)	Отраж/Пленка/Безотр (Призма*/Марка/Без призмы)
3. Pri. const (Постоянная призмы)	-99-99
4. Temp. (Температура)	-30...+60 °C (20 °C*)/-22...+140 °F
5. Pressure (Давление)	500-1400 гПа (1013 гПа*); 375-1050 мм рт. ст. (760 мм рт. ст.)*; 14,8-41,3 дюймов рт. ст. (29,9 дюймов рт. ст.)*; 500-1400 мбар (1013 мбар*); 7,2-20,3 psi (14,7 фунт/кв. дюйм*)
6 ppm	-499-499 (0*), Нажмите F1: [OPPM], чтобы вернуться к заводским настройкам температуры, давления и мм/км.

Примечание:

- Варианты с символом «*» являются настройками по умолчанию.
- Значение ppm может быть рассчитано на основании температуры и давления или введено вручную. Если корректировка ppm установлена на «да», ручной ввод температуры, давления и мм/км невозможен.
- Эту операцию также можно выполнить в режиме разбивки.
- Можно нажать на клавишу {★} или F1[ДЛН], чтобы прямо перейти в меню настроек дальномера.

4. Выполнение измерений

4.1. Измерение углов

4.1.1. Измерение горизонтального угла между двумя точками

Измерение

ppm 11
SD 1.11f

ВУ 315°23'16"
ГУ 3°35'26" Р1

ДЛСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ

1. Визируйте первую цель.

Дважды нажмите F4: [0УСТ], чтобы установить первую цель как 0° на стр. 1 в режиме измерений.

Если вы находитесь в режиме измерения расстояния, сначала нажмите [НГВ1] или [НГВ2], чтобы изменить состояние дисплея.

Измерение

ppm 0
SD 2.118m

HD 1.920m
h 0.895m Р1

ДЛСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ

2. Визируйте вторую цель. Отображающееся значение соответствует внутреннему углу между двумя точками.



4.1.2. Установка горизонтального угла

Измерение

ppm 11
SD 1.624m

ВУ 315°20'45"
ГУ 0°00'02" Р2

КОРД МЕНЮ УД ГУСТ

Уст. Угол

1. Угол

2. Коорд.

Азимут 105°00'00"

Выс. Цели 1.253m

ТЧК#

Т-ка набл-ния!

ИЗМ

ЗАП ДА

1. Наведите визир прибора на первую цель. Нажмите F4: [ГУСТ] на стр. 2 в режиме измерений.

2. Выберите первый параметр «1. Угол» и введите нужное значение в поле, затем нажмите {ENT}, чтобы сохранить значение. Это значение будет отображаться в качестве горизонтального угла.

Диапазон и формат вводимого значения:

гон: 0-399,9999

градусы: 0-359,5959

мил: 0-6399,990

3. Визируйте вторую цель. Отобразится горизонтальный угол от второй цели до установленного значения.

Измерение

ppm 11
 SD 1.624m
 ВУ 315°20'45"
 ГУ 1°00'04"
 КОРД МЕНЮ УД ГУСТ

4.2. Измерение расстояния

Перед измерением расстояния установите следующие параметры:

- Условия измерений (см. «Установка параметров измерения»)
- Электронный дальномер (см. «Настройки дальномера»)

Порядок измерения расстояний:

Измерение

ppm 0
 SD 2.118m
 HD 1.920m
 h 0.895m Р1
 ДИСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ

Измерение

ppm 0
 SD 2.185m
 HD 1.981m
 h 0.923m Р1
 СТОП

Измерение

ppm 0
 SD 2.186m
 HD 1.982m
 h 0.923m Р1
 ДИСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ

Измерение


ppm 0
 SD 2.186m
 ВУ 64°59'43"
 ГУ 180°00'26" Р1
 ДИСТ НГВ1 НГВ2 ОУСТ

ПРИМЕЧАНИЕ: то же самое можно выполнить нажатием клавиши [УД]. При мигающем индикаторе [УД] горизонтальный угол находится в состоянии удержания; нажмите клавишу [УД] повторно, чтобы выйти из состояния удержания.

- Если линза объектива загрязнена, это может сказаться на точности результатов измерений. Прежде чем снять объектив, удалите с него пыль специальной кистью и протрите специальной салфеткой (находится в футляре).
- Если во время измерения между прибором и целью находится объект с высоким отражающим коэффициентом (из металла или с белой поверхностью), это может сказаться на точности результатов измерения.
- При измерении расстояния можно также проводить измерения углов.
- В точном или быстром однократном режиме измерения («Точ_Одн» или «Быст_Одн») процесс автоматически остановится после одного измерения.
- Если выбран точный режим измерения среднего значения (Точн_Уср), измеренные значения будут отображаться как -1, -2, -3 ... -9, а среднее значение отобразится как -A после того, как истечет установленное время измерения.

4.3. Измерение координат

С помощью функции измерения координат можно установить трехмерные координаты цели. Перед измерением координат введите координату точки стояния, высоту прибора, высоту цели, координату задней точки (или азимут задней точки) и азимут.

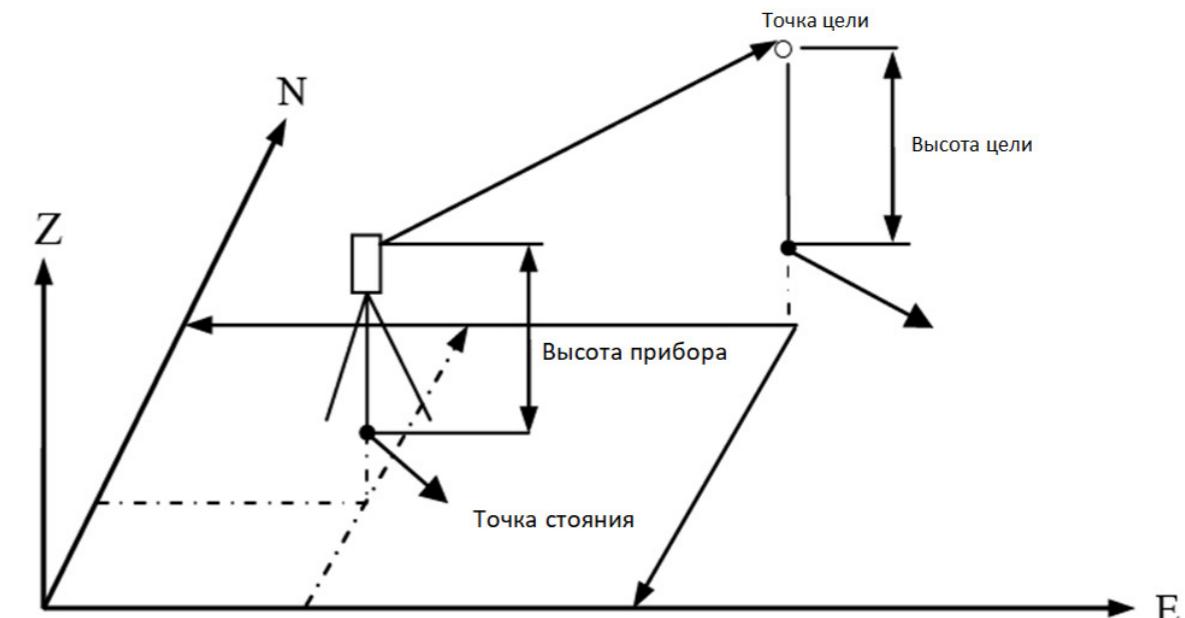

4.3.1. Ввод данных точки стояния

Порядок ввода данных точки стояния:

Измерение

ppm 11
 SD 1.928m
 ВУ 6°41'23"
 ГУ 0°00'59" Р2
 КОРД МЕНЮ УД ГУСТ

- Измерьте рулеткой высоту цели и прибора.
- Нажмите F1: [КОРД] на стр. 2 в режиме измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь, что настройки цели в приборе соответствуют текущему типу цели.

Измер. Коорд.

1. Ввод Станции

2. Измерение

3. Дальномер

4. Выб. пр-та

Измер. Коорд.

1. Ввод Станции

2. Ориентиров

ТЧК#STS1

Выс.Инст 1.500м

X0 : 1.545

Y0 : 0.480

Н0 : 0.003

Счит Обрз Зап Да

- Выберите «1. Ввод. Станции (Ориентация точки стояния)».
- Выберите «1. Ввод Станции (Координаты точки стояния)», чтобы ввести координаты точки стояния, высоту прибора и высоту цели в соответствующих полях.
- Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить данные в активном списке данных точек стояния (см. п. 18.1 «Сохранение данных точек стояния»). Чтобы просмотреть сохраненные в памяти данные точки стояния, можно нажать F1: [СЧИТ]. Чтобы войти в программу засечки и получить координату точки стояния, также можно нажать F2: [ОБРЗ] (см. п. 12. «Засечка»).

Нажмите F4: [ДА], чтобы подтвердить выбор.

Просмотр существующих данных:

Данные известных точек, данные координат и точек стояния прибора в текущем проекте, а также поиск координат в проекте можно просматривать. Подтвердите, что проект с координатами, которые вы хотите посмотреть, уже выбран в проекте поиска координат (см. п. «Выбор проекта»).

ТЧК#STS1

Выс.Инст 1.500м

X0 : 1.545

Y0 : 0.480

Н0 : 0.003

Счит Обрз Зап Да

ТЧК#PIK09

ТЧК#PIK10

Стн#STS27

Коор#DUG1

Коор#DUG2

↑↓.Т ПЕР ПОСЛ ИСК

- Нажмите F1: [СЧИТ] при вводе координат.
- Список существующих координат отобразится, как показано на рисунке слева:

Стн.: Данные точки стояния, сохраненные в текущем проекте или в проекте поиска координат.

Коор.: Данные измерений координат, сохраненные в текущем проекте или в проекте поиска координат.

С1#: Данные известной точки, сохраненные в текущем проекте или в проекте поиска координат.

- [↑↓.Т]: Нажмайте клавиши {▲}/{▼}, чтобы перемещаться от одного выбора к другому.
- [↑↓.Т]: Нажмайте клавиши {▲}/{▼}, чтобы перейти к предыдущей или следующей странице.

Нажмайте F1 для переключения между состоянием [↑↓.Т] и состоянием [↑↓.Т].

- Нажмите [ПЕР], отобразится первая точка на первой странице.
- Нажмите [ПОСЛ], отобразится последняя точка на последней странице.
- Нажмите [ИСК], чтобы войти в режим поиска данных координат. Введите номер нужной точки,

чтобы найти ее.

ТЧК#DUG1

Выс.Инст 1.500м

X0 : 1.682

Y0 : 0.000

Н0 : 0.004


Счит Обрз Зап Да

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Номер просмотренной точки отображается, пока не будет изменен текущий проект, или не будет выбран номер новой точки.
- Если в текущем проекте существует более двух точек с одним названием, прибор найдет только данные, сохраненные первыми.

4.4. Установка азимута

Азимут задней точки можно рассчитать от координат точек стояния и задней.

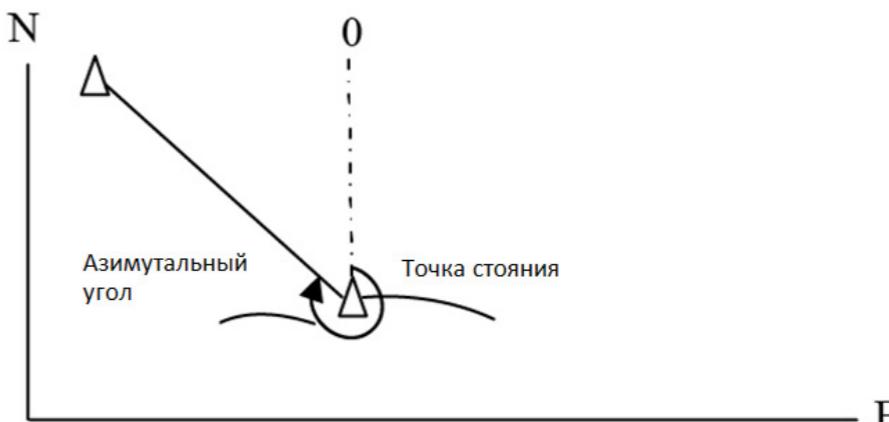

Уст. Угол

1. Угол

2. Коорд.

ТЧК#DUG1

Выс.Цели 1.253м

Хор: 1.831

Уор: 0.118

Нор: 0.002

Чтен Да

- Выберите нужные данные и нажмите клавишу {ENT}. Отобразятся соответствующие данные. Данные можно редактировать, что не влияет на исходные данные координат.

- Нажмите F4: [ДА], чтобы сохранить настройки.

- Выберите «2. Уст. Угол (установить горизонтальный угол)» (см. п 4.3.1. «Ввод данных точки стояния»). Затем выберите «2. Коорд. (заднюю точку)».

- Ведите координаты задней точки. Чтобы выбрать существующие данные точки, можно также нажать F1: [ЧТЕН]. Если ввести те же координаты с точкой стояния, появится надпись «Коор.совпад. (те же координаты)» и исчезнет через 5 секунд, заново введите данные.

Азимут $38^{\circ}24'21''$
Выс. Цели 1.253м
ТЧК#DUG11

ИЗМ ЗАП ДА

Уст. Угол

1. Угол

2. Коорд.

Азимут $15^{\circ}00'00''$
Выс. Цели 1.253м
ТЧК#125
Т-ка набл-ния!

ИЗМ ЗАП ДА

4.5. Измерение координат в трехмерном пространстве

Координаты цели можно измерять после установки азимута точки стояния и задней точки.

Формула для расчета:

$$N1 = N0 + S \times \sin Z \times \cos Az$$

$$E1 = E0 + S \times \sin Z \times \sin Az$$

$$Z1 = Z0 + S \times \cos Z + IH - TH$$

Где

$N0-E0-Z0$ — это координаты точки стояния

S — расстояние по наклону

Z — зенитный угол

Az — азимутальный угол

IH — высота прибора


TH — высота цели

- Нажмите F4: [ДА], чтобы принять введенные координаты точки стояния и задней точки, отобразится рассчитанный азимутальный угол.
- Наведите прибор на заднюю точку, затем нажмите F1: [ИЗМ], чтобы измерить заднюю точку, или нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить и задать точку стояния, затем вернитесь в прежний режим. Чтобы задать точку стояния, также можно нажать F4: [ДА], но тогда данные не сохранятся.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы напрямую ввести азимутальный угол, можно выбрать «1. Угол (Азимут)».
- После ввода координат задней точки можно нажать F1: [ИЗМ], чтобы проверить заднюю точку, горизонтальное расстояние между точкой стояния и задней точкой (dHD and dVD).

Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить и задать точку стояния, затем вернитесь в прежний режим. Чтобы задать точку стояния, также можно нажать F4: [ДА], но тогда данные не сохранятся.

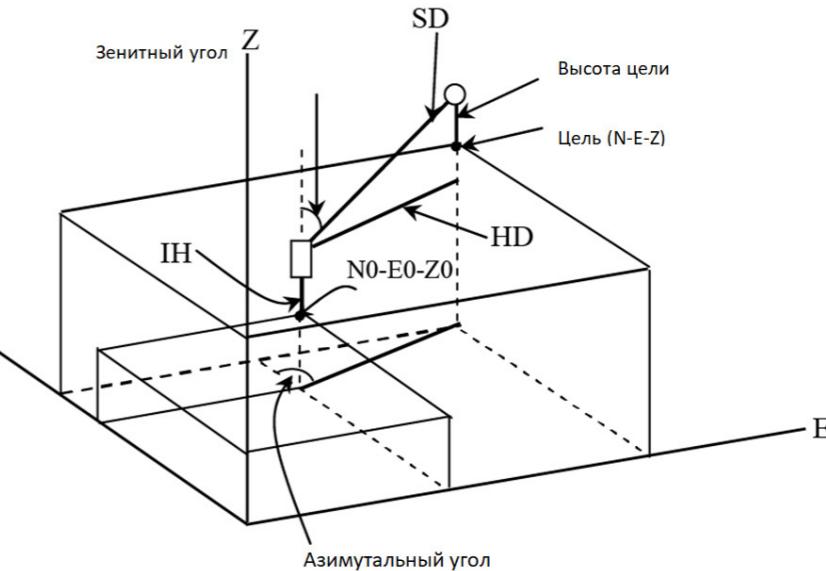

Порядок измерения координат в трехмерном пространстве:

- Измер. Коорд.
1. Ввод Станции
2. Измерение
3. Дальномер
4. Выб. пр-та

X	3.231
Y	1.228
Н	1.174
ВУ	$64^{\circ}59'52''$
ГУ	$38^{\circ}24'16''$

Изм Цель Зап

- Наведите прибор на целевую точку.
- Выберите «2. Измерение», чтобы начать. Отобразится значение координат цели.
- Нажмите F2: [ЦЕЛЬ], чтобы при необходимости повторно ввести данные точки стояния (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»). Чтобы сохранить данные, можно нажать F4: [ЗАП].
- Наведите прибор на следующую цель, нажмите F2: [ЦЕЛЬ], чтобы при необходимости повторно ввести высоту цели, и нажмите F1: [ИЗМ], чтобы продолжить. Продолжайте это действие, пока не будут измерены все цели.
- Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в режим координат.

4.6. Измерения с разбивкой

Используйте измерение с разбивкой, чтобы произвести разбивку нужной точки. Разница между введенными ранее в прибор данными (данными разбивки) и значением измерения можно вывести на дисплей, измерив горизонтальный уровень, расстояние или координаты визируемой точки.

Разность горизонтальных углов и разность расстояний рассчитывают и отображают по следующим формулам:

Разность горизонтальных углов

dHA = горизонтальный угол данных разбивки – измеренный горизонтальный угол

Разность расстояний

Расстояние Отображаемый параметр

SD: S-O SD = измеренное наклонное расстояние – наклонное расстояние по данным разбивки

HD: S-O HD = измеренное горизонтальное расстояние – горизонтальное расстояние по данным разбивки


VD: S-O VD = измеренное вертикальное расстояние – вертикальное расстояние по данным разбивки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Данные разбивки можно вводить в различных режимах: SD, HD, VD, координат и измерения недоступной высоты.
- В этом режиме можно задать настройки дальномера.

4.6.1. Разбивка по расстоянию

Точка, находимая на основании горизонтального угла из начального направления и расстояния от точки стояния прибора.



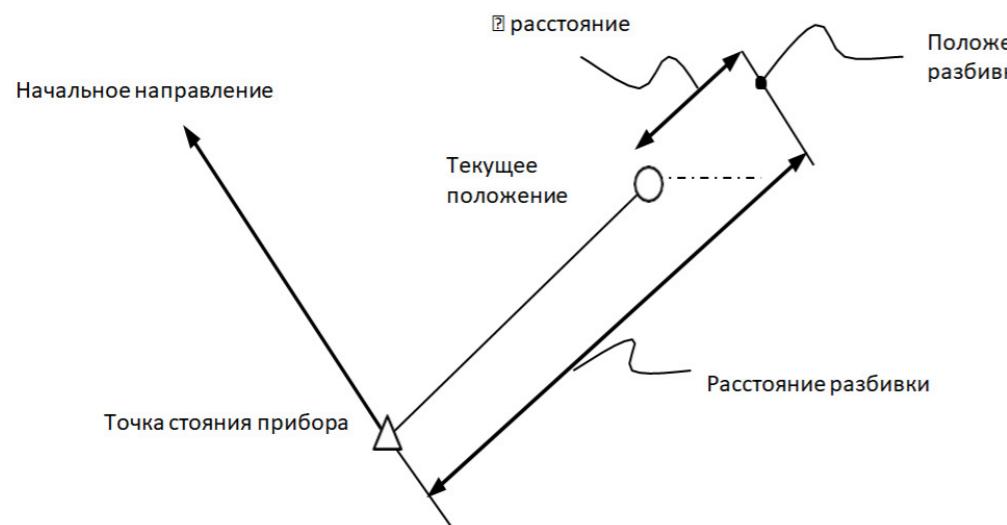


Порядок измерения расстояния с разбивкой:

- Меню**
- 1. Координаты
 - 2. Разбивка
 - 3. Площадь
 - 4. Смещение
 - 5. Опред-е НР

P1

- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерения. Выберите «2. Разбивка».

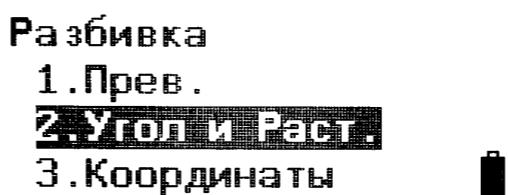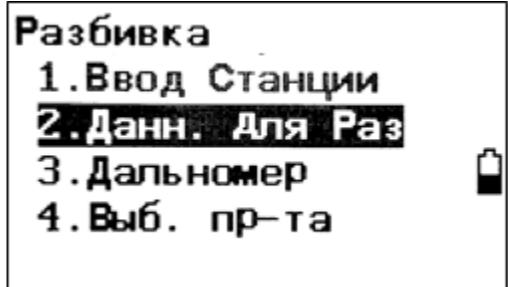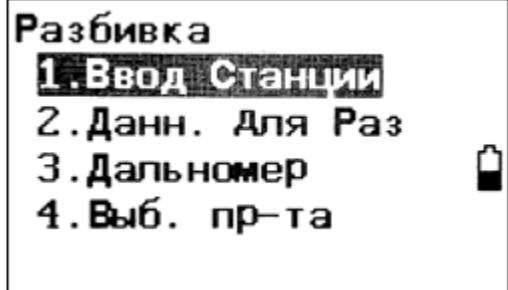

- Выберите «1. Ввод Станции. (Ориентация точки стояния)».

Выберите «1. Ввод Станции (Ориентация точки стояния)», чтобы ввести данные измерения точки стояния (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»).

Затем установите азимутальный угол задней точки (см. п. 6.2 «Настройка азимута»).

- Выберите «2. Данн. Для Раз (данные разбивки)».

- Выберите «2. Угол и Раст. (угол и расстояние)».

- Нажмите F2: [НГВ], чтобы перемещаться между РкаНД, РкаГД, Р-каГД.

РкаНД

SD 5.000m
Угл. 20°00'00"
Выс. Цели 1.750m
НГВ ДА

Введите следующие данные: SD/Угл./Выс.Цели: расстояние от точки стояния прибора до положения разбивки;

Угол: внутренний угол между начальным направлением и точкой разбивки. См. п. 4.2 «Установка необходимого значения горизонтального угла».

Нажмите F4: [ДА], чтобы установить введенные значения.

РкаНД↑ 4.892m I
дГА → 19°00'00"
SD 0.108m
ВУ 6°41'30"
ГУ 1°00'00"
ИЗМ СЛЕД ОК

- Поворачивайте прибор в горизонтальной плоскости, пока «dГА» не окажется у 0, совместите цель с линией наведения.

Нажмите F1: [ИЗМ], чтобы начать измерение расстояния.


РкаНД↑ 0.002м **I**
дГА → 00°00'00"
SD 0.108м **→**
ВУ 0°41'30"
ГУ 1°00'00"
ИЗМ СЛЕД **ОК**

- Отобразится разность измеренного значения и значения разбивки Рка НД. Двигайте призму вперед и назад, пока значение Рка НД не станет 0 м.
 - ←: Двигайте призму налево
 - : Двигайте призму направо
 - ↓: Двигайте призму вперед
 - ↑: Двигайте призму назад
- Нажмите F4: [OK], чтобы вернуться в режим разбивки.

4.6.2. Измерение координат с разбивкой

После установки координат точки разбивки прибор рассчитывает НА и HD разбивки. Путем выбора функций разбивки НА, а затем HD можно разбить необходимое положение координат.

Для получения координат по оси Z установите мишень на столбе и т. п. примерно на высоте цели.

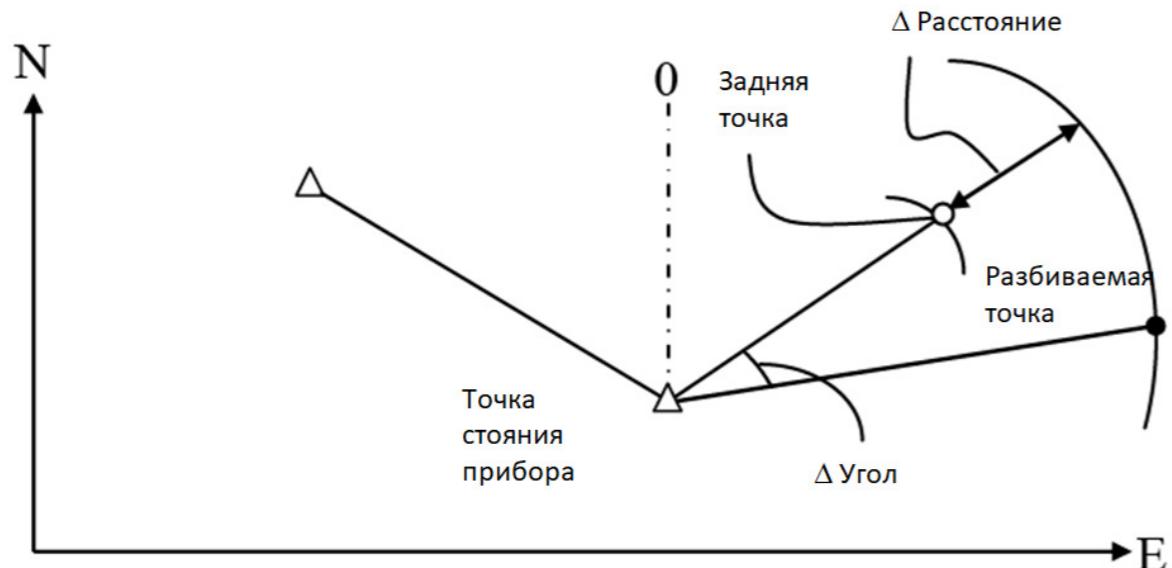

Порядок измерения координат с разбивкой:

Меню
P1
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

Разбивка
1. Ввод Станции
2. Данн. для Раз
3. Дальномер
4. Выб. пр-та

- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерения. Выберите «2. Разбивка».

- Выберите «1. Ввод Станции (Ориентация точки стояния)». Введите данные ориентации точек стояния (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»). Затем установите азимутальный угол задней точки (см. п. 6.2 «Настройка азимута»).

Разбивка
1. Прев.
2. Угол и Раст.
3. Координаты

ТЧК#
Выс. Цели 1.253м **I**
Хтч: 1.250
Утч: 3.263 **→**
Нтч: 1.250
ЧТЕН **ЗАП ДА**

↑ 2.107м
→ 1.873м
↓ 0.942м **→**
РкаГД↑ 2.816м **→**
дГА → 41°27'21" **P1**
ИЗМ СЛЕД **ЗАП**

- Нажмите клавишу [ESC], выберите пункт «2. Данн. для Раз (Данные разбивки)», а затем «3. Координаты».

- Ведите координаты точки разбивки. Нажмите F1: [ЧТЕН], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки. Нажмите F4: [ДА], чтобы установить данные.

4.6.2. Измерение недоступной высоты с разбивкой

Выполните эту операцию, чтобы найти точку, где невозможно напрямую установить точку (см. п. «Измерение недоступной высоты»).

Порядок измерения недоступной высоты с разбивкой:

Меню
P1
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

Разбивка
1. Ввод Станции
2. Данн. Для Раз
3. Дальномер
4. Выб. пр-та

- Установите цель прямо под или прямо над искомой точкой, затем с помощью рулетки измерьте высоту цели (высоту от точки съемки до цели).
- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерений, затем выберите «2. Разбивка».
- Выберите «2. Данн. для Раз (Данные разбивки)», затем выберите «1. Прев.».

4. Введите высоту от точки съемки до положения разбивки.
Затем нажмите F4: [ДА], чтобы установить данные.

ВНО 2.250м
Выс. Цели 1.750м

ДА

- I 5. Нажмите F2: [ВНО], чтобы начать измерение недоступной высоты с разбивкой. Передвигайте зрительную трубу, чтобы найти точку разбивки.

▼: Переместите зрительную трубу ближе к зениту
▲: Переместите зрительную трубу ближе к надиру
Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в режим разбивки.


SD 0.109м
ВУ 0°57'05"
ГУ 3°32'39"
ИЗМ ВНО СЛЕД

4.7. Расчет площади

Рассчитайте площадь, ограниченную несколькими точками. Данные координат точек нужно измерить или ввести вручную.

Ввод:
Координаты:
P1 (точка 1) (N1, E1)
P2 (N2, E2)
P3 (N3, E3)

...

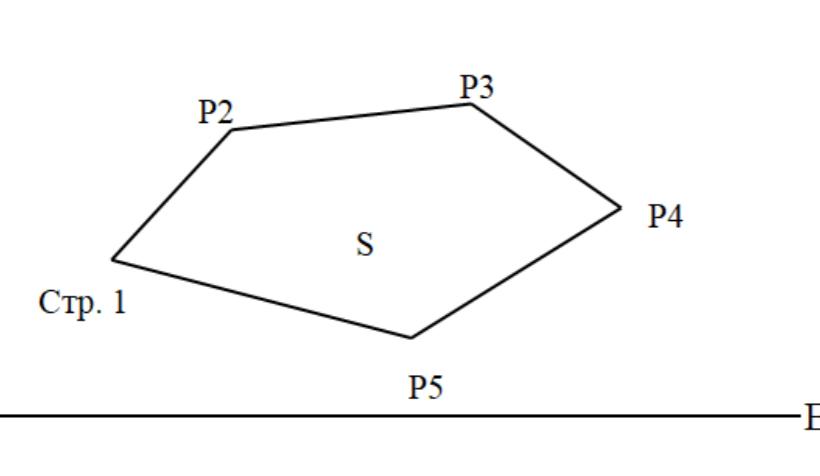

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Количество точек — от 3 до 30.
- Помните, что во избежание ошибок эти точки должны измеряться и вноситься по часовой стрелке или против часовой стрелки.

4.7.1. Расчет площади по данным измерений

Порядок расчета площади:

Площадь

1. Ввод Станции
2. Площадь

01:

02:

03:

04:

05:

СЧИТ

ИЗМ

Х 0.372 II

У -0.973

Н 0.352 I

ВУ 327°01'04"

ГУ 110°55'49"

ДА

ИЗМ

01: Pt_01

02: Pt_02

03: Pt_03

04: Pt_04

05:

ВЫЧС

ИЗМ

Вычисл. площади

ТЧК 4

Площ. 3.392 м²

0.0003 Га

ДА

1. Выберите «F2: [МЕНЮ]/ 3. Площадь /2. Площадь».

2. Наведите прибор на первую точку, нажмите F4: [ИЗМ].

3. Нажмите F4: [ИЗМ], чтобы повторно измерить расстояние, или F1: [ДА], чтобы установить данные измерений как «Pt-01 (точка 01)».

4. Повторите действия 2 и 3, пока все точки не будут измерены одна за другую. Убедитесь, что они измерены по часовой стрелке или против часовой стрелки. Нажмите F2: [ВЫЧС], отобразится рассчитанная площадь.

5. Нажмите F4: [ДА], чтобы вернуться в режим меню.

4.7.2. Расчет площади по существующим координатам

Порядок расчета площади:

Меню
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

01:
02:
03:
04:
05:
СЧИТ **ИЗМ**

Стн#1
Стн#1
Стн#2
Коор3
Стн#4
↑.Т ПЕР ПОСЛ ИСК

01:105
02:106
03:107
04:108
05:
СЧИТ ВЫЧС

Вычисл. площа迪
ТЧК 4

Площ. **0.097 м²**
0.0000ha
ДА

4.8. Измерение со смещением

Измерение со смещением производят, чтобы найти точку, в которой невозможно установить цель напрямую, или чтобы установить расстояние и угол до точки, которую невозможно визировать.

Можно установить расстояние и угол до точки, которую нужно измерить (точки цели), установив цель в месте на небольшом расстоянии до точки цели (смещенная точка) и рассчитав расстояние и угол от точки съемки до смещенной точки.

Точку цели можно найти тремя способами.

P1 1. Выберите «F2: [МЕНЮ]/ 3. Площадь/2. Площадь».


2. Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы вывести список данных существующих координат.

3. Стн#: Данные известной точки, сохраненные в текущем проекте или в проекте поиска координат.
Коор#: Данные координат, сохраненные в текущем проекте или в проекте поиска координат.

4. Выберите первую точку из списка и нажмите клавишу {ENT}, чтобы установить ее.
Выбранная точка устанавливается как «01 (точка 01)».
5. Повторите действия от 2 до 4, пока не будут выбраны все точки.
Убедитесь, что точки выводятся по часовой стрелке или против часовой стрелки.
6. Нажмите F2: [ВЫЧС], отобразится рассчитанная площадь.
Нажмите F4: [ДА], чтобы выйти.

4.8.1. Измерение со смещением по расстоянию

Нахождение точки путем ввода горизонтального расстояния от точки цели до смещенной точки.

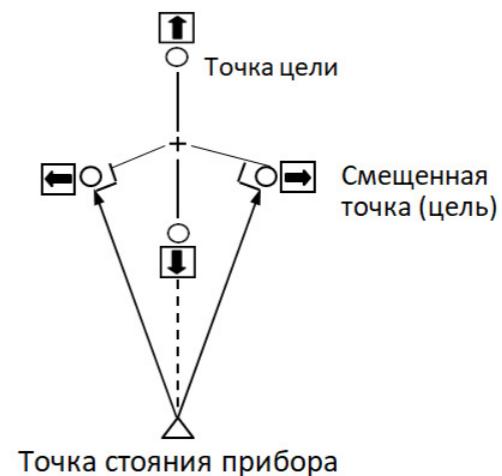

Если смещенная точка расположена слева или справа от точки цели, убедитесь, что угол, образуемый линиями, соединяющими смещенную точку, точку цели и точку стояния прибора составляет примерно 90°.

Если смещенная точка расположена перед или позади точки цели, установите смещенную точку на линии, соединяющей точку стояния прибора и точку цели.

Порядок измерения со смещением по расстоянию:

Меню
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

Смещение
1. Ввод Станции
2. Смеш/Расст
3. Смеш/Угол
4. Смеш/Р1-Р2

Смещение
1. Ввод Станции
2. Смеш/Расст
3. Смеш/Угол
4. Смеш/Р1-Р2

P1 1. Установите смещенную точку близко к точке цели и измерьте расстояние между ними, затем настройте призму на смещенную точку.
2. Наведите прибор на смещенную точку, нажмите F1: [ИЗМ] на стр. 1 в режиме измерений, чтобы измерить расстояние.

3. Выберите «[МЕНЮ]/4. Смещение (смещение)» или нажмите F3: [СМЕЩ] на стр. 3 в меню основных измерений.
4. Выберите «1. Ввод Станции (ориентация точки стояния)», чтобы ввести данные точки стояния (см. п. 4.3.1. «Ввод данных точки стояния»).

5. Выберите «2. Смеш/Расст (смещение по расстоянию)».

6. Можно нажать F1: [ИЗМ], чтобы повторно измерить смещенную точку, или нажать F4: [ДА], чтобы выполнить следующее действие.

X 3.231
Y 1.228
H 1.174
ИЗМ ДА


Расст 10.000м
Направ
ДА

X 9.443
Y -6.608
H 1.174
ЗАП УГЛ НЕТ ДА

7. Ввод расстояния и направления смещенной точки:
- 1) Расст: горизонтальное расстояние от точки цели до смещенной точки.
 - 2) Направ: направление смещенной точки.
 - ←: слева от точки цели
 - : справа от точки цели
 - ↓: перед точкой цели
 - ↑: позади точки цели
 8. Нажмите F4: [ДА], чтобы рассчитать и отобразить расстояние и угол до точки цели.
 9. Нажмите F1: [ЗАП], чтобы сохранить;
 - Нажмите F2: [УГЛ], чтобы отобразить угловые значения ВУ, ГУ и расстояние SD;
 - Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться к действию 6;
 - Нажмите F4: [ДА], чтобы вернуться к режиму смещения.

4.8.2. Измерения со смещением по углу

Визируйте направление точки цели, чтобы найти ее по внутреннему углу. Установите смещенные точки для точки цели справа и слева от точки цели и как можно ближе к ней, измерьте расстояние до точек смещения и горизонтальный угол точки цели.

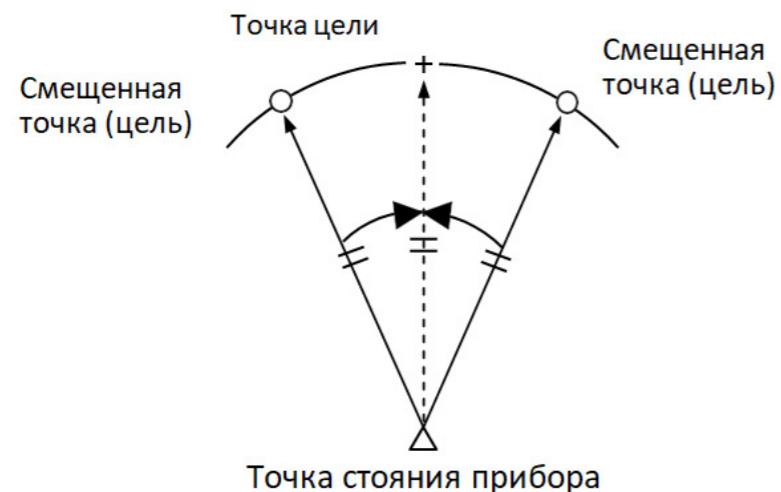

Порядок измерения со смещением по углу:

Меню

1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

P1

Смещение

1. Ввод Станции
2. Смеш/Расст
3. Смеш/Угол
4. Смеш/Р1-Р2

II

SD 1.965м
ВУ 315°20'17"
ГУ 2°20'26"
Навед. на цель
ИЗМ ДА


I

X 3.249
Y 0.922
H 1.098
Навед. на цель
ЗАП УГЛ НЕТ ДА

1. Установите смещенные точки вблизи точки цели (убедитесь, что расстояние от точки стояния прибора до точки цели и расстояние до смещенной точки одинаковы, высота смещенных точек и точки цели одинакова), затем используйте смещенные точки в качестве цели.
2. Наведите прибор на смещенную точку, нажмите F1: [ИЗМ] на стр. 1 в режиме измерений, чтобы измерить расстояние.
3. Выберите [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерений, затем выберите «4. Смещение (смещение)» или нажмите F3: [СМЕЩ] прямо на стр. 3.
4. Выберите «3. Смеш/Угол (смещение по углу)» после ввода данных точки стояния прибора (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»).
5. Тщательно визируйте направление точки цели и нажмите F4: [ДА], отобразятся расстояние и угол точки цели.

4.8.3. Измерение со смещением по двум расстояниям

Измерение расстояния между точкой цели и двумя смещенными точками (первая цель и вторая цель) на прямой линии от точки цели, измерьте первую и вторую цели, затем введите расстояние между второй целью и точкой цели, чтобы найти точку цели.

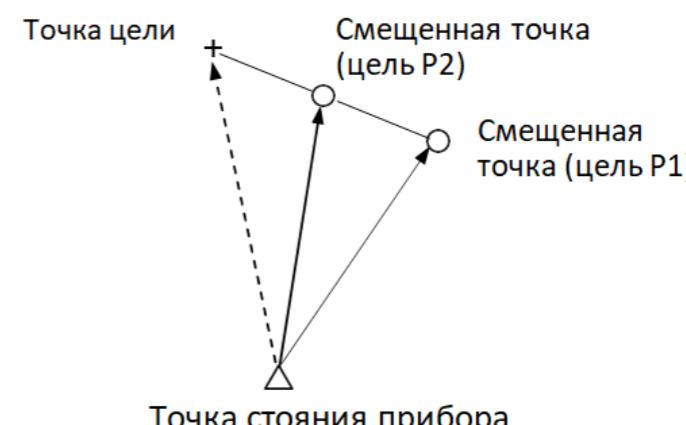

Порядок измерения со смещением по двум расстояниям:

Меню
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

P1

- Установите две смещенные точки (первая цель и вторая цель) на прямой линии от точки цели и используйте смещенные точки в качестве цели.
- Выберите [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерений, затем выберите «4. Смещение (смещение)» или нажмите F3: [СМЕШ] прямо на стр. 3.

Смещение
1. Ввод Станции
2. Смеш/Расст
3. Смеш/Угол
4. Смеш/P1-P2

II

- Выберите «4. Сдвиг/P1-P2 (смещение по 2 точкам)» после ввода данных точки стояния прибора (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»).

Измерьте 1 ТЧК

Х 1.104 **↓**
У 0.374 **↙**
Н 0.543 **P1**
ИЗМ **ДА**

Измерьте 2 ТЧК

Х 1.142 **↓**
У 0.662 **↙**
Н 0.780 **P1**
ИЗМ **ДА**

Расст 5.000м **↙**

Смеш/P1-P2
Х 1.241
У 1.430 **↙**
Н 1.412
ЗАП УГЛ НЕТ ДА

- Наведите прибор на первую цель и нажмите F1: [ИЗМ], отобразятся данные измерения. Нажмите F4: [ДА], чтобы подтвердить это значение.

- Визируйте вторую цель, нажмите F1: [ИЗМ], отобразятся данные измерения, нажмите F4: [ДА], чтобы подтвердить это значение.

- Ведите расстояние от второй точки до точки цели и нажмите {ENT}, отобразятся угол и расстояние точки цели.


- Нажмите F1: [ЗАП], чтобы сохранить;
 - Нажмите F2: [УГЛ], чтобы отобразить угловые значения ВУ, ГУ и расстояние SD;
 - Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться к действию 6;
 - Нажмите F4: [ДА], чтобы вернуться к режиму смещения.

4.9. Измерение недоступной линии (MLM)

Измерение недоступной линии используется, чтобы напрямую измерять наклонное расстояние, горизонтальное расстояние и разницу высоты от одной начальной точки до других точек, не передвигая прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Данные последних измерений можно установить в качестве начальной точки для начала следующего действия.
- Разность высот одной точки и начальной точки можно отобразить в виде процентов.

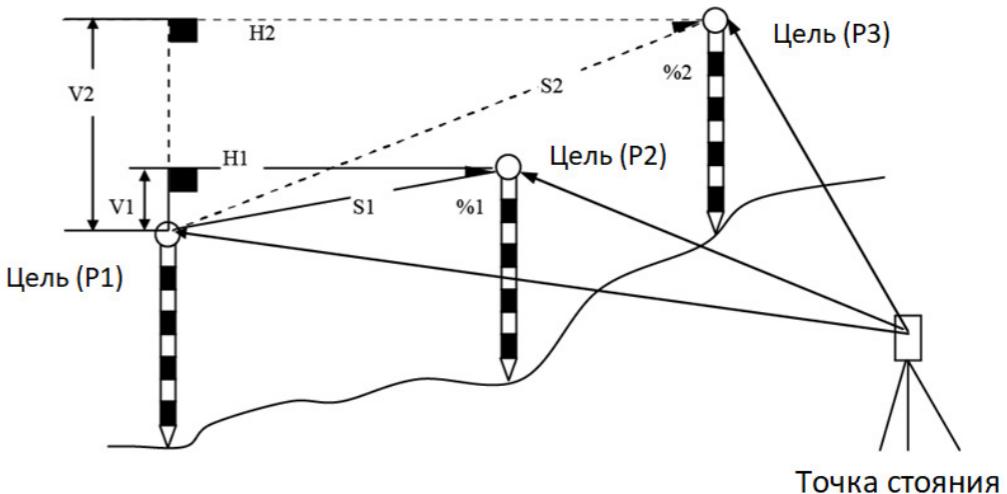

4.9.1. Измерение расстояния между двумя и более точками

Порядок измерения:

Меню
1. Координаты
2. Разбивка
3. Площадь
4. Смещение
5. Опред-е НР

P1

SD 1.601м **↓**
ВУ 315°20'13" **↙**
ГУ 5°39'47"
ОНР **СМЕН** **ИЗМ**

S% -57.09%
SD 0.146м
HD 0.127м **↙**
h -0.072м
ОНР **СМЕН** **ИЗМ**

:

- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерения. Выберите «5. Опред-е НР (измерение недоступной линии)».

- Наведите прибор на начальную точку P1, затем нажмите F4: [ИЗМ], отобразятся данные измерений.
- Наведите прибор на точку цели P2 и нажмите F1: [ОНР], чтобы начать измерение. Отобразятся SD, HD, h.



- Наведите прибор на следующую точку P3 и нажмите F1: [ОНР], чтобы начать измерение. Повторите эти действия, чтобы измерить другие точки цели.
- Нажмите F2: [СМЕН], последняя измеренная цель станет новым начальным положением для выполнения измерения недоступной линии следующей цели.
- Нажмите F4: [ИЗМ], чтобы повторно измерить начальное положение.
- Нажмите клавишу {ESC}, чтобы вернуться в режим меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- «S/%» на экране означает, что расстояние между двумя точками выражено как градиент

4.9.2. Изменение начальной точки

Данные предыдущих измерений можно установить в качестве начальной точки для начала следующего действия.

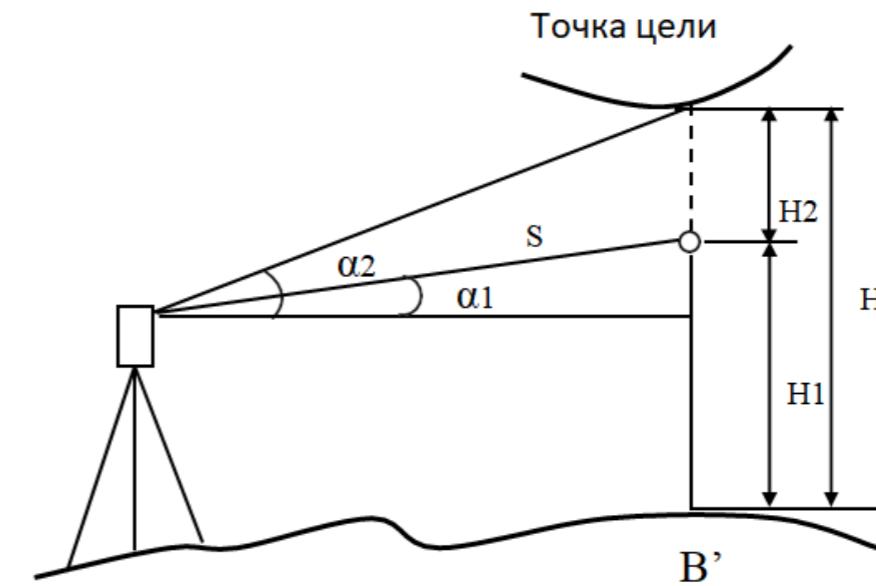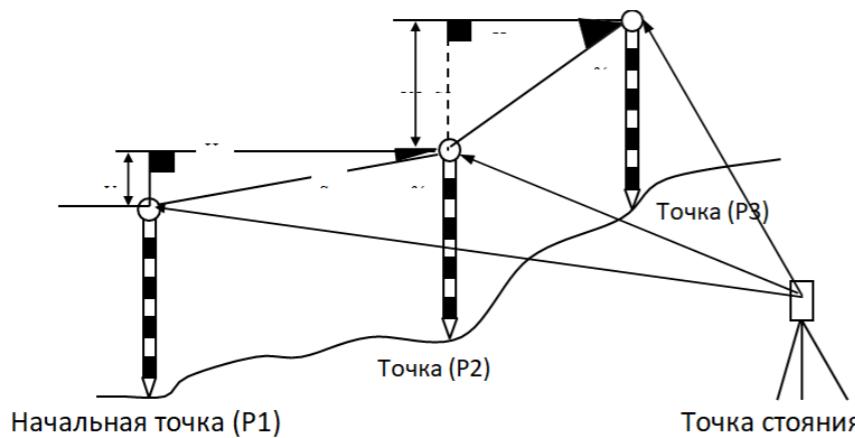

Формула для измерения данных, показанных на рисунке выше:
 $Ht = H1 + S \cos \alpha_1 \tan \alpha_2 - S \sin \alpha_1$

Порядок изменения начальной точки:

Меню
 1. Координаты
 2. Разбивка
 3. Площадь
 4. Смещение
5. Опред-е НР

- P1**
- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме измерения. Выберите «5. Опред-е НР (измерение недоступной линии)».
 - Измерьте начальную точку P1 и первую цель P2, совершая действия 1, 2 и 3, как указано выше.
 - Измерив две точки, нажмите F2: [СМЕН] и F4: [ДА], чтобы установить последнюю измеренную точку в качестве новой начальной точки, или нажмите F3: [НЕТ], чтобы сбросить.

SD 1.601м
 ВУ 315°20'13"
 ГУ 5°39'47"
ОНР СМЕН ИЗМ

Сменить исх ТЧ?

SD 1.631м
 ВУ 303°22'32"
 ГУ 1°40'51"
НЕТ ДА

4.10. Измерение недоступной высоты (REM)

Измерение недоступной высоты является функцией для измерения координат и высоты точки, на которой невозможно установить цель непосредственно, например, на линии электропередач, воздушной линии, мосту и пр.

Порядок измерения недоступной высоты:

Меню
1. Высота НО
 2. Обр. засечка
 3. Проекция точки
 4. Разбивка Лин.
 5. Ход

SD 1.669м
 ВУ 311°07'25"
 ГУ 6°07'08"
ВНО ИЗМ

ВНО 2.107м
 SD 1.669м
 ВУ 311°07'29"
 ГУ 6°07'10"
СТОП

- P2**
- Установите цель прямо под или над объектом и измерьте высоту цели при помощи рулетки или т. п.
 - Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 2, нажмите «1».
 - Высота НО (измерение недоступной высоты)» на стр. 2, чтобы войти в состояние измерения недоступной высоты.
 - Измерение опорной точки. Тщательно наведите призму, нажмите F4: [ИЗМ], чтобы измерить расстояние. Нажмите F4: [ИЗМ], чтобы произвести повторное измерение.

- P5**
- Тщательно наведите прибор на цель и нажмите F2: [ВНО]. Высота от уровня земли до цели отобразится как «ВНО». Нажмите F4: [STOP], чтобы повторить действие, и {ESC}, чтобы вернуться в режим меню.

4.11. Засечка

Программа засечки используется для определения координат точки стояния прибора (неизвестной) путем измерения нескольких известных точек. Можно использовать данные координат из памяти.

Ввод

Координаты известных точек: Xi, Yi, Zi


Измеренный НА: Hi

Измеренный VA: Vi

Измеренное расстояние: Di

Вывод

Данные координат точки стояния: Xo, Yo, Zo

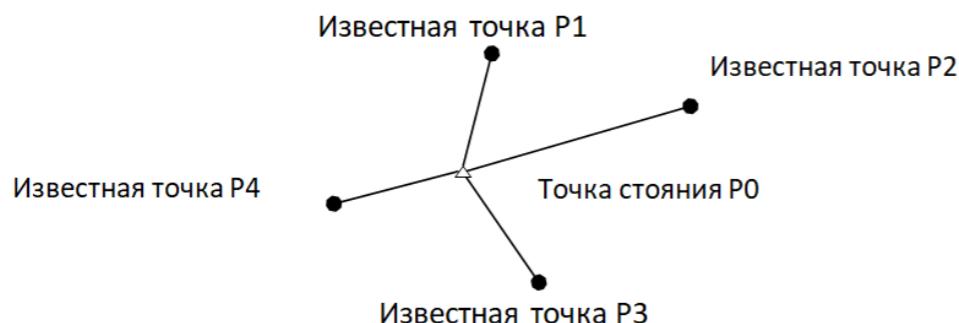

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все значения N, E, Z или только значение Z точки стояния рассчитывают, измеряя известные точки.
- Измерение с обратной засечкой координат изменяет данные N, E, Z точки стояния прибора, а измерение с обратной засечкой высоты изменяет только данные Z. Произведите измерение с засечкой (см. п. 4.11.1. «Обратная засечка координат» и п. 4.11.2. «Обратная засечка высоты»).
- Введенные данные известных координат и рассчитанные данные можно сохранить в текущем проекте.

4.11.1. Обратная засечка координат

Способом измерения расстояния и углов можно измерить от 2 до 5 известных точек.

Порядок обратной засечки координат

Меню

P2

1. Высота Но

▲

2. Обр. засечка

■

3. Проекция точки

■

4. Разбивка Лин.

5. Ход

Обратная засечка

1. XYH

2. Высота

■

1. Выберите [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 2, выберите «2. Обр.засечка (обратная засечка)» или сразу [ОБЗ] на стр. 3.

2. Выберите «1. XYH» и введите данные известной точки. После ввода данных первой известной точки нажмите F3: [СЛЕД], чтобы ввести данные второй точки.

ТЧК#107

Выс. Цели	1.500м1
Хтч:	1.000
Утч:	1.000
Нтч:	1.000

ЧТЕН ЗАП СЛЕД

Обрат. зас. Ном.1РТ

Х	1.450
У	5.230
Н	1.785

ТЧК#109

РАСТ УГОЛ

Обрат. зас. Ном.1РТ II

SD	1.499м
ВУ	306°48'40"
ГУ	1°40'54"

Выс. Цели 1.500м

НЕТ ДА

Обрат. зас. Ном.2РТ II

SD	1.615м
ВУ	306°48'41"
ГУ	9°01'18"

Выс. Цели 1.500м

ВЫЧС НЕТ ДА

Х	-1.991
У	-0.985
Н	0.312
dX	0.0000
dY	0.0000

СЛЕД ДИСП ЗАП ДА

Обратная засечка

Установ. ДУ

НЕТ ДА

3. После того как данные всех известных точек установлены, нажмите F4: [ИЗМ].

Нажмите F1: [ЧТЕН], чтобы вывести данные существующих координат.

4. Визируйте первую известную точку и нажмите F1: [РАСТ], чтобы начать измерение. Если известных точек больше двух, отобразится F2: [УГЛЫ], можно подтвердить известную точку измерением угла.

5. Нажмите F4: [ДА], чтобы использовать данные измерения первой известной точки.

Нажмите F3: [НЕТ], чтобы повторно измерить эту точку. Сюда также можно ввести высоту цели.

6. Повторите действия 4 и 5 для других точек.

После получения минимально необходимых данных измерений для расчета отобразится [ВЫЧС].

Нажмите F1: [ВЫЧС], чтобы произвести расчет. Отобразятся координаты точки стояния прибора и стандартное отклонение.

Нажмите F3: [НЕТ], чтобы произвести повторное измерение точки.

7. Нажмите F1: [СЛЕД], чтобы добавить другие известные точки.

Нажмите F2: [ДИСП], чтобы посмотреть погрешность измерения известных точек

Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить результат расчетов.

Нажмите F4: [ДА], чтобы завершить обратную засечку координат.

Установка координат точки стояния завершена.

8. На этом экране <Установ. ДУ (установка азимута)> наведите прибор на первую точку и нажмите F4: [ДА], чтобы установить первую известную точку в качестве задней точки и азимута, нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться в режим измерений.

4.11.2. Обратная засечка высоты

При помощи этого измерения определяется только Z (высота) точки стояния прибора. Методом измерения расстояния можно измерить всего от 1 до 5 известных точек.

Порядок обратной засечки высоты:

Меню
1.Высота Но
2.Сбор. засечка
3.Проекция точ
4.Разбивка Лин
5.Ход

Обратная засечка

1.XYH

2. Высота

Ном. 1РТ#
ТЧК#107
Выс. Цели 0.000м
Н 2.529
ЧТЕН ЗАП СЛЕД ИЗМ

Обрат. зас. Ном.1РТ

Обрат. зас. Ном.1РТ II
 SD 1.895м
 ВУ 311°07'16"
 ГУ 7°03'06"
 Выс. Цели 1.500м
 Вычс НЕТ АА

P2 1. Выберите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 2, выберите «2. Обр.засечка (Обратная засечка)» или сразу F4: [ОБ3] на стр. 3.

2. Выберите «2. Высота» и введите известную точку.

3. После установки высоты первой известной точки нажмите F3: [СЛЕД], чтобы установить данные второй точки.

4. После того как данные всех известных точек установлены, нажмите F4: [ИЗМ].

Нажмите F1: [ЧТЕН], чтобы вывести данные существующих координат.

5. Визируйте первую известную точку и нажмите F1: [ДИСТ], чтобы начать измерение. Отображаются данные измерений.

6. Нажмите F4: [ДА], чтобы использовать данные измерений первой известной точки.

Нажмите F3: [НЕТ], чтобы произвести повторное измерение точки. Сюда также можно ввести высоту цели.

По завершении двух измерений отобразится [ВЫЧС]

6. Нажмите F1: [ВЫЧС], чтобы произвести расчет. Отобраз


ся высота точки стояния прибора и стандартное отклонение.

Выч Коор

7. Нажмите F1: [СЛЕД], чтобы добавить другие известные точки.
Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить результат расчетов.
Нажмите F4: [ДА], чтобы завершить обратную засечку высоты. Из координат точки стояния прибора устанавливается только Z (высота). Значения X и Y не изменяются.

4.11.3. Порядок расчета засечки


Координаты N, E рассчитываются по формулам измерений угла и расстояния, а координаты точки стояния прибора определяются методом наименьших квадратов. Координату Z определяют, используя среднее значение в качестве координат точки стояния прибора.

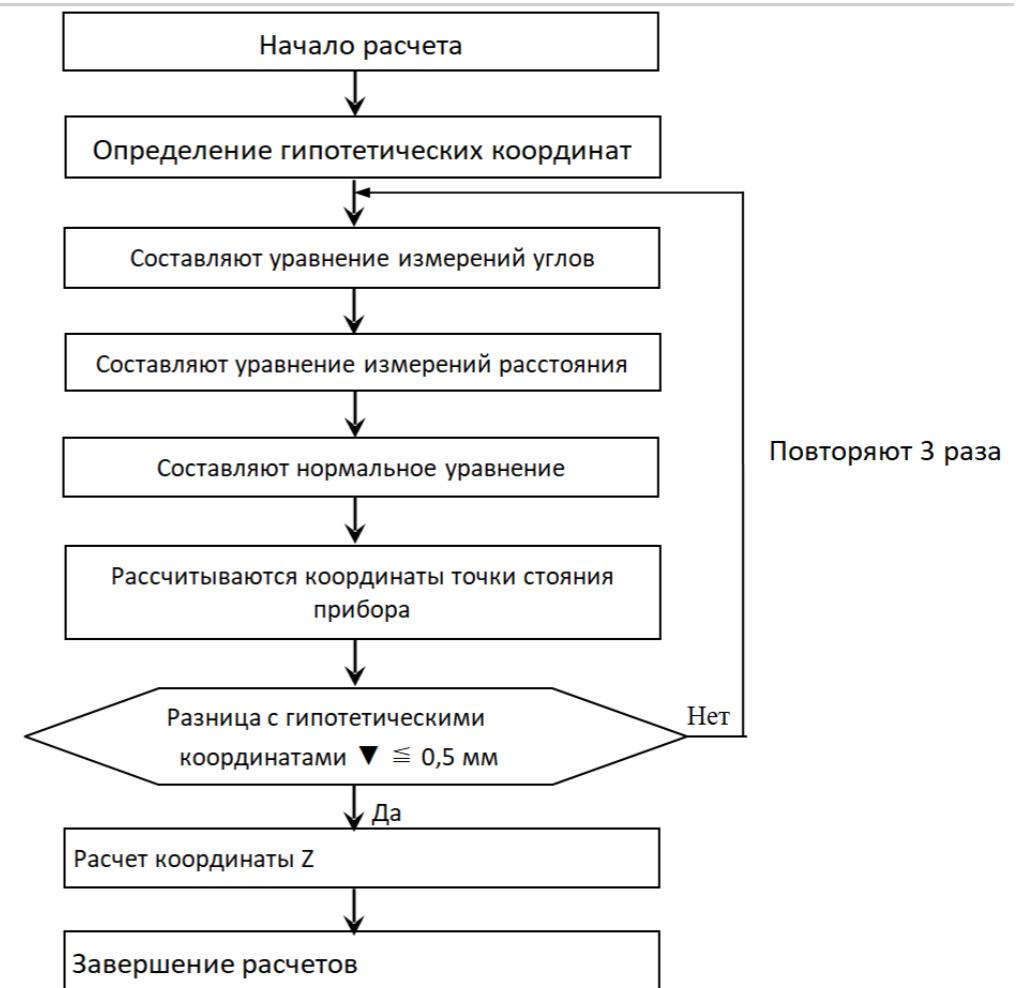

4.11.4. Меры предосторожности при выполнении засечки

Иногда рассчитать координаты точки стояния оказывается невозможно, если неизвестная точка и три или более известных точки находятся на одной окружности. Расчет также невозможен, если внутренний угол между известными точками слишком мал. Сложно представить, что, чем больше расстояние между точкой стояния прибора и известными точками, тем уже внутренний угол между известными точками. Будьте осторожны, поскольку точки легко могут расположиться на одной окружности.

Предпочтительнее такое расположение, как показано ниже.

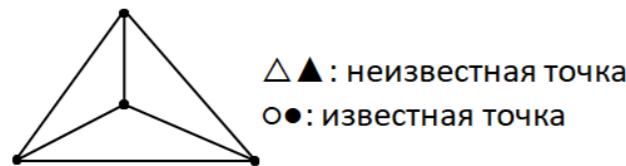


Иногда оказывается невозможна произвести правильный расчет, как показано ниже.




Если точки расположены на одной окружности, примените один из следующих способов:


(1) Перенесите контрольную точку как можно ближе к центру треугольника.

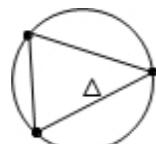

(2) Измерьте еще одну известную точку, не находящуюся на окружности.

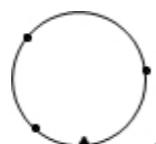


(3) Произведите измерение расстояния для минимум одной из трех точек.

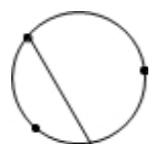

4.12. Проекция точки

Проекция точки применяется для проецирования точки на установленную базовую линию. Проецируемую точку можно измерить или ввести. Отображаются расстояния от первой точки и проецируемой точки до положения, в котором линия, идущая от проецируемой точки, пересекает базовую линию под прямым углом.

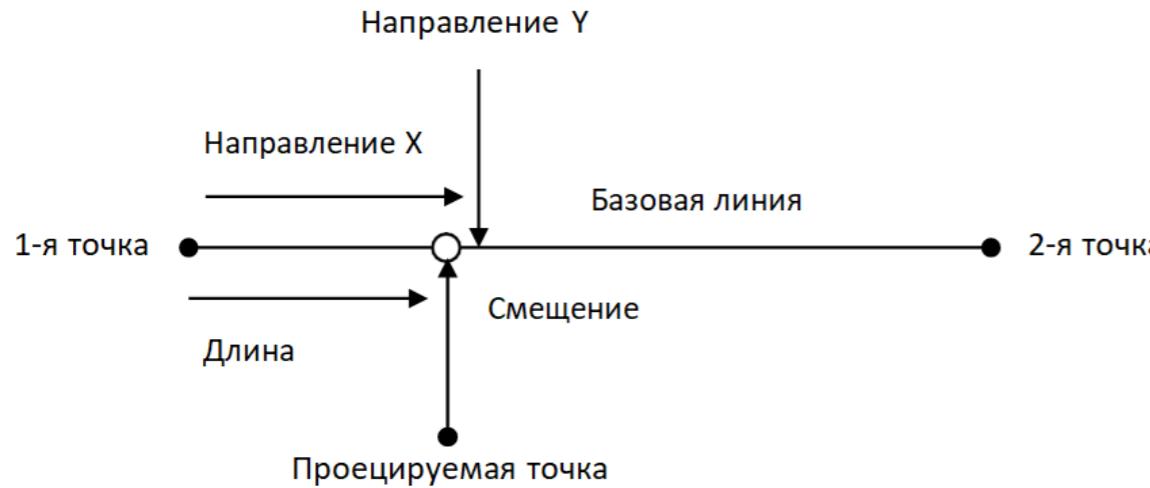

Длина — расстояние вдоль базовой линии от 1-й до 2-й точки (направление X).

Смещение — расстояние от проецируемой точки до положения, в котором линия, идущая от проецируемой точки, пересекает базовую линию под прямым углом (направление Y).

4.12.1. Задание базовой линии

Порядок задания базовой линии:

Меню **P2**
1. Высота НО **▲**
2. Обр. засечка
3. Проекция точки **■**
4. Разбивка Лин.
5. Ход

Проекция точки
1. Ввод Станции
2. Опред.баз.лин
3. Проекция точки **■**

Разб.линия
1. Ввод Станции
2. Опред.баз.лин **■**
3. Разб.линия

Задать 1-ю ТЧК
ТЧК#DIGIT** 1**
Хтч: 1.264
Утч: 0.212
Нтч: 1.509
СЧИТ ЗАП ИЗМ Ф К

Задать 2-ю ТЧК
ТЧК#DIGIT** 1**
Хтч: 1.230
Утч: 0.409
Нтч: 1.509
СЧИТ ЗАП ИЗМ Ф К

Азимут 230°23'53"
HD 0.475м
Масштаб 1:103.265 **■**

1:* % ДА**

1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.

2. Перейдите на стр. 2, выберите «3. Проекция точки».

3. Введите данные точки стояния прибора (см. п. 4.3.1 «Ввод данных точки стояния»).

4. Выберите «2. Опред.баз.лин. (задать базовую линию)».

5. Введите данные первой точки или нажмите F1: [СЧИТ], чтобы использовать данные существующих координат, или нажмите F3: [ИЗМ], чтобы измерить точку.

6. Нажмите F4: [OK], чтобы ввести данные второй точки.

7. Нажмите F4: [ДА], чтобы завершить определение базовой линии. Отобразится уровень базовой линии.

8. Нажмите F2: [1:***] или F3: [%], чтобы изменить режим отображения масштаба.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Заданную базовую линию можно использовать для измерения с разбивкой и для проекции точки.

4.12.2. Проекция точки

Перед проекцией точки необходимо задать базовую линию.

Порядок проекции точки:

Проекция точки

1. Ввод Станции**2. Опред.баз.лин****3. Проекция точки****ТЧК#107****Хтч:** **-0.315****1****Утч:** **0.284****2****Нтч:** **2.529****3****P1****Счит ИЗМ****ДА****Вдоль** **0.819м****См-ние** **1.843м****h** **2.526м****4****КООР ЗАП****P-ка**

1. Выберите «3. Проекция точки» после завершения определения базовой линии.

2. Введите координаты точки.. Нажмите F2: [ИЗМ], чтобы измерить проецируемую точку.

При сохранении данных в качестве известной точки нажмите клавишу {Func}, затем F2: [ЗАП] на стр. 2. Способ сохранения см. в п. 23.1 «Ввод координат известной точки с помощью клавиш».

3. Нажмите F4: [ДА], чтобы рассчитать длину, при этом отобразятся смещение и dVD.

Длина — расстояние вдоль базовой линии от 1-й до 2-й точки (направление X).


Смещение — расстояние от проецируемой точки до положения, в котором линия, идущая от проецируемой точки, пересекает базовую линию под прямым углом (направление Y)

dVD: высота проецируемой точки над базовой линией.

Нажмите F1: [КООР], чтобы отобразить переключение между данными координат и расстояния. Нажмите F2: [ЗАП], чтобы сохранить координаты в качестве известных данных.

Нажмите F4: [Р-ка], чтобы переключиться к разбивке измерений проецируемой точки. См. п. 7 «Измерения с разбивкой».

Нажмите клавишу {ESC}, чтобы продолжить проецирование новой точки.

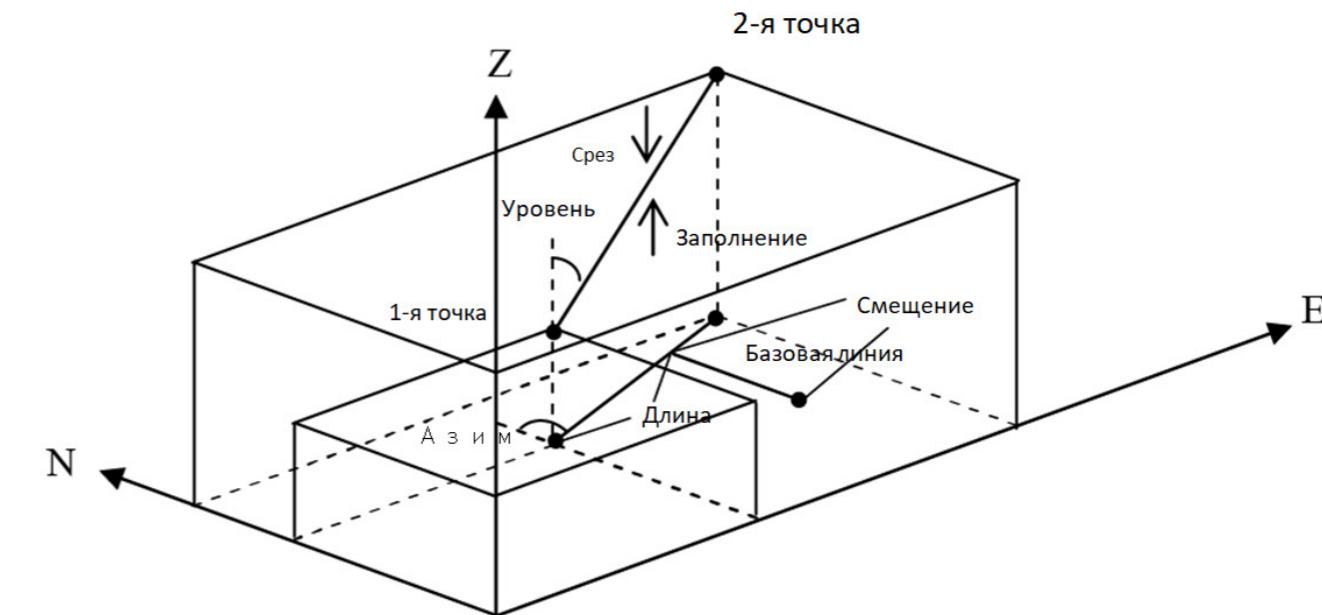

4.13.1. Задание базовой линии

Порядок задания базовой линии:

Чтобы выполнить разбивку, сначала задайте базовую линию. Базовую линию можно задать, введя координаты двух точек.

Меню

P2

1. Высота Н0
2. Обр. засечка
3. Проекция точки
- 4. Разбивка Лин.**
5. Ход

Разб. линия

1. Ввод Станции
- 2. Опред.баз.лин**
3. Разб. линия

1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.

2. Перейдите на стр. 2 и выберите «4. Разбивка Лин. (разбивка линии)».


3. Введите данные точки стояния прибора (см. п. 6.1 «Ввод данных точки стояния»).
4. Выберите «2. Опред.баз.лин (задать базовую линию)», выполняя действия 5, 6 и 7, как описано в п. 13.1 «Определение базовой линии».

4.13. Линия разбивки

Линия разбивки используется для разбивки нужной точки на необходимом расстоянии от базовой линии и для определения расстояния от базовой линии до нужной точки.

4.13.2. Линия/точка разбивки

Это измерение можно использовать для определения координат нужной точки, вводя длину и смещение на основании базовой линии.

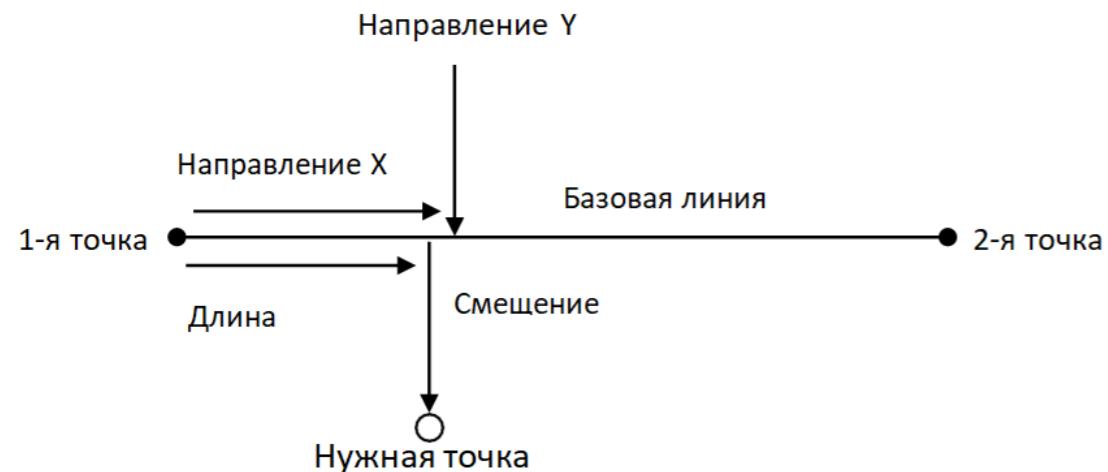

Длина — расстояние по базовой линии от 1-й точки до положения, в котором линия, идущая из нужной точки, пересекает базовую линию под прямым углом (направление X). Смещение — расстояние от нужной точки до положения, в котором линия, идущая от нужной точки, пересекает базовую линию под прямым углом (направление Y).

Порядок разбивки:

Разб. линия
1. Ввод Станции
2. Опред.баз.лин
3. Разб. линия

Разбив. линии

1. Точка
2. Линия

Разбив. линии

Длина 1.000м
См-ние 0.000м


ДА

Разбив. линии

Хтч: -1.051
Утч: 9.619
Нтч: -0.020
ЗАП **Р-КА**

4.13.3. Разбивка линии/линий

Разбивка линии/линий показывает, как далеко по горизонтали измеряемая точка находится от базовой линии, и как далеко по вертикали измеряемая точка находится от соединенной линии. Перед этой операцией обязательно задайте базовую линию.

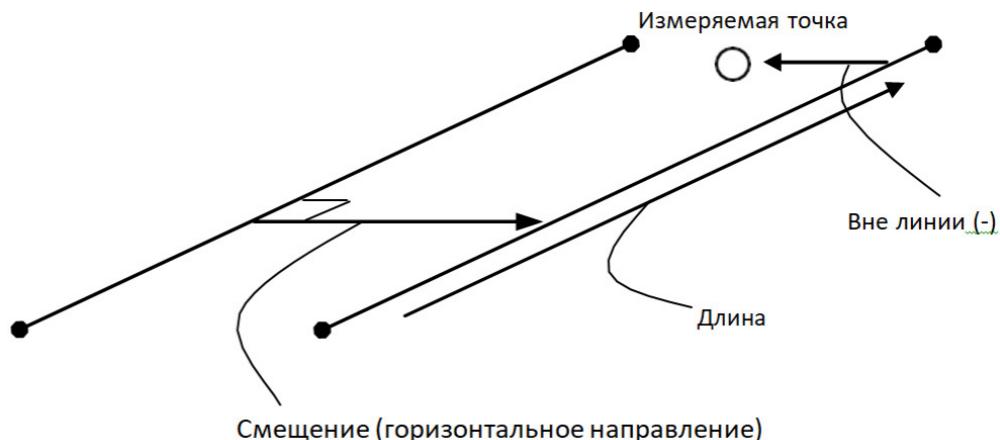

Вне линии — положительное значение показывает, что точка находится справа от базовой линии, а отрицательное — что слева.

Срез показывает, что точка находится ниже базовой линии.

Заполнение показывает, что точка находится выше базовой линии.

Длина — расстояние вдоль базовой линии от 1-й до измеряемой точки.

Порядок разбивки линии/линий:

Разб. линия
1. Ввод Станции
2. Опред.баз.лин
3. Разб. линии

Разбив. линии

1. Точка
2. Линия

Разбив. линии

См-ние 2.000м

ИЗМ

3. Введите значение смещения — горизонтальное расстояние перемещения базовой линии, положительное значение показывает, что оно справа, а отрицательное — что слева. Перейдите к действию 4, не совершая ввод.

4. Наведите прибор на цель и нажмите F4: [ИЗМ], чтобы произвести измерение. Отобразятся результаты измерения.


Разбив . линии II
 SD 1.300m
 ВУ 292° 41' 59"
 ГУ 1° 47' 46"
 Выс . Цели 15m
 НЕТ ДА

Разбив . линии

Сдвиг -12.385m ↑
 ↑ 3.517m ↓
Вдоль 0.614m
 ЗАП ИЗМ

4.14. Теодолитная съемка

Если измерить координаты передней точки и сохранить ее в списке, то эта точка может быть использована в качестве точки стояния после перехода в точку 2, а предыдущая точка стояния может быть использована в качестве задней точки для вычисления и ввода азимута.

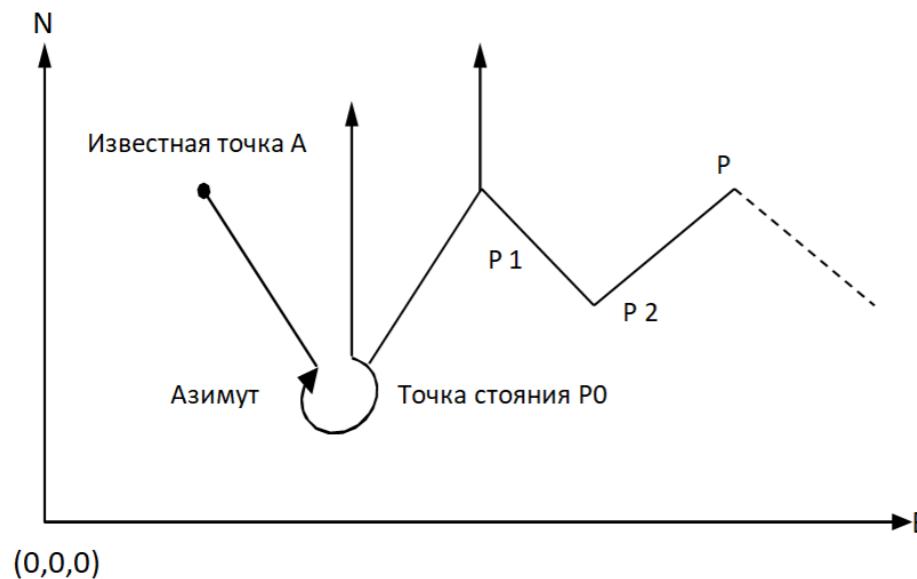

4.15. Сохранение координат

Описание порядка измерения передней точки и сохранения ее в списке.

Порядок сохранения координат:

5. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы повторно измерить цель.
- Нажмите F4: [ДА], чтобы использовать значения измерения. Отображается разность данных измерения и базовой линии:
- Вне линии — положительное значение показывает, что точка находится справа от базовой линии, а отрицательное — что слева.
- Срез показывает, что точка находится ниже базовой линии.
- Заполнение показывает, что точка находится выше базовой линии.
- Длина — расстояние вдоль базовой линии от первой точки до измеряемой точки.
6. Наведите прибор на следующую цель и нажмите F4: [ИЗМ], чтобы продолжить измерение.

1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.

Измерение ppm 5
 SD 1.269m ↑
 ВУ 274° 53' 46"
 ГУ 355° 13' 09" Р2
 КОРД МЕНЮ УД ГУСТ

Меню Р2
 1.Высота НО ▲
 2.Обр. засечка
 3.Проекция точки ■
 4.Разбивка Лин.
 5.Ход

Ход
 1.Запись коорд
 2.Считать коорд ↓

2. Перейдите на стр. 2 и выберите «5. Ход».
3. Нажмите «1. Запись коорд (сохранить координаты)».

ДИСТ 1.924m
 ВИНС SD 311° 07' 17"
 ВИНС ВУ 7° 53' 51"

ДИСТ 2.707m
 ВИНС SD 311° 07' 17"
 ВИНС ВУ 8° 10' 29"

ИЗМ ЗАП УСТ
 Х 1.205
 У 0.050 ↑
 Н 0.739 ↓
 У-ТЬ?
 НЕТ ДА

3. Наведите прибор на следующую точку и нажмите F1: [ДИСТ]. Можно нажать F4: [ВИНС], чтобы повторно ввести сюда высоту прибора или высоту цели.

4. Нажмите F4: [УСТ], чтобы сохранить данные, или F3: [ЗАП], чтобы сохранить их в списке.

5. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться в прежний режим, и F4: [ДА], чтобы установить данные.

4.16. Чтение координат

Установите измеренную переднюю точку в списке сохраненных координат в качестве точки стояния, тогда сохраненная ранее точка стояния станет задней точкой.

Ход

- 1. Запись коорд
- 2. Считать коорд

ГУ 180°00'01"

У-ТЬ?

НЕТ ДА

- 1. Переместите прибор на измеренную переднюю точку.
- 2. Выберите «2. Считать коорд (чтение координат)».

- 3. Сначала наведите прибор на прежнюю точку стояния, затем нажмите F4: [ДА], чтобы установить координаты прежней передней точки в качестве координат точки стояния, или нажмите F3: [НЕТ], чтобы сбросить.

4.17. Обратная задача

Расстояние и азимут от начальной точки до конечной точки можно рассчитать, если известны их координаты.

Ввод:
Координаты начальной точки: N0, E0, Z0
Координаты конечной точки: N1, E1, Z1

Вывод:
Расстояние: D
Азимут: Az

Решение обратной задачи:

- Меню РЭ
- 1. Обратн. задача
 - 2. Прямая задача
 - 3. Повторить изм
 - 4. Разб. дуги
 - 5. Вычсл. дороги

Начальная ТЧК

ТЧК#1 А
Х 1.000
У 1.000
Н 1.000
ЧТЕН ЗАП ДА

- 1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.
- 2. Перейдите на стр. 3 и выберите пункт «1. Обратн. задача (Обратная задача)».
- 3. Введите координаты начальной точки и нажмите F3: [ЗАП], чтобы при необходимости сохранить данные в списке. Можно нажать F1: [ЧТЕН], чтобы просмотреть существующие данные. Нажать F4: [ДА], чтобы установить.

Конечная ТЧК

ТЧК#2 А
Х 2.000
У 2.000
Н 2.000
ЧТЕН ЗАП ДА

Азимут 45°00'00"
HD 1.414м
h 1.000м
СЛЕД ДА

- 4. Введите координаты конечной точки. См. предыдущее действие.

- 5. Отобразится обратное значение. Нажмите F3: [СЛЕД], чтобы продолжить, нажмите F4: [ДА], чтобы вернуться в меню.

4.18. Вычисление полярных координат

Координаты конечной точки можно вычислить, если известны азимут, расстояние и координаты NEZ начальной точки.

Ввод:


Координаты начальной точки: N0, E0, Z0

Азимут: Az

Расстояние: ДИСТ

Вывод:

Координаты конечной точки: N1, E1, Z1

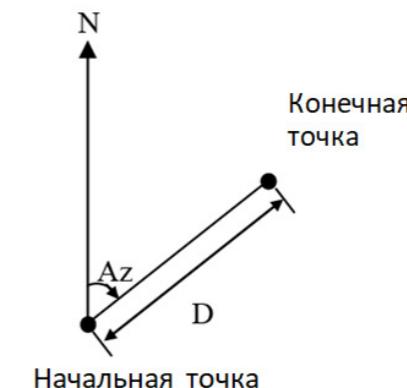

Порядок вычисления полярных координат:

- Меню РЭ
- 1. Обратн. задача
 - 2. Прямая задача
 - 3. Повторить изм
 - 4. Разб. дуги
 - 5. Вычсл. дороги
- 1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.
 - 2. Перейдите на стр. 3 и выберите пункт «2. Прямая задача (Вычисление полярных координат)».

Р1
Тчк#5 1
 X 1.639
 Y 0.636
 Н 2.750
ЧТЕН **ДА**

 X 1.639
 Y 0.639
 Н 0.000
ДА **ЗАП**

4.19. Повторное измерение углов

Углы можно измерить повторно в режиме измерения горизонтальных прямых углов.

Меню Р3
 1. Обратн. задача
 2. Прямая задача
3. Повторить изм
 4. Разб. дуги
 5. Вычсл. дороги

Перемерить угол
 >ДА?
ДА НЕТ

Пов-ные изм. [0]
ГУ А: 0°00'00"
ГУ В:
ОУСТ ИЗМ ФСВ УД

- Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений.
- Перейдите на стр. 3 и выберите пункт «3. Повторить изм (повторить измерение)».
- Нажмите клавишу F3: [ДА].

- Наведите зрительную трубу на цель А и нажмите клавишу F1[0УСТ].
- Нажмите клавишу F3: [OCB].

- Отобразятся вычисленные данные. Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить их в списке, или F1: [ДА], чтобы вернуться в меню.

- Введите данные в соответствующие строки. Чтобы просмотреть данные координат существующей начальной точки, можно нажать F1: [ЧТЕН]. Нажмите F4: [ДА], чтобы ввести данные.

Пов-ные изм. [1]
ГУ А: 0°19'57"
ГУ В: 0°19'57"
ОУСТ ИЗМ ФСВ УД

Пов-ные изм. [2]
ГУ А: 0°40'00"
ГУ В: 0°19'57"
ОУСТ ИЗМ ФСВ УД

Пов-ные изм. [3]
ГУ А: 0°59'58"
ГУ В: 0°19'57"
ОУСТ ИЗМ ФСВ УД

Пов-ные изм. [4]
ГУ А: 1°19'58"
ГУ В: 0°19'57"
ОУСТ ИЗМ ФСВ УД

Перемерить угол

>ДА?
ДА НЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Совокупно горизонтальный угол может достигать (360°00'00» – минимальное считываение) (прямой горизонтальный угол).
- При 5 повторных считываениях совокупно горизонтальный угол может достигать +359°59'55».
- Если результаты отличаются от первого измерения более чем на ±30», на дисплее может отображаться ошибка.

- Наведите зрительную трубу на цель В при помощи зажима и винта горизонтального наведения. Нажмите клавишу F4: [УД].

- Снова наведите зрительную трубу на цель А при помощи зажима и винта горизонтального наведения и нажмите клавишу F3: [OCB].

- Снова наведите зрительную трубу на цель В при помощи зажима и винта горизонтального наведения и нажмите клавишу F4: [УДЕР].

- Повторите действия 7 и 8, чтобы произвести необходимое число повторных измерений.

- Нажмите клавиши F2: [ИЗМ] или [ESC], чтобы вернуться в обычный режим.

- Нажмите клавишу F3: [ДА].

4.20. Измерение дуги с разбивкой

Произведите разбивку построенной дуги, произведя измерение дуги с разбивкой (см. рисунок ниже) после задания 2-точечной или 3-точечной дуги, прибор поможет переместить веху к дуге.

Здесь:

S.P — начальная точка дуги

E.P — конечная точка дуги

C.P — центр окружности дуги


Позиция (от S.P до A) — позиция на дуге, рассчитанная радиальным методом, исходя из текущего положения призмы.

Смещение (от вехи до B) — расстояние смещения от текущего положения до дуги.

S-O dHA — если линия визирования не пересекает дугу, на дисплее появится сообщение с просьбой повернуть зрительную трубу так, чтобы линия визирования пересекала дугу. После этого на экране появится сообщение In/Out. Угол смещения рассчитывается от текущего положения до дуги.

Fill/Cut (Заполнение/Срез) — срез означает, что веха расположена выше дуги, а заполнение — что ниже.

In/Out (от вехи до A) — это расстояние, на которое вы должны приблизиться или удалиться, чтобы попасть в дугу.

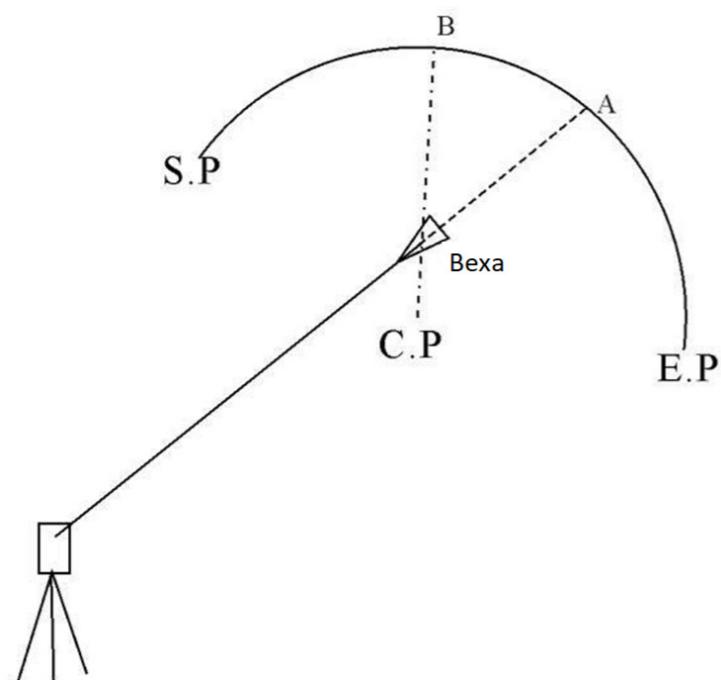

4.20.1. Разбивка двухточечной дуги

Разб. дуги

1. Ввод Станции

2.2Т-ки+р-ус дуги

3. Три точки дуги

1. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений и выберите «4. Разб. дуги (Разбивка дуги)», чтобы войти в меню разбивки дуги, выберите «1. Ввод Станции (Ориентация точки стояния)», чтобы установить точку стояния. Затем выберите «2. 2Т-ки+р-ус дуги», чтобы начать измерение с разбивкой 2-точечной дуги.

Выб./Нач. т-ки
ТЧК#107 1
Хтч: -0.315
Утч: 0.284
Нтч: 2.529
СЧИТ ЗАП ИЗМ ФК

Выб./Кон. т-ки
ТЧК#108 1
Хтч: 0.254
Утч: 3.452
Нтч: 1.985
СЧИТ ЗАП ИЗМ ФК

Дуга/Радиус ввод

Радиус 2.000м

РАЗБ ИЗМ
0.000м
2.536м
dГА → 76°39'11" Р1
Длина 0.917м
Дальше 1.299м
ИЗМ ДА

0.000м
0.000м
dГА → 00°00'01" Р1
Длина 0.000м
Дальше 0.000м
ИЗМ ДА

2. Введите координаты начальной точки дуги. Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки. Нажмите F4: [OK], чтобы установить данные.

3. Введите координаты конечной точки дуги. Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки. Нажмите F4: [OK], чтобы установить данные.

4. Введите радиус дуги и нажмите F4: [ИЗМ], чтобы сохранить данные.

5. Нажмите F1: [ИЗМ], чтобы измерить текущую веху. На экране появятся данные разбивки.

Длина — позиция на дуге, рассчитанная радиальным методом, исходя из текущего положения призмы.

Дальше — расстояние смещения от текущего положения до дуги.

dГА — угол смещения от текущего положения до дуги.

▲ — срез означает, что веха расположена выше дуги, а заполнение — что ниже.

↑ — это расстояние, на которое вы должны приблизиться или удалиться, чтобы попасть в дугу.

6. Используйте значение dГА разбивки, чтобы переместить веху так, чтобы визирная линия зрительной трубы пересекла дугу.

7. Продолжайте перемещать веху и проводить измерения, пока не измерите все точки разбивки. Нажмите F4: [ESC], чтобы выйти из программы.

4.20.2. Разбивка трехточечной дуги

Разб. дуги

1. Ввод Станции

2. 2Т-ки+р-ус дуги

3. Три точки дуги

Выб./Нач. т-ки

ТЧК#1 1

Хтч: 1.000

Утч: 1.000

Нтч: 1.000

Счит Зап Иzm фк

Выб./Кон. т-ки

ТЧК#2 1

Хтч: 2.000

Утч: 2.000

Нтч: 2.000

Счит Зап Иzm фк

Разб. дуги/Ср. Т-ка

ТЧК#3 1

Хтч: 3.000

Утч: 3.000

Нтч: 3.000

Счит Зап Иzm фк

Опред. дуги/ввод


Вдоль 0.500м

Сдвиг 0.500м

Инт Хорд Да

8. Нажмите F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений и выберите «4. Разб. дуги (Разбивка дуги)», чтобы войти в меню разбивки дуги, выберите «1. Ввод станции (Ориентация точки стояния)», чтобы установить точку стояния. Затем выберите «3. Три точки дуги (Трехточечная дуга)», чтобы начать измерение с разбивкой дуги с тремя точками.

9. Введите координаты начальной точки дуги.
Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки.
Нажмите F4: [OK], чтобы установить данные.

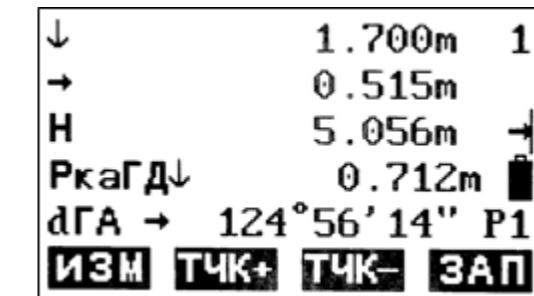

12. Нажмите F1: [ИЗМ], чтобы измерить текущую веху. На экране появятся данные разбивки.

Длина — позиция на дуге, рассчитанная радиальным методом, исходя из текущего положения призмы.
Дальше — расстояние смещения от текущего положения до дуги.

dГА — угол смещения от текущего положения до дуги.
▲ — срез означает, что веха расположена выше дуги, а заполнение — что ниже.

↑ (от вехи до А) — это расстояние, на которое вы должны приблизиться или удалиться, чтобы попасть в дугу.

13. Используйте значение dГА разбивки, чтобы переместить веху так, чтобы визирная линия зрительной трубы пересекла дугу.


14. Продолжайте перемещать веху и проводить измерения, пока не измерите все точки разбивки. Нажмите F4: [ESC], чтобы выйти из программы.

10. Введите координаты конечной точки дуги.
Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки.
Нажмите F4: [OK], чтобы установить данные.

11. Введите координаты средней точки дуги.
Нажмите F1: [СЧИТ], чтобы просмотреть существующие координаты как координаты разбивки.
Нажмите F4: [OK], чтобы установить данные.

4.21. Измерение дорог с разбивкой

Данная функция разработана специально для измерений по трассе дороги. Она может быть использована для разбивки горизонтальных кривых. Трасса дороги состоит из нескольких элементов: прямых участков, круговых кривых и переходных кривых.

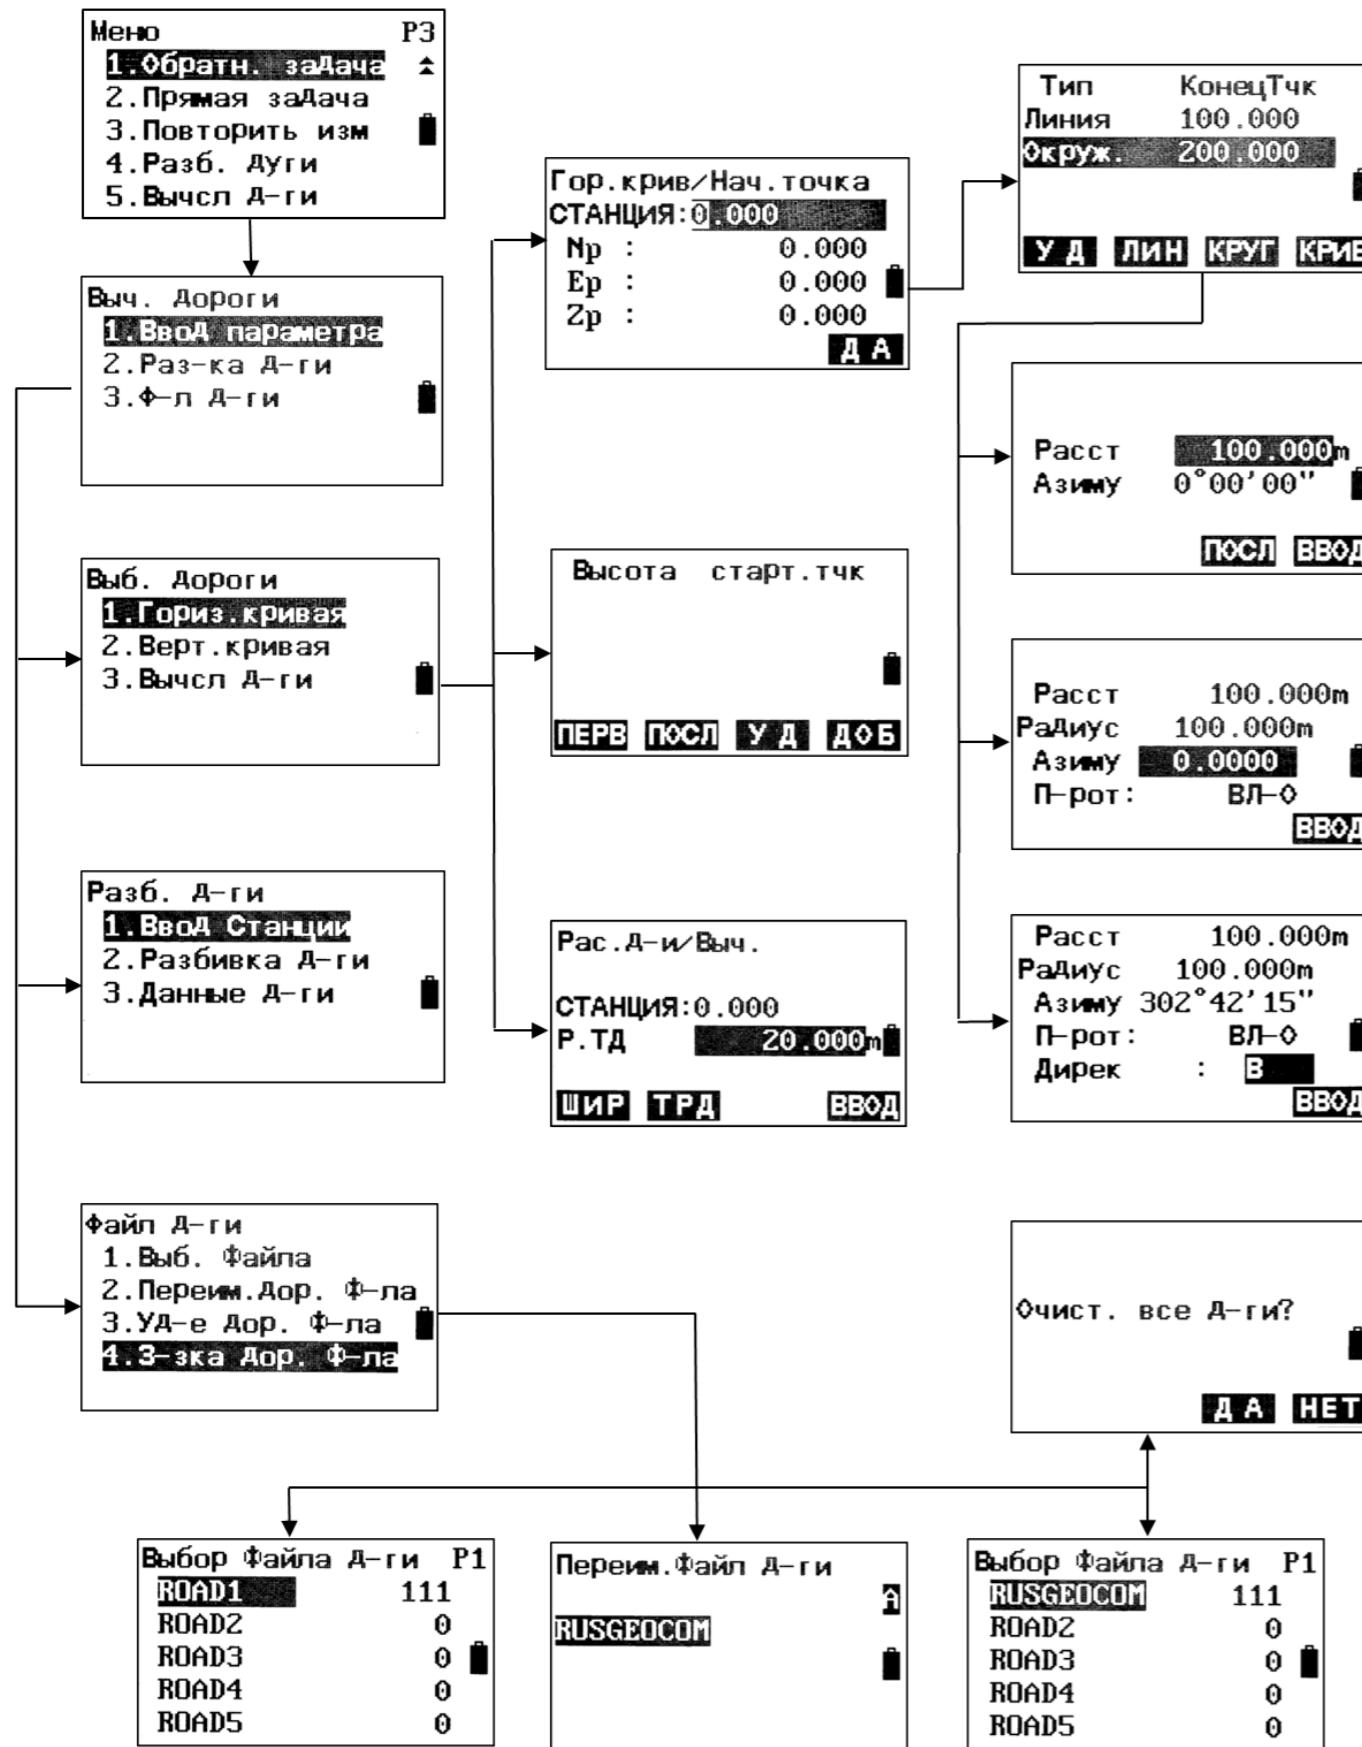

4.21.1. Ввод исходного пикета

Выч. дороги
1. Ввод параметра
2. Раз-ка дороги
3. Файл дороги

- Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

Выч. дороги
1. Гориз.кривая
2. Верт. кривая
3. Вычсл д-ги

- Выберите пункт «1. Ввод параметра (Ввод параметров)» для перехода в меню проектирования трассы дорог. Выберите пункт «1. Гориз.кривая (Горизонтальная кривая)» для перехода к вводу исходной точки.

Гор. крив/Нач. точка
СТАНЦИЯ: 0.000
Хтч: 0.000
Утч: 0.000
Нтч: 0.000
ДА
Тип КонецТчк

- Введите положение и координаты исходного пикета и нажмите клавишу F4: [ДА]. На экране появится меню редактирования горизонтальных элементов дороги.

УД ЛИН КРУГ КРИВ

4.21.2. Ввод горизонтальных элементов дороги

Прибор позволяет работать с прямыми, круговыми кривыми и переходными кривыми.

Ввод прямых элементов

Расст 100.000м
Азимут 0°00'00"
ПОСЛ ВВОД

- Убедитесь, что находитесь в меню редактирования горизонтальных элементов, и нажмите F2, чтобы перейти в меню ввода прямых элементов.
- Введите длину и азимут элемента в поля Расст (длина) и Азимут (Азимут) соответственно. Нажмите клавишу F4: [ENT], чтобы подтвердить ввод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ввод линии/Посл. тчка
ТЧК# **1** **▲**
Х **0.000**
У **0.000** **■**
Н **0.000**
ЧТЕН **ДЛ ВВОД**

Нажмите клавишу F3: [ПОСЛ], чтобы перейти в меню ввода конечной точки. Введите координаты конечной точки вручную или нажмите клавишу F1: [ЧТЕН] для добавления из памяти. Нажмите клавишу F3: [ДЛ], чтобы вернуться в меню длины.

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**

Нажмите клавишу F4: [ВВОД], чтобы подтвердить ввод. В перечне появится добавленный прямой элемент. В данном случае КонецТчк означает конечный пикет данного элемента.

УД ЛИН КРУГ КРИВ

Ввод круговой кривой

Расст **100.000м**
Радиус **50.000м**
Азимут **0.0000** **■**
П-рот: **ВЛ-0**
ВВОД

1. Убедитесь, что находитесь в меню редактирования горизонтальных элементов, и нажмите F3, чтобы перейти в меню ввода круговых кривых. Введите параметры круговой кривой, включая Расст, Радиус, Азимут и П-рот (Поворот).

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**
Окруж. **200.000**

2. Нажмите клавишу F4: [ВВОД], чтобы подтвердить ввод и вернуться в меню редактирования горизонтальных элементов. В данном случае КонецТчк означает конечный пикет данного элемента.

УД ЛИН КРУГ КРИВ**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Обычно азимут рассчитывается на основе предыдущего элемента.
2. При установке поворота наведите курсор на элемент [П-от] и выберите (левый) или (правый) при помощи клавиш **◀** или **▶**.

Ввод переходной кривой

Расст **100.000м**
Радиус **100.000м**
Азимут **245°24'30"**
П-рот: **ВЛ-0**
Направ : **3**
ВВОД

1. Убедитесь, что находитесь в меню редактирования горизонтальных элементов, и нажмите F4, чтобы перейти в меню ввода переходных кривых. Введите параметры круговой кривой, включая Расст, Радиус, Азимут, П-рот и Дирек (направление В или ВНЕ).

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**
Окруж. **200.000**
Спи-ль **300.000** **■**

2. Нажмите клавишу F4: [ВВОД], чтобы подтвердить ввод и вернуться в меню редактирования горизонтальных элементов. В данном случае «КонецТчк» означает конечный пикет данного элемента.

УД ЛИН КРУГ КРИВ**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Обычно азимут рассчитывается на основе предыдущего элемента.
2. При установке поворота или направления наведите курсор на элемент [П-рот] или [Дирек] соответственно и переключайтесь между вариантами при помощи клавиш **◀** или **▶**.
3. В случае установки параметра [В] (внутреннее) для направления кривой заданное значение радиуса принимается как конечный радиус, а начальный радиус принимается как ∞ . При установке параметра [ВНЕ] (внешнее) для направления заданное значение становится начальным радиусом, а конечный радиус принимается как ∞ .

Редактирование горизонтальных элементов дороги

Заданные горизонтальные элементы можно редактировать в меню редактирования горизонтальных элементов.

- Удаление горизонтальных элементов

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**
Окруж. **200.000**
Спи-ль **300.000** **■**

1. Перемещайте курсор между элементами при помощи клавиш **и**.

УД ЛИН КРУГ КРИВ

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**
Окруж. **200.000**
Спи-ль **300.000** **■**

2. Нажмите клавишу F1: [УД], чтобы удалить выбранный элемент; после удаления смежные элементы будут автоматически соединены.

УД ЛИН КРУГ КРИВ

Тип **КонецТчк**
Линия **100.000**
Окруж. **200.000**
Спи-ль **300.000** **■**

- Редактирование горизонтальных элементов

Тип КонецТчк
 Линия 100.000
 Окруж. 200.000
 Спира. 300.000

УД ЛИН КРУГ КРИВ

Расст 100.000м

Радиус 100.000м

Азимут 245°24'30"

П-рот: ВЛ-0

Направ: В

ВВОД

Тип КонецТчк

Линия 100.000

Окруж. 500.000

Спира. 700.000

УД ЛИН КРУГ КРИВ

Выб. дороги

1. Гориз. кривая

2. Верт. кривая

3. Вычсл д-ги


ВВОД

- Перемещайте курсор между элементами при помощи клавиш и .

- Нажмите клавишу [ENT], чтобы отредактировать выбранный элемент.

- Нажмите клавишу F4: [ВВОД] для подтверждения; последующие элементы будут автоматически пересчитаны.

- После подтверждения всех горизонтальных элементов нажмите клавишу [ESC], чтобы вернуться в предыдущее меню.

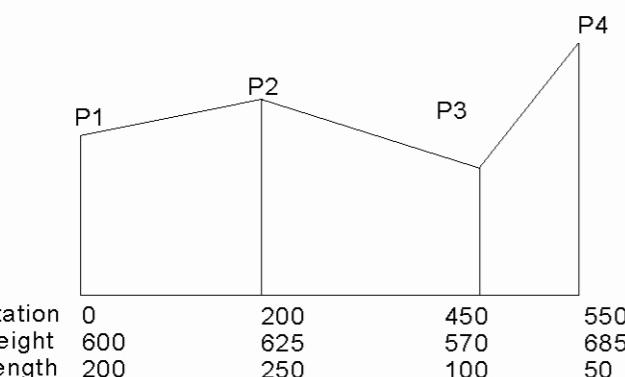

4.21.3. Ввод вертикальных элементов дороги

Вертикальные элементы дороги задаются определенными точками пересечений. Для точек пересечения следует указывать одинаковые параметры, включая пикет, высоту и длину от текущей точки пересечения до следующей точки пересечения.

Ввод вертикальных элементов дороги

Выб. дороги

1. Гориз. кривая

2. Верт. кривая

3. Вычсл д-ги

- Убедитесь, что прибор переведен в режим измерений трассы дороги, и выберите пункт «2. Верт. кривая (Вертикальная кривая)», чтобы перейти в меню редактирования вертикальных элементов.

Высота старт.тчк

Здесь:

Нажмите клавишу F1: [ПЕРВ], чтобы переместить курсор к первому элементу.

Нажмите клавишу F2: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последнему элементу.

Нажмите клавишу F3: [УД], чтобы удалить выбранный элемент.

Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы добавить новый вертикальный элемент.

- Нажмите клавишу F4, чтобы перейти в меню ввода вертикальных элементов дороги. Введите параметры вертикального элемента.

Нажмите клавишу F4: [ENT], чтобы подтвердить ввод.

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Верт. кр-ая/Эл-нт1

СТАНЦИЯ:0.000

ВНО 600.000м

Вдоль 200.000м

ВВОД

Высота старт.тчк

0.000 600.000

- Заданный элемент появится в меню редактирования вертикальных элементов.

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Верт. кр-ая/Эл-нт2

СТАНЦИЯ:200.000

ВНО 625.000м

Длина 250.000м

ВВОД

Высота старт.тчк

0.000 600.000

200.000 625.000

450.000 570.000

700.000 700.000

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

- Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы ввести следующий элемент.

Здесь параметр СТАНЦИЯ (Пикет) рассчитывается автоматически, исходя из длины предыдущего элемента.

Нажмите клавишу F4, чтобы подтвердить ввод.

- Повторите действия в п. 4, чтобы ввести все вертикальные элементы трассы дороги.

Редактирование вертикальных элементов дороги

Вы можете редактировать заданные вертикальные элементы в меню редактирования вертикальных элементов.

- Удаление вертикальных элементов

Высота старт.тчк

0.000 600.000

200.000 625.000

450.000 570.000

700.000 700.000

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ


Высота старт.тчк

0.000 600.000

200.000 625.000

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Например, после удаления второго элемента вертикальная кривая трассы будет выглядеть следующим образом:

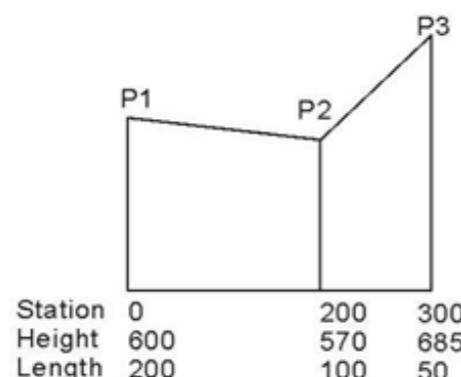

Редактирование вертикальных элементов

Высота старт.тчк

0.000 600.000

200.000 625.000

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Верт. кр-ая/Эл-нт1

СТАНЦИЯ:0.000

ВНО 600.000м

Длина 180.000м


ВВОД

- Перемещайтесь между элементами с помощью клавиш F1: [ПЕРВ], F2: [ПОСЛ], ▲ и ▼.

Высота старт.тчк	0.000	600.000
180.000	625.000	

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Например, после редактирования второго элемента вертикальная кривая трассы будет выглядеть следующим образом:

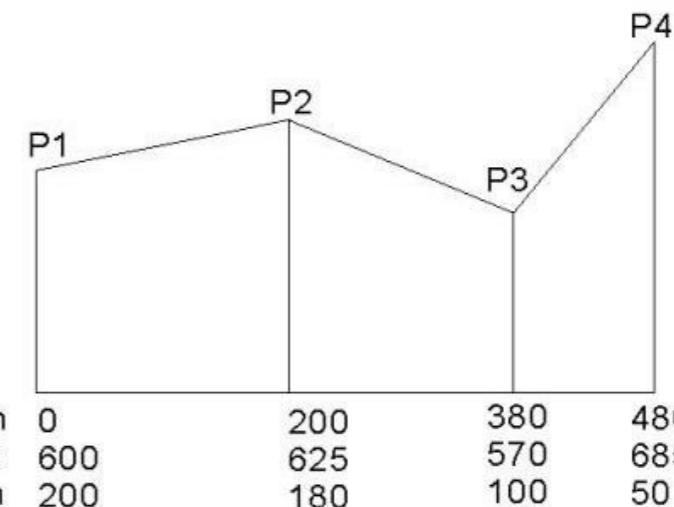

4.21.4. Расчет дороги

Ввод ширины элемента дороги

Выб. дороги
1.Гориз. кривая
2.Верт. кривая
3.Вычсл д-ги

Рас.д-и/Выч.

СТАНЦИЯ:0.000

Р.ТД 10.000м

ШИР ТРД ВВОД

- Нажмите клавишу F4: [ВВОД] для подтверждения; следующие элементы будут автоматически пересчитаны.
- После подтверждения всех горизонтальных элементов нажмите клавишу [ESC], чтобы вернуться в предыдущее меню.

- Убедитесь, что прибор переведен в режим измерений трассы дороги и выберите «3. Вычсл д-ги (Расчет дороги)».

- Нажмите клавишу F1: [ШИР], чтобы перейти в меню настройки ширины дороги.

Нажмите клавишу F1: [ПЕРВ], чтобы переместить курсор к первому элементу.

Нажмите клавишу F2: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последнему элементу.

Нажмите клавишу F3: [УД], чтобы удалить выбранный элемент.

Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы добавить новый вертикальный элемент.

- Перемещайте курсор между элементами при помощи клавиш ▲ и ▼.

- Нажмите клавишу [ENT], чтобы отредактировать выбранный элемент.

SPile

LW

3. Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы перейти в режим ввода ширины дороги.

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Ввод ширины 1

СТАНЦИЯ: 0.000

Л.шир **3.000м**

П.шир **4.000м**

ВВОД

SPile LW

0.000 3.000

100.000 5.000

300.000 6.000

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Рас.д-и/Выч.

СТАНЦИЯ: 0.000

Р.ТД **10.000м**

ШИР ТРД ВВОД

Настройки дополнительных пикетов

Можно рассчитать дополнительные пикеты и использовать их при разбивке. Порядок действий такой же, как при вводе ширины элементов дороги, но результат будет иным. При вводе ширины элемента дороги введенные параметры используются от конкретного пикета до следующего элемента, а при настройке дополнительных пикетов введенные параметры используются только для конкретного пикета.

Выб. дороги

1. Гориз. кривая

2. Верт. кривая

3. Вычсл д-ги

1. Убедитесь, что прибор переведен в режим измерений трассы дороги и выберите «3. Вычсл д-ги (Расчет дороги)».

Рас.д-и/Выч.

СТАНЦИЯ: 0.000

Р.ТД **10.000м**

ШИР ТРД ВВОД

2. Нажмите клавишу F2: [ТРД], чтобы перейти в меню настроек дополнительных пикетов.

Нажмите клавишу F1: [ПЕРВ], чтобы переместить курсор к первому элементу.

Нажмите клавишу F2: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последнему элементу.

Нажмите клавишу F3: [УД], чтобы удалить выбранный элемент.

Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы добавить новый вертикальный элемент.

3. Нажмите клавишу F4: [ДОБ], чтобы перейти в режим ввода ширины дороги.

SPile LW

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Ввод т-ки разб.1

СТАНЦИЯ: 155.500

Л.шир **10.000м**

П.шир **10.000м**

ВВОД

SPile LW

155.500 10.000

4. Введите параметры ширины дороги.

STATION (Пикет): этот параметр используется как исходная точка для расчета следующего элемента ширины дороги

Л.шир: ширина слева

П.шир: ширина справа

Нажмите клавишу F4: [ВВОД], чтобы подтвердить выбор.

5. Повторите действия в п. 4, чтобы ввести ширину остальных участков дороги.

6. Нажмите клавишу [ESC], чтобы вернуться в меню расчета дороги.

ПЕРВ ПОСЛ УД ДОБ

Расчет дороги

После проектирования трассы дороги введите интервал для расчета точек разбивки.

Рас.д-и/Выч.

1. Введите интервал точек разбивки на дороге.

СТАНЦИЯ: 0.000

Р.ТД **20.000м**

ШИР ТРД ВВОД

Выб. дороги
1.Гориз. кривая
2.Верт. кривая
3.Вычсл д-ги

2. Нажмите клавишу F4: [ВВОД] для выполнения расчета. На экране появится надпись Вычисление («Расчет»), которая сменится надписью Выч. Вып-но («Расчет завершен»), после чего система автоматически вернется в предыдущее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная надпись на экране означает, что в этом проекте уже есть некоторые точки разбивки. Нажмите клавишу F3: [ДА], чтобы сохранить новые данные, или F4: [НЕТ], чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Закрыть

ДА НЕТ

4.21.5. Просмотр данных разбивки дороги

После проектирования и расчета дороги можно просмотреть все точки разбивки.

Выч. дороги
1.Ввод параметра
2.Раз-ка дороги
3.Файл дороги

1. Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите
2. «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.
3. Выберите пункт «2. Раз-ка дороги (Разбивка дороги)», чтобы перейти в меню разбивки.

Разб. д-ги
1.Ввод Станции
2.Разбивка д-ги
3.Данные д-ги

Разбивка 1
Разбивка 2
Разбивка 3
Разбивка 4
Разбивка 5
↑↓.Т ПЕР ПОСЛ ИСК

4. Выберите «3. Данные д-ги (Просмотр данных дороги)», чтобы просмотреть данные пикетов разбивки. На экране появится перечень пикетов.

Здесь:

Разбивка: Порядковый номер центрального пикета

Пр. т-ка: Порядковый номер правого пикета

Лев. т-ка: Порядковый номер левого пикета

Нажмите клавишу F1: [↑↓.P], чтобы изменить функции клавиш

▲ и ▼: если клавиша светлая, используйте ▲ и ▼, чтобы перемещать курсор между смежными точками; Если клавиша подсвечена, используйте ▲ и ▼, чтобы перемещать курсор между страницами.

Нажмите клавишу F2: [ПЕР], чтобы переместить курсор к первому пикету.

Нажмите клавишу F3: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последнему пикету. Нажмите клавишу F4: [ИСК], чтобы ввести порядковый номер (PT#) и найти необходимую пикет.

5. Нажмите клавишу [ENT], чтобы вывести на экран координаты выбранного пикета.

ТЧК#: порядковый номер пикета

Код: километраж пикета, С означает центральный пикет, R — правый пикет, а L — левый.

Нажмите клавишу F1: [СЛЕД], чтобы перейти к следующему пикету.

Нажмите клавишу F2: [ПРЕД], чтобы перейти к предыдущему пикету.

Х 110.000
У 100.000
Н 0.000
ТЧК#2
Код 10.000С
СЛЕД ПРЕД

4.21.7. Разбивка трассы

Выч. дороги
1.Ввод параметра
2.Раз-ка дороги
3.Файл дороги

Разб. д-ги
1.Ввод Станции
2.Разбивка д-ги
3.Данные д-ги

1. Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

2. Выберите пункт «2. Раз-ка дороги (Разбивка дороги)», чтобы перейти в меню разбивки.

В меню разбивки дороги выберите пункт «1. Ввод Станции (Ориентация точки стояния)», чтобы выбрать пикет и заднюю точку.

ТЧК#1

Код 0.000С

1

Хтч: 100.000

Утч: 100.000

Нтч: 0.000

ЧТ ПРЕД СЛ-Д В-Д

ТЧК#2

Код 10.000С

1

Хтч: 110.000

Утч: 100.000

Нтч: 0.000

ЧТ ПРЕД СЛ-Д В-Д

4.21.7. Управление файлами дорог

Выбор файла дороги

Все сохраненные элементы и рассчитанные данные разбивки сохраняются в текущем файле дороги. Можно выбрать новый файл для измерений трассы другой дороги. Обычно в одном файле хранятся данные только одной дороги.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прибор позволяет сохранять до 10 файлов дорог, при этом ROAD1 (Дорога 1) выбран по умолчанию.
- По умолчанию файлам присваиваются имена ROAD1, ROAD2 ... ROAD10, но при необходимости их можно изменить.

Порядок действий:

Выч. дороги

1. Ввод параметра

2. Раз-ка дороги

3. Файл дороги

- Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

Файл д-ги

1. Выб. файла

2. Переим. дор. ф-ла

3. Уд-е дор. ф-ла

4. Очистка данных

- Выберите «3. Файл дороги (файл дороги)», чтобы войти в меню управления файлами дорог.

Выбор файла д-ги Р1

ROAD1	111
ROAD2	0
ROAD3	0
ROAD4	0
ROAD5	0

Выбор файла д-ги Р1

ROAD1	111
ROAD2	0
ROAD3	0
ROAD4	0
ROAD5	0

Изменение названия файла дороги

Порядок действий:

Выч. дороги

1. Ввод параметра

2. Раз-ка дороги

3. Файл дороги

- Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

Файл д-ги

1. Выб. файла

2. Переим. дор. ф-ла

3. Уд-е дор. ф-ла

4. Очистка данных

- Выберите «3. Файл дороги (файл дороги)», чтобы войти в меню управления файлами дорог.

Переим. файл д-ги

ROAD1

- Выберите «2. Переим. дор. ф-ла (Переименовать файл дороги)». На дисплее появится текущий файл дороги.

Переим. файл д-ги

RUSGEOCOM

- Введите новое название и нажмите клавишу [ENT] для подтверждения. Система автоматически вернется в меню управления файлами дорог.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная длина названия — 8 символов, не допускается использование специальных символов (#, ?/... и т. д.).

Удаление файла дороги
Порядок действий:

Выч. дороги
1. Ввод параметра
2. Раз-ка дороги
3. Файл дороги

Файл д-ги
1. Выб. файла
2. Переим. дор. ф-ла
3. Уд-е дор. ф-ла
4. Очистка данных

Выбор файла д-ги Р1
RUSGEOCOM 111
ROAD2 0
ROAD3 0
ROAD4 0
ROAD5 0

RUSGEOCOM
Удалить?

Выбор файла д-ги Р1
ROAD1 0
ROAD2 0
ROAD3 0
ROAD4 0
ROAD5 0

1. Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл д-ги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

2. Выберите «3. Ф-л д-ги (файл дороги)», чтобы войти в меню управления файлами дорог.

3. Выберите «3. Уд-е дор. ф-ла (Переименовать файл дороги)». На дисплее появится перечень файлов дорог.

4. Выберите необходимый файл при помощи клавиш ▼ и ▲ и нажмите [ENT]. Система попросит подтвердить удаление. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться к перечню файлов (выбранный файл не будет удален).

5. Нажмите F4: [ДА], чтобы удалить файл. При этом будут удалены все введенные и рассчитанные данные в этом файле, и файлу вернется его название по умолчанию.

Удаление всех файлов дорог

Порядок действий:

Выч. дороги
1. Ввод параметра
2. Раз-ка дороги
3. Файл дороги

Файл д-ги
1. Выб. файла
2. Переим. дор. ф-ла
3. Уд-е дор. ф-ла
4. Очистка данных

Очист. все д-ги?

НЕТ **ДА**
Очистка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте внимательны при использовании этой функции. В результате очистки все файлы вернутся к исходному состоянию, а удаленные данные нельзя будет восстановить.

Выбор файла д-ги Р1
ROAD1 0
ROAD2 0
ROAD3 0
ROAD4 0
ROAD5 0

1. Нажмите клавишу F2: [МЕНЮ] на стр. 2 в режиме основных измерений, затем выберите «5. Вычсл. дороги (Расчет дороги)» на стр. 3, чтобы перейти в меню дорог.

2. Выберите «3. Файл дороги (файл дороги)», чтобы войти в меню управления файлами дорог.

3. Выберите «4. Очистка данных (Очистка памяти файлов дорог)». Система попросит подтвердить удаление. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться к перечню файлов (файлы не будут удалены).

4. Нажмите F4: [ДА], чтобы удалить все файлы дорог. На экране появится надпись «Очистка» («Очистка памяти»). После завершения процесса система автоматически вернется в меню управления файлами дорог.

5. Сохранение данных

Можно сохранять данные измерений, данные точки стояния и примечания к текущему проекту. В памяти проекта можно сохранить до 60 000 точек.

5.1. Сохранение данных точек стояния

В текущем проекте можно ввести данные точки стояния. Можно сохранить следующие данные: координаты точки стояния, номер точки, высоту прибора, код, пользователя, дату, время, погодные условия, ветер, температуру, атмосферное давление и rprt. Если в текущем проекте не сохранены данные текущей точки стояния, в этом качестве будут использоваться данные предыдущей точки стояния.

Порядок сохранения точек стояния:

Измерение

ррт 11
SD 1.530м
ВУ 287°56'44"
ГУ 96°29'42" Р3
ДЛН КСТН СМЕШ ЗАП

Запись JOB1

 
P1

- 1. Ввод СТН
- 2. Углов Измер.
- 3. Съемка точек
- 4. Примечание
- 5. Просмотр

Запись JOB1

1. Выбор проекта

P2



ТЧК#S8

Выс.Инст 1.500м
Х0 : 1.210
У0 : 0.000
Н0 : 2.387

СЧИТ ОБРЗ ЗАП ДА

Код ROAD

Поль зв 1

Дата :03/22/2023

Время :17:08:50

Погода :Солн.

ОБРЗ ЗАП ДА

Ветер : Нет
Темп. : 15 °C
Давление : 760ммHg
ррт : 0

OPPM ОБРЗ ЗАП ДА

ВНИМАНИЕ!

- Максимальная длина № точки — 14 символов.
- Диапазон высоты прибора: -9999,999–9999,999.
- Максимальная длина кода и имени пользователя — 16 символов.
- Дату и время изменить невозможно.
- Варианты погодных условий: ясно, облачно, шквал, дождь, снег.
- Варианты ветра: штиль, слабый, легкий, сильный, порывы.
- Диапазон температур: -30~60 °C.
- Диапазон давления: 500–1400 гПа (мбар)/375–1050 мм рт.ст/14,8–41,3 дюймов рт.ст/7,3–20,3 фунт/кв.дюйм (psi)
- Диапазон значений rprt: -499–499 rprt.

5.2. Получение данных углов

Измерение

ррт 11
SD 1.530м
ВУ 287°56'44"
ГУ 96°29'47" Р3
ДЛН КСТН СМЕШ ЗАП

Запись JOB1

P1

- 1. Ввод СТН
- 2. Углов Измер.
- 3. Съемка точек
- 4. Примечание
- 5. Просмотр

ЗАП СВОБ 59958

II

ВУ 294°45'33"

ГУ 344°14'12"

ТЧК#ST0

P1

АВТО 0УСТ

ЗАП

- 1. Войдите в режим сохранения нажав кнопку {ЗАП}. На экране появится текущий проект.

- 2. Выберите «2.Углов Измер. (данные угла)», затем наведите прибор на цель, на экране отобразится угол в реальном времени.

- 3. Нажмите F4: [ЗАП], чтобы ввести следующие данные: номер точки, высоту цели и код, нажмите F1: [ДА], чтобы сохранить данные.

Можно нажать F1: [АВТО], чтобы выполнить эту операцию сразу, если № точки, код и высоту цели не нужно задавать заново.

Нажмите клавишу F2: [0УСТ], чтобы установить 0 как значение горизонтального угла.

ЗАП СВОБ 59956

- Повторите действия в п. 3 для коллимации и сбора данных об углах других точек.

Выс. Цели 1.500м
Код ROAD
АВТО ОУСТ **ЗАП** **P2**

5.3. Сохранение данных расстояний и координат

Порядок сохранения данных координат:

Измерение

ppm 11
SD 1.530м
ВУ 287°56'44"
ГУ 96°29'47" РЗ
ДЛН КСТН СМЕШ ЗАП

Запись JOB1 **P1**

1. Ввод СТН
2. Углов Измер.
3. Съемка точек **ЗАП**
4. Примечание
5. Просмотр

АВТОДИСТСДВГ

X 1.639
Y 0.639
H 2.749 **ЗАП**

ТЧК#4 **P1**

АВТО РАСС СМЕШ

АВТОДИСТСДВГ

Код ROAD

Выс. Цели 1.200м **P3**

АВТО РАСС СМЕШ ЗАП

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После завершения процесса данные измерений расстояния и данные координат сохраняются в памяти под единым номером точки.
- Данные измерений расстояния сохраняются в первую очередь, а затем сохраняются данные координат.
- Нажмите клавишу [FUNC], чтобы переключиться между режимом координат и режимом расстояния.

5.4. Сохранение заметок

Порядок сохранения заметок:

Измерение

ppm 11
SD 1.530м
ВУ 287°56'44"
ГУ 96°29'47" РЗ
ДЛН КСТН СМЕШ ЗАП

Запись JOB1 **P1**

1. Ввод СТН
2. Углов Измер.
3. Съемка точек **ЗАП**
4. Примечание
5. Просмотр

ЗАП/Прим Своб 5977 **1**

ROAD120 **ЗАП**

ДА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Максимальная длина заметки — 60 знаков.

5.5. Просмотр данных

Порядок просмотра данных:

Измерение

ppm 11
SD 1.530м
ВУ 287°56'44"
ГУ 96°29'47" РЗ
ДЛН КСТН СМЕШ ЗАП

Запись JOB1 **P1**

1. Ввод СТН
2. Углов Измер.
3. Съемка точек **ЗАП**
4. Примечание
5. Просмотр

- Нажмите F3: [ЗАП] на стр. 3 в режиме измерений, чтобы перейти в режим записи. На экране появится текущий проект.

- Выберите «5. Примечание (Заметка)».

- Ведите текст заметки и нажмите F1: [ДА] для сохранения. Максимальная длина заметки — 60 знаков.

- Нажмите F3: [ЗАП] на стр. 3 в режиме измерений, чтобы перейти в режим записи. На экране появится текущий проект.

- Нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 1, и выберите «5. Просмотр».

Коор1
Коор2
Коор3
Коор4
Коор5
↑↓.Т **ПЕР** **ПОСЛ** **ИСК**

Х **1.639**
У **0.639**
Н **2.749** **█**
ТЧК#3 **▼**

СЛЕД

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если номера точек совпадают, можно просмотреть только последние сохраненные данные.
- Здесь можно просмотреть данные, сохраненные заранее.

5.6. Выбор проекта

Порядок выбора проекта:

3. На экране появятся все сохраненные данные по текущему проекту.
- Нажмите клавишу F1: [↑↓.T], чтобы изменить функции клавиш **▲** и **▼**: если клавиша светлая, используйте **▲** и **▼**, чтобы перемещать курсор между смежными точками; Если клавиша подсвеченна, используйте **▲** и **▼**, чтобы перемещать курсор между страницами.
- Нажмите клавишу F2: [ПЕР], чтобы переместить курсор к первой точке.
- Нажмите клавишу F3: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последней точке.
- Нажмите клавишу F4: [ИСК], чтобы ввести порядковый номер (PT#) и найти необходимую точку.
4. Выберите точку и нажмите клавишу {ENT} для просмотра.
- Нажмите {ESC}, чтобы вернуться к списку.

6. Управление проектом

6.1. Выбор хранилища данных

Все приборы RTS102N оснащены разъемом для SD-карты. Пользователи могут записывать данные во внутреннюю память или на SD-карту. Перед началом работы необходимо выбрать хранилище данных для записи. Порядок управления файлами одинаков для всех способов хранения данных.

Порядок выбора хранилища данных:

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.номер. A21282

Версия 23-03-22 **█**

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Выбор памяти

[F1: Встро-ая MSD]

F2: Внешняя SD

1. Выберите пункт [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.
2. Выберите «4. Выбор памяти (Выбор хранилища данных)», чтобы перейти к выбору хранилища данных.

3. Нажмите клавишу F1: Встро-ая MSD (Внутренняя память), чтобы выбрать внутреннюю память в качестве основного хранилища.

Или нажмите клавишу F2: Внешняя SD (Внешняя память), чтобы выбрать внешнюю SD-карту в качестве основного хранилища.

ВНИМАНИЕ!

1. Если SD-карта используется в тахеометре впервые, при выборе ее в качестве хранилища данных потребуется 30 секунд на первичную обработку носителя.
2. Если во время выбора F2: Внешняя SD в приборе не установлена SD-карта, на экране появится надпись <NET SD CARD> (SD-карта отсутствует).
3. Не рекомендуется вставлять или удалять SD-карту в момент включения прибора. В этом случае на экране появится надпись <SD INSERT> (SD-карта вставлена) или <SD is pulled out> (SD-карта удалена).
4. Все пункты меню совпадают для внутренней памяти и SD-карт.

6.2. Выбор проекта

Можно выбрать текущий проект или проект поиска координат. Вся информация (исходные данные, результаты измерений, данные точек стояния, координаты, заметки и т. п.) сохраняется в текущем проекте. Пользователи могут производить поиск или отображать координаты в проекте поиска координат при измерении, засечке или разбивке координат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прибор позволяет сохранять до 20 проектов, при этом JOB1 (Проект 1) выбран по умолчанию.
- По умолчанию проектам присваиваются имена JOB1, JOB2 ... JOB20, но при необходимости имя можно изменить.
- Каждому проекту может быть присвоен свой коэффициент масштабирования, однако изменять этот параметр можно только в текущем проекте.

Для расчета данных используется следующая формула: $HD2=HD1 \times S.F.$, где HD2 — скорректированное значение расстояния по горизонтали HD1 — измеренное значение расстояния по горизонтали

М.К. — коэффициент масштабирования

Порядок выбора проекта и настройки коэффициента масштабирования:

01/03/2023 17:55:22

FOIF RTS100R

Сер.ном. A21282

Версия 22-12-26

Проект JOB1

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Проект

P1

1. Выбор проекта

2. Имя Пр-кта

3. Удал.проекта

4. Экспорт Данн.

5. Парам. связи

Выбор проекта

:JOB1

М.К.=1.000000

Проект с Коорд.

:JOB1

СПИС

М.К.

Выбор проекта

JOB1 95

1407 50

140722 80

JOB4 0

JOB5 0

JOB1

М.К.=1.000000

Выбор проекта

:JOB1

S.F.=1.000000

Проект с Коорд.

:JOB1

СПИС

М.К.

6.3. Изменение названия проекта

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.ном. A21282

Версия 23-03-22

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Память

P1

1.Проект

2.Известн. Дан.

3.Код

4.Выбор памяти

5.USB

Проект

P1

1.Выбор проекта

2.Имя Пр-кта

3.Удал.проекта

4.Экспорт Данн.

5.Парам. связи

Имя Пр-кта

P1

JOB1_ROA

Проект с Коорд.

P1

1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

2. Выберите «1.Проект», чтобы перейти в меню управления проектами.

3. Выберите «1.Выбор проекта», чтобы выбрать текущий проект и проект поиска координат.

4. Нажмите F1: [СПИС], чтобы отобразить на трех страницах все проекты. Нажмите F4: [М.К.], чтобы изменить коэффициент масштабирования.

5. Выберите текущий проект. Числа справа означают количество элементов данных в каждом проекте. Нажмите клавишу {ENT}, чтобы сохранить настройки.

6. При необходимости введите значение масштабного коэффициента (М.К.). Диапазон коэффициента: 0,5000000–2,0000000; значение по умолчанию: 1,000000.

7. Повторите действия в п. 4 и 5, чтобы выбрать проект поиска координат.

1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

2. Выберите «1.Проект», чтобы перейти в меню управления проектами.

3. Выберите пункт «2.Имя пр-кта (Переименовать проект)», чтобы переименовать текущий проект.

4. Введите новое название и нажмите клавишу {ENT}, чтобы сохранить настройки. Максимальная длина названия проекта — 12 символов.

6.4. Удаление проекта

Существующие проекты можно удалять. После удаления и очистки памяти от сохраненных данных проекту вернется его название по умолчанию.

Порядок удаления проекта:

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.нум. A21282

Версия 23-03-22

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Память Р1

1.Проект

2.Известн. Дан.

3.Код

4.Выбор памяти

5.USB

Проект Р1

1.Выбор проекта

2.Имя Пр-кта

3.Удал.проекта

4.Экспорт Данн.

5.Парам. связи

Уд-ние пр-та Р1

JOB_MP 99

1407 11

JOB3 0

JOB4 0

JOB5 0

1407

Удалить?

НЕТ ДА

- Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

- Выберите «1. JOB (Проект)», чтобы перейти в меню управления проектами.

- Выберите «3.Удал.проекта (Удаление проекта)».

- На экране появится список из 20 проектов на трех страницах. Числа справа означают количество сохраненных точек в каждом проекте. Выберите проект, который хотите удалить, и нажмите клавишу {ENT}.

- Нажмите клавишу F3: [НЕТ], чтобы отменить выбор, или F4: [ДА], чтобы удалить проект.

6.5. Передача данных проекта

Результаты измерений, данные точек стояния, исходные данные, заметки и координаты по каждому проекту можно перенести на ПК с помощью подключения через серийный порт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установочные файлы ПО FOIF Exchange для передачи данных записаны на компакт-диск, входящий в комплект поставки.
- Убедитесь, что параметры коммуникационных портов на ПК и приборе совпадают (см. п. 3.8.3 «Настройка коммуникационного порта». Вы также можете перейти в раздел «ПАМ/1. Проект/5.Парам. связи», чтобы настроить параметры соединения).

Порядок передачи данных:

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.нум. A21282

Версия 23-03-22

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Память Р1

1.Проект

2.Известн. Дан.

3.Код

4.Выбор памяти

5.USB

Проект Р1

1.Выбор проекта

2.Имя Пр-кта

3.Удал.проекта

4.Экспорт Данн.

5.Парам. связи

Зксп. Дан. Р1

JOB_MP 99

1407 11

JOB3 0

JOB4 0

JOB5 0

Зксп. Дан.

Поиск 20

Передача 19

- Выберите пункт [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

- Выберите «1.Проект», чтобы перейти в меню управления проектами.

- Подключите прибор к компьютеру при помощи коммуникационного кабеля (входит в комплект поставки).

- Выберите «4. Экспорт Данн. (Экспорт данных)», чтобы перейти в режим передачи данных и вывести на экран перечень всех проектов.

Р1

- Выберите проект, по которому необходимо передать данные.

- Нажмите клавишу {ENT}, чтобы начать передачу данных через порт RS-232C. После завершения на экране появится перечень всех проектов.

Вам также следует ознакомиться с главой 3.2.11. Настройка коммуникационного порта.

6.6. Экспорт данных проекта в формате ASCII

Можно экспортировать данные проекта на SD-карту в формате ASCII.

Порядок экспорта проекта:

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.ном. A21282

Версия 23-03-22

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Память P1

1.Проект

2.Известн. Дан.

3.Код

4.Выбор памяти

5.USB

Проект P2

1.Эксп. ASCII (SD)

Экс. ASCII P1

JOB1_ROA 95

1407 50

140722 80

JOB4 0

JOB5 0

Разделитель:

F1: Запятая

F2: Точка с зап.

F3: Пробел

F4: Табуляция

1407

Записать копию?

НЕТ ДА

6.7. Экспорт в формате SDR

Можно конвертировать измерения в проекте на SD-карту в формате SDR33.

Порядок экспорта проекта:

22/03/2023 16:40:35

FOIF RTS100R

Сер.ном. A21282

Версия 23-03-22

Проект 1407

ИЗМ. ПАМ КОНФ

Память P2

1.Конверт. в SDR33

Конверт. в SDR33 P1

JOB1_ROA 95

1407 50

140722 80

JOB4 0

JOB5 0

F1.Внутр.пам.

F2.SD

1407

Записать копию?

НЕТ ДА

- Перейдите в раздел «ПАМ/1.Проект/6.Эксп. ASCII (SD)».

2. Нажмите клавишу Func, чтобы перейти на стр. 2 и выберите пункт «1. Эксп. ASCII (SD)». На экране появится перечень проектов в памяти текущего хранилища данных.

3. Выберите необходимый проект из списка на трех страницах. Нажмите клавишу {ENT}, чтобы подтвердить выбор.

4. Выберите разделитель, который будет использоваться при экспорте.

5. Нажмите клавишу F3: [НЕТ], чтобы отменить выбор, или F4: [ДА], чтобы экспорттировать проект.

- Перейдите в раздел «ПАМ/6. Конверт. в SDR33».

2. При выборе функции «1. Конверт. в SDR33» откроется меню выбора проекта, который необходимо экспорттировать. На экране появится перечень проектов в памяти текущего хранилища данных. Выберите необходимый проект из списка на трех страницах. Нажмите клавишу {ENT}, чтобы подтвердить выбор.

3. После выбора проекта откроется меню выбора носителя, на который будет записан файл в формате SDR33. Нажмите F1, чтобы записать файл на внутреннюю память, и F2, чтобы записать на SD карту.

4. Нажмите клавишу F3: [НЕТ], чтобы отменить выбор, или F4: [ДА], чтобы скопировать проект.

7. Подключение к ПК через USB-порт

Все приборы RTS102N оснащены USB-портом для подключения к ПК и последующей передачи данных.

Порядок подключения через USB-порт:

Память
1.Проект
2.Известн. Дан.
3.Код
4.Выбор памяти
5.USB

Вкл-ие USB
USB под-но
ESC- Выход

Вкл-ие USB
ESC – Стоп

Память
1.Проект
2.Известн. Дан.
3.Код
4.Выбор памяти
5.USB

P1 1. Выберите пункт [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

2. Выберите «5. USB», чтобы перейти к режиму подключения через USB-порт.

3. Подключите прибор к ПК с помощью USB-кабеля. На экране прибора RTS102N появится текст Вкл-ие USB ESC-Стоп («Для отключения нажмите клавишу ESC»). Это означает, что прибор RTS102N успешно подключен к ПК. Нажмите клавишу [ESC], чтобы прервать соединение. После этого на экране прибора появится предыдущее меню.

8. Управление исходными данными

В меню управления исходными данными шесть пунктов.

8.1. Ввод координат известных точек с клавиатуры

Можно вводить и удалять координаты известных точек в текущем проекте с помощью клавиатуры или с ПК. Исходные данные, введенные заранее, можно использовать как точки стояния, задние точки, координаты известных точек или точки разбивки. В памяти проекта можно сохранить до 60 000 точек.

Порядок ввода координат известных точек:

Память
1.Проект
2.Известн. Дан.
3.Код
4.Выбор памяти
5.USB

P1
Коп.Пр-т
JOB1_ROA 95
1407 50
140722 80
JOB4 0
JOB5 0

Проект 1407
1.Ввод Коорд.
2.Импорт данных
3.Удаление
4.Просмотр
5.Очистка

СВОБ 59891
ТЧК# 1
Х 1.250
У 2.350
Н 4.230
ДА

СВОБ 59890
ТЧК# 1
Х 1.250
У 2.350
Н

Переписать ?
ДОБ **НЕТ** **ДА**

1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

2. Выберите «2. Известн. Дан. (исходные данные)». На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу [ENT] для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Выберите «1. Ввод Коорд. (Ввод с клавиатуры)».

4. Введите номер точки и координаты. В правом верхнем углу отображается текущий проект и объем свободной памяти. Нажмите клавишу F4: [ДА], чтобы сохранить данные и перейти к вводу координат следующей точки. Чтобы вернуться в меню исходных данных, нажмите клавишу [ESC].

5. При выборе порядкового номера (ТЧК#), совпадающего с уже сохраненной точкой, на экране появится следующее (см. рисунок слева):

Нажмите F3: [НЕТ] для повторного ввода;

Нажмите F4: [ДА] для изменения сохраненных данных;

Нажмите F1: [ДОБ] для сохранения новых данных без удаления исходной записи.

8.2. Импорт исходных данных в формате ASCII

Можно импортировать координаты известных точек в текстовом формате в текущий проект с помощью модуля импорта. Исходные данные можно использовать как точки стояния, задние точки, координаты известных точек или точки разбивки. В памяти проекта можно сохранить до 60 000 точек.

Порядок импорта координат известных точек:

Память
1. Проект
2. Известн. Дан.
3. Код
4. Выбор памяти
5. USB

Коп. Пр-т
JOB1_ROA 95
1407 50
140722 80
JOB4 0
JOB5 0

Проект
1. Парам. связи
2. Импорт с SD

Выб. файла для Имп
Р1
Прием (SD)

F1. Имя тчк. X Y H
F2. Имя тчк. Y X H
F3. X Y H Имя тчк.
F4. Y X H Имя тчк.

- P1** 1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

- P1** 2. Выберите «2. Известн. Дан. (исходные данные)». На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу [ENT] для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Нажмите клавишу [Func] для перехода на вторую страницу. Выберите «2. Импорт с SD».
4. В открывшемся меню выбора файла для импорта необходимо выбрать нужный файл из тех, что записаны на SD карту. Выделите нужный файл и нажмите клавишу [ENT], чтобы подтвердить выбор. Чтобы вернуться в меню исходных данных, нажмите клавишу {ESC}.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для успешного импорта файлы должны быть загружены в папку «COPY» на SD карте. Файлы для импорта должны быть созданы в формате txt, после чего расширение файла необходимо вручную переименовать из .txt в .dat. В качестве разделителя лучше использовать пробел.

5. При выборе файла для импорта откроется меню выбора шаблона, который использован в файле. Выберите интересующий вас шаблон при помощи клавиш F1, F2, F3 или F4.

8.3. Ввод координат известных точек через порт RS-232C

Порядок ввода координат известных точек:

Память
1. Проект
2. Известн. Дан.
3. Код
4. Выбор памяти
5. USB

Коп. Пр-т
JOB1_ROA 95
1407 50
140722 80
JOB4 0
JOB5 0

Проект 1407
1. Ввод Коорд.
2. Импорт данных
3. Удаление
4. Просмотр
5. Очистка

Имп. Дан.

Прием 0

- P1** 1. Подключите прибор к ПК с помощью коммуникационного кабеля RS-232C. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

- P1** 2. Выберите «2. Известн. Дан. (исходные данные)». На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу [ENT] для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Выберите «2. Импорт данных (Ввод через ком. порт)».

4. Запустите ПО FOIF Geomatics Office на вашем ПК и нажмите Export.

При передаче данных число рядом с сообщением Прием (Получение) будет постепенно увеличиваться. После завершения на экране появится меню управления исходными точками.

8.4. Удаление координат известных точек

Порядок удаления координат известных точек:

Память
1. Проект
2. Известн. Дан.
3. Код
4. Выбор памяти
5. USB

- P1** 1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

Коп. Пр-т	
JOB1_ROA	95
1407	50
140722	80
JOB4	0
JOB5	0

Проект	1407
1. Ввод Коорд.	▼
2. Импорт данных	
3. Удаление	■
4. Просмотр	
5. Очистка	

ТЧК#118

ТЧК#119

ТЧК#120

ТЧК#121

ТЧК#122

↑↓.Т ПЕР ПОСЛ ИСК

Х 1.250
У 2.350
Н 4.230

ТЧК#118

СЛЕД ПРЕД

УД

- Нажмите клавишу F1: **[ПЕР]**, чтобы перейти к следующей известной точке;
 - Нажмите клавишу F2: **[ПОСЛ]**, чтобы перейти к предыдущей известной точке;
 - Нажмите клавишу F4: **[ИСК]**, чтобы перейти к поиску известной точки;
 - Нажмите клавишу F4: **[УД]**, чтобы удалить выбранную точку и перейти к удалению следующих точек.
- Чтобы вернуться в меню управления исходными данными, нажмите клавишу **{ESC}**.

8.5. Просмотр исходных данных

Порядок просмотра исходных данных:

Память	
1. Проект	
2. Известн. Дан.	■
3. Код	
4. Выбор памяти	
5. USB	

- P1** 2. Выберите **«2. Известн. Дан. (исходные данные)»**. На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу **[ENT]** для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Выберите **«3. Удаление»**. На экране появится список всех исходных точек текущего проекта.

4. Выберите точку, которую хотите удалить, и на экране появятся координаты точки.

5. Нажмите клавишу F1: **[ПЕР]**, чтобы перейти к следующей известной точке;
- Нажмите клавишу F2: **[ПОСЛ]**, чтобы перейти к предыдущей известной точке;
- Нажмите клавишу F4: **[ИСК]**, чтобы перейти к поиску известной точки;

- Нажмите клавишу F4: **[УД]**, чтобы удалить выбранную точку и перейти к удалению следующих точек.
- Чтобы вернуться в меню управления исходными данными, нажмите клавишу **{ESC}**.

Коп. Пр-т	
JOB1_ROA	95
1407	50
140722	80
JOB4	0
JOB5	0

Проект	1407
1. Ввод Коорд.	▼
2. Импорт данных	
3. Удаление	■
4. Просмотр	
5. Очистка	

ТЧК#118

ТЧК#119

ТЧК#120

ТЧК#121

ТЧК#122

↑↓.Т ПЕР ПОСЛ ИСК

Н 1.000
Е 2.000
З 3.000

ТЧК#119

СЛЕД ПРЕД

- P1** 2. Выберите **«2. Известн. Дан. (исходные данные)»**. На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу **[ENT]** для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Выберите **«4. Просмотр»**. На экране появится список всех исходных точек текущего проекта.

4. Выберите необходимую точку. Где: Нажмите клавишу F1: **[↑↓.P]**, чтобы изменить функции клавиш **▲** и **▼**: если клавиша светлая, используйте **▲** и **▼**, чтобы перемещать курсор между смежными точками; Если клавиша подсвечена, используйте **▲** и **▼**, чтобы перемещать курсор между страницами.

- Нажмите клавишу F2: **[ПЕР]**, чтобы переместить курсор к первой точке.

- Нажмите клавишу F3: **[ПОСЛ]**, чтобы переместить курсор к последней точке.

- Нажмите клавишу F4: **[ИСК]**, чтобы ввести порядковый номер (PT#) и найти необходимую точку.

5. На экране появится порядковый номер точки и ее координаты.

- Нажмите клавишу F1: **[СЛЕД]**, чтобы перейти к следующей известной точке;

- Нажмите клавишу F2: **[ПРЕД]**, чтобы перейти к предыдущей известной точке.

8.6. Очистка памяти исходных данных

Порядок очистки памяти исходных данных:

Память	
1. Проект	
2. Известн. Дан.	■
3. Код	
4. Выбор памяти	
5. USB	

- P1** 1. Нажмите клавишу F3: **[ПАМ]** в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

Коп. Пр-т	P1
JOB1_ROA	95
1407	50
140722	80
JOB4	0
JOB5	0

Проект	1407
1. Ввод Коорд.	▼
2. Импорт данных	▼
3. Удаление	▼
4. Просмотр	▼
5. Очистка	▼

Очистка

Удалить?

НЕТ **ДА**

2. Выберите «2. Известн. Дан. (исходные данные)». На экране появится перечень проектов. Выберите необходимый проект, нажмите клавишу [ENT] для подтверждения выбора. На экране появится меню управления исходными данными (на второй строке указан текущий проект).

3. Выберите «5. Очистка».

4. Нажмите клавишу F3: [НЕТ], чтобы вернуться в меню управления исходными данными.
Нажмите клавишу F4: [ДА], чтобы удалить все исходные данные по текущему проекту.

9. Управление кодами

Данный режим позволяет управлять кодами. Все коды, сохраненные в памяти, можно использовать из любого проекта, а выбранный код можно записать совместно с точками стояния или данными измерений.

9.1. Изменение списка кодов

Порядок ввода кода:

Память
1.Проект
2.Известн. Дан.
3.Код
4.Выбор памяти
5.USB

Код
1.Редакт. кодов
2.Очист Список

001:DOR
002:ZAB
003:ST
004:PIK
005:DTKOS
↑↓.Т **ПЕР** **ПОСЛ** **УД**

1. Выберите пункт [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.

2. Выберите «3. Код», чтобы перейти в меню управления кодами

3. Выберите пункт «1. Редакт. кодов (Редактирование кодов)» — на экране появится список кодов.

4. Нажмайте клавиши ▲ или ▼, чтобы перемещать курсор и вводить (или редактировать) код.

Где:

Нажмите клавишу F1: [↑↓.P], чтобы изменить функции клавиш ▲ и ▼: если клавиша светлая, используйте ▲ и ▼, чтобы перемещать курсор между смежными кодами; Если клавиша подсвечена, используйте ▲ и ▼, чтобы перемещать курсор между страницами.

Нажмите клавишу F2: [ПЕР], чтобы переместить курсор к первому коду.

Нажмите клавишу F3: [ПОСЛ], чтобы переместить курсор к последнему коду.

Нажмите клавишу F4: [УД], чтобы удалить выбранный код.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все коды, сохраненные в памяти, можно использовать из любого проекта.
- В памяти проекта можно сохранять до 50 кодов.

9.2. Очистка памяти кодов

Порядок очистки всех кодов:

Память

1.Проект

2.Известн. Дан.

3.Код

4.Выбор памяти

5.USB

Код

1.Редакт. кодов

2.Очист Список

Очист всех кодов

Удалить?

НЕТ ДА

001: 

002: 

003: 

004: 

005: 

↑↓.Т ПЕР ПОСЛ УД

P1

1. Нажмите клавишу F3: [ПАМ] в режиме состояния, чтобы войти в меню управления файлами.
2. Выберите «3. Код», чтобы перейти в меню управления кодами
3. Выберите «2. Очист Список (Очистка списка)».



4. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите F4: [ДА], чтобы удалить из памяти проектов все сохраненные коды.



5. Теперь при переходе в меню «1. Редакт. Кодов (Редактировать код)» список кодов будет пуст.

10. Сообщения об ошибках

Low Signal! («Плохой сигнал»)

Повторите точное визирение цели.

Same coordinates («Координаты совпадают»)

Координаты задних точек совпадают. Задайте новое значение или новый порядковый номер.

Out of value («Значение вне допустимых пределов»)

Значение расхождения между координатами выходит за допустимые пределы.

Out of range («Вне диапазона»)

Высота разбивки выходит из допустимого диапазона.

Need 1st obs («Требуется первая точка»)

При измерении недоступной линии было некорректно завершено измерение исходной позиции. Точно визируйте исходную позицию и нажмите клавишу [OBS] для повторного измерения.

Change 1st obs? («Изменить первую точку?»)

При измерении недоступной линии было некорректно завершено измерение цели. Точно визируйте цель и нажмите клавишу [MLM] для повторного измерения.

Need prism obs («Требуется точка призмы»)

При измерениях с разбивкой наблюдение за целью было завершено некорректно. Точно визируйте смещенную точку и нажмите клавишу [ИЗМ] для повторного измерения.

HET Free Space! («Закончилось свободное место!»)

На носителе данных закончилось свободное место для записи. Удалите ненужную информацию из текущего проекта или данные координат из памяти, а затем повторите процедуру записи.

HET data («Нет данных»)


Процедура поиска данных координат или поиска кода была приостановлена. Это могло произойти из-за того, что искомые данные не существуют или объем данных слишком велик.

11. Проверка и юстировка

11.1. Постоянная прибора

Проверка

Рекомендуется провести проверку работы прибора при помощи контрольного ориентира, который установлен на ровной поверхности с известной точностью. Однако обычно в постоянную прибора поправки не вносятся. Если контрольного ориентира нет, можно выбрать плоскую поверхность, установить на ней прибор и цель на одной высоте.

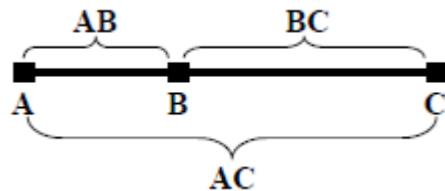

1. Выберите точку B на приблизительно горизонтальной линии AC длиной около 100 метров.

Измерьте длину отрезков AB, AC и BC.

2. Теперь можно рассчитать постоянную прибора по следующей формуле:

Постоянная прибора = AB + BC – AC

3. Повторите действия в пунктах 1 и 2 десять раз и рассчитайте среднее значение постоянной прибора. Если среднее значение находится в пределах ± 3 мм, юстировка не требуется.
4. Если полученное среднее значение превышает ± 3 мм, необходимо сбросить настройку постоянной прибора.

Юстировка


Если требуется сбросить настройку постоянной прибора, обратитесь в сервисную организацию FOIF для проведения этой операции.

11.2. Цилиндрический уровень


Проверка

1. Установите прибор на устойчивое основание (штатив или другое установочное приспособление) и зафиксируйте его.
2. Выполните нивелировку прибора до тех пор, пока цилиндрический уровень не будет параллелен линии, образованной подъемными винтами A и B, а затем отрегулируйте высоту винтов так, чтобы пузырек был в центре уровня.
3. Поверните прибор на 180° (200 гон) и следите за положением пузырька. Если после поворота он по-прежнему находится в центре, дополнительная юстировка не требуется. В противном случае проведите юстировку.

Юстировка

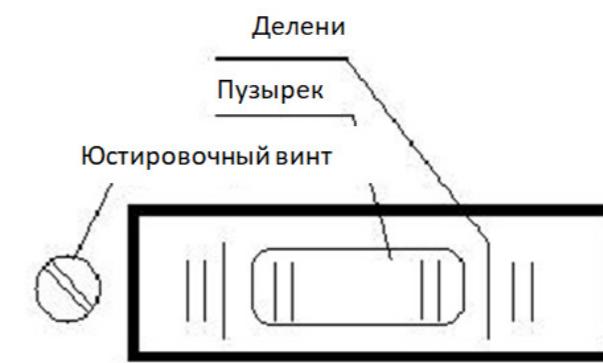

Поворот прибора на 180°

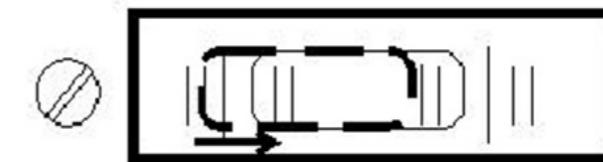

1. Установите прибор на устойчивое основание и зафиксируйте его.
2. Выполните предварительную нивелировку.
3. Поверните прибор и убедитесь, что цилиндрический уровень параллелен линии, образованной двумя подъемными винтами. Затем отрегулируйте высоту винтов так, чтобы пузырек был в центре уровня.
4. Поверните прибор на 180° (200 гон) и слегка поверните юстировочный винт, чтобы сдвинуть пузырек на половину смещения в состоянии покоя.
5. Повторяйте действия в пунктах 3 и 4 до тех пор, пока пузырек не будет находиться в центре уровня в любом положении.

11.3. Круглый уровень

Проверка



1. Установите прибор на устойчивое основание и зафиксируйте его.
2. Выполните точную нивелировку с помощью цилиндрического уровня.
3. Убедитесь, что пузырек круглого уровня расположен точно в центре. Если это не так, необходимо провести повторную юстировку.

Юстировка




1. Установите прибор на устойчивое основание и зафиксируйте его.

- Выполните точную нивелировку с помощью цилиндрического уровня.
- Поворачивайте три юстировочных винта гаечным ключом, чтобы привести пузырек точно в центр уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при регулировке юстировочных винтов. Убедитесь, что все они затянуты с одинаковой силой.


11.4. Оптический визир

Проверка

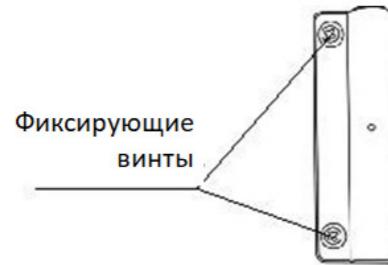

- Установите прибор на штатив и зафиксируйте его.
- Установите мишень с перекрестьем на удалении 50 м от прибора.
- Направьте зрительную трубу на мишень.
- Посмотрите в коллиматор оптического визира на мишень. Если мишень видно в коллиматоре, юстировка не требуется. В противном случае проведите юстировку.

Юстировка

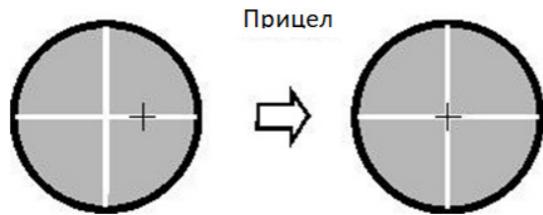

- Установите прибор на штатив и зафиксируйте его.
- Установите мишень с перекрестьем на удалении 50 м от прибора.
- Направьте зрительную трубу на мишень.
- Ослабьте два фиксирующих винта и настройте коллиматор, затем снова затяните винты.

11.5. Оптический отвес (опционально)

Проверка

- Установите прибор на штатив и зафиксируйте его.
- Установите мишень под прибором.
- Наведите центр прицела оптического отвеса непосредственно на мишень с помощью трех подъемных винтов.
- Поверните прибор на 180° (200 гон), проверьте центр прицела и мишень. Если их центры совпадают, юстировка не требуется. В противном случае проведите юстировку.

Юстировка

- Установите прибор на устойчивое основание и зафиксируйте его.
- Установите мишень под прибором.

- При помощи трех подъемных винтов наведите центр прицела отвеса на мишень, расположенную на земле.
- Поверните прибор на 180° (200 гон) и снимите крышку окуляра на оптическом отвесе. Отрегулируйте четыре юстировочных винта так, чтобы центр прицела сдвинулся к центру мишени на половину смещения.
- Повторяйте действия в пунктах (3) и (4) до тех пор, пока центр прицела отвеса не совпадет с центром мишени на земле.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки винтов прицела отвеса сначала ослабьте винт в направлении движения прицела, затем затяните другой винт на то же количество оборотов (чтобы затянуть винт, вращайте его по часовой стрелке, а чтобы ослабить винт — против часовой стрелки). Количество оборотов при затягивании и ослаблении винтов должно быть одинаковым.

11.6. Лазерный отвес

Проверка

- Установите прибор на стабильное основание и зафиксируйте его.
- Установите мишень под прибором.
- Поворачивайте три подъемных винта до тех пор, пока пятно лазера не совпадет с центром мишени на земле, сохраняя нивелировку прибора.
- Поверните прибор на 180° (200 гон) и убедитесь, что пятно лазера совпадает с центром мишени. В противном случае проведите юстировку.

Юстировка


- Установите прибор на стабильное основание и зафиксируйте его.
- Установите мишень под прибором.
- Поворачивайте три подъемных винта до тех пор, пока пятно лазера не совпадет с центром мишени на земле, сохраняя нивелировку прибора.
- Поверните прибор на 180° (200 гон) и снимите защитную крышку лазерного отвеса. Отрегулируйте четыре юстировочных винта отверткой так, чтобы пятно лазера сдвинулось к центру мишени на половину смещения.
- Повторите действия в п. 3 и 4 до тех пор, пока пятно лазера не будет совпадать с центром мишени, сохраняя нивелировку прибора, вне зависимости от направления поворота алидады прибора.

11.7. Вертикальная нить окуляра зрительной трубы

Проверка

- Установите прибор на штатив и выполните точную нивелировку.
- Разместите точку А в 50 м от прибора.
- Направьте зрительную трубу на точку А и отрегулируйте ее положение с помощью винта вертикального наведения. Если точка движется вдоль вертикальной нити прицела, юстировка не требуется. В противном случае проведите юстировку.


4)

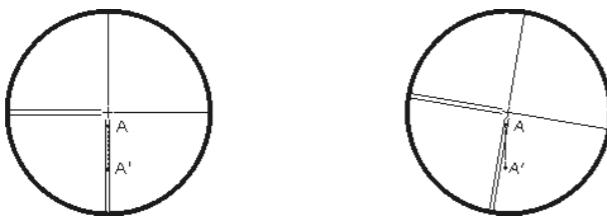

Юстировка

- 1) Установите прибор и разместите точку А в 50 м от прибора.
- 2) Снимите защитную крышку окуляра зрительной трубы. Прицел закреплен четырьмя винтами.
- 3) Слегка ослабьте все четыре фиксирующих винта крестовой отверткой.
- 4) Поверните окуляр так, чтобы вертикальная нить прицела совпадала с точкой А, затем слегка затяните фиксирующие винты.
- 5) Продолжайте проверять точность наведения и постепенно затягивайте винты, чтобы избежать отклонений.

ПРИМЕЧАНИЕ: после юстировки прицела проверьте прибор на наличие коллимационной ошибки и ошибки места нуля вертикального круга (см. «Ошибки оптической оси дальномера и оси визира зрительной трубы»).

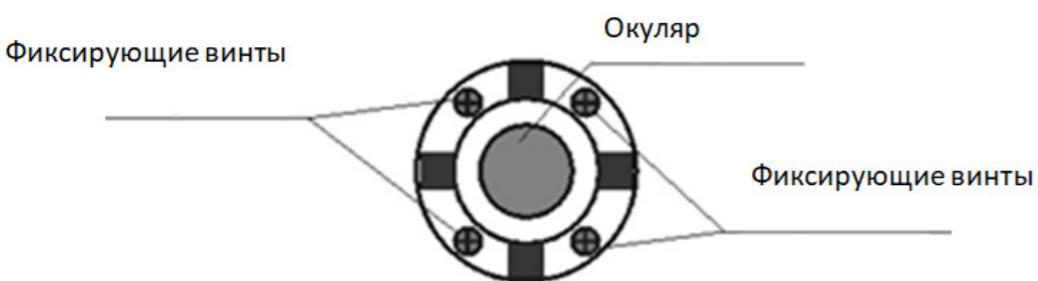

11.8. Коллимационная ошибка

Если линия наведения зрительной трубы не перпендикулярна горизонтальной оси, на экране появится сообщение о коллимационной ошибке. Она может возникнуть во время сборки, транспортировки или эксплуатации прибора.


Проверка

- 1) Установите прибор на штатив или другое установочное приспособление, затем проведите точную нивелировку.
- 2) Наведите на перекрестие коллиматора или заметную цель, удаленную от прибора на определенное расстояние. Измерьте угол в положении «круг лево» (Hl) и «круг право» (Hr).
- 3) Рассчитать горизонтальную коллимационную ошибку С можно по формуле: $C = (Hl - Hr \pm 180^\circ) / 2$. Если $C < 8''$, юстировка не требуется. Если $C > 8''$, проведите юстировку.

Юстировка

- 1) Проведите нивелировку прибора и включите его. Поверните зрительную трубу в исходное положение.
- 2) Наведите на перекрестие коллиматора или заметную цель, удаленную от прибора на определенное расстояние. Измерьте угол в положении «круг лево» (Hl) и «круг право» (Hr).
- 3) Поворачивайте прибор в положении «круг право» с помощью винта горизонтального наведения, пока значение Hr' не станет равным Hr + C.

- 4) Ослабьте крышку прицела зрительной трубы. С помощью двух винтов поворачивайте прицел влево или вправо, пока вертикальные нити прицела зрительной трубы не совпадут с перекрестьем коллиматора или целью.
- 5) Повторите действия поверки и юстировки до приемлемого значения коллимационной ошибки.

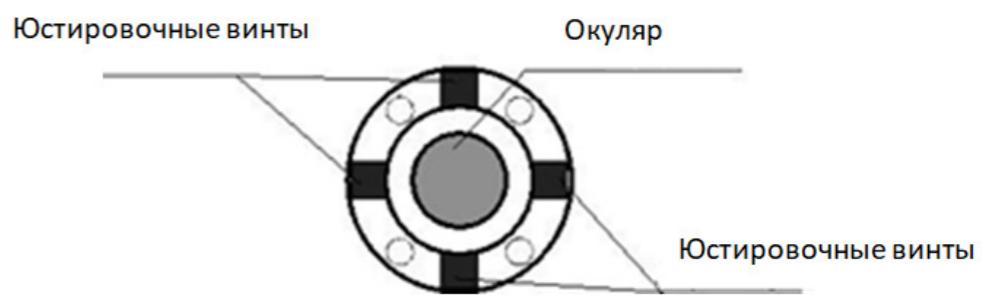

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для регулировки винтов прицела сначала ослабьте винт в направлении движения прицела, затем затяните другой винт на то же количество оборотов (чтобы затянуть винт, вращайте его по часовой стрелке, а чтобы ослабить винт — против часовой стрелки). Количество оборотов при затягивании и ослаблении винтов должно быть одинаковым.
2. После юстировки прицела необходимо выполнить программную корректировку ошибки места нуля вертикального круга (см. п. 23.10 «Ошибка места нуля вертикального круга»).

11.9. Компенсатор (датчик наклона)

Если угол наклона на экране отклоняется от нуль-пункта (0°), процедура нивелировки была выполнена некорректно. Это существенно ухудшит точность измерений углов. Выполните следующие действия, чтобы устранить ошибку отклонения угла наклона от нуль-пункта.

Проверка

Установите прибор на штатив или другое установочное приспособление, затем проведите точную нивелировку.

Конфигурация

1. Усл-я наблюд.
2. Парам. Инстр.
- 3. Конст. Инстр.**
4. Парам. связи
5. Единицы

P1



Нажмите клавишу ESC, а затем F4: [КОНФ], чтобы перейти в режим конфигурации.

1. Коррект. наэл.
2. Коррект. коллим.

1. Дважды нажмите клавишу F4: [0УСТ], чтобы установить горизонтальный угол как 0° на стр. 1 в режиме измерений.
2. Выберите «3. Конст. Инстр. (Быстрая юстировка)», чтобы установить основные параметры прибора (на экране появятся две опции).
3. Выберите пункт «1. Коррект. накл. (Поправка на наклон)».

P2



X -0°00'01"
Y 0°00'01"
ГУ 0°00'00" 

Читать диспл 1

[ДА]

X -0°00'01"
Y 0°00'01"
ГУ 0°00'00" 

Читать диспл 2

[ДА]

Рассчитайте следующие значения смещения (ошибка отклонения угла наклона от нуль-пункта):

$$X\text{смещ.} = (X_1 + X_2) / 2$$

$$Y\text{смещ.} = (Y_1 + Y_2) / 2$$

Если значения смещения находятся в пределах $\pm 20''$, юстировка не требуется. Если одно из значений смещения (по оси X или Y) превышает $\pm 20''$, выполните юстировку.

Юстировка

X -0°00'01"
Y 0°00'01"
ГУ 180°00'00" 

Читать диспл 2

[ДА]

X Old -0°00'03"
Y Стр 0°00'02"
X New -0°00'02"
Y Нов 0°00'02" 

Установить?

[ДА] [НЕТ]

11.10. Ошибка места нуля вертикального круга

Отклонение между местом нуля вертикального круга и горизонтальным направлением — это серьезная ошибка, которую следует учитывать при измерении вертикальных углов. В программе прибора предусмотрена формула для корректировки этой ошибки.

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к выполнению этих действий, внимательно изучите руководство по эксплуатации, чтобы избежать возможного повреждения данных.

Из-за тесной связи между местом нуля вертикального круга и нуль-пунктом компенсатора следует проверять и корректировать нуль-пункт компенсатора, прежде чем переходить к юстировке вертикального круга. Считываемые показания должны быть стабильными.

- Подождите несколько секунд, пока на экране не появятся значения компенсации углов X1 и Y1. Запишите эти значения.

Проверка:

Отрегулируйте прицел зрительной трубы и откорректируйте коллимационную ошибку, прежде чем приступить к этим действиям.

- Установите прибор на штатив или другое стабильное основание, выполните точную нивелировку и включите прибор.
- Наведите на перекрестье коллиматора или заметную цель, удаленную от прибора на определенном расстоянии, при этом вертикальный угол должен находиться в пределах $\pm 10^\circ$. Измерьте угол в положении «круг лево» (F1) и «круг право» (F2).
- Рассчитайте ошибку места нуля (i) по следующей формуле: $i = (Vl + Vr - 360^\circ) / 2$.
- Если $i < 10''$, юстировка не требуется. В противном случае выполните юстировку.

Программная юстировка:

Установите прибор на штатив или другое установочное приспособление, затем проведите точную нивелировку.

Конфигурация

P1

- Усл-я наблюд.
- Парам. Инстр.
- 3. Конст. Инстр.**
- Парам. связи
- Единицы

Настройка инстр.

- Коррект накл.
- 2. Место нуля**

P2

ВУ 270°00'00"

ГУ 000°00'00" 

Читать диспл 1

[ДА]

ВУ 90°00'00"

ГУ 180°00'00" 

Читать диспл 2

[ДА]

- Нажмите клавишу F4: **[CNFG]**, чтобы перейти в режим конфигурации.

- Выберите **«3. Констр. Инстр.** (Быстрая юстировка), чтобы установить основные параметры прибора. На дисплее отображаются два параметра.

- Выберите **«2. Место нуля** (Корректировка ошибки места нуля).

- Наведите прицел на опорную точку в положении I и нажмите клавишу F3: **[ДА]**.

- Наведите прицел на опорную точку в положении II. Поверните прибор на 180° , наведите прицел на ту же точку и нажмите F3: **[ДА]**.

- Поверните прибор на 180° . Ослабьте зажим горизонтальной наводки и поверните прибор на 180° , следя за отображаемым значением горизонтального угла, а затем затяните зажим. Подождите несколько секунд, пока на экране не появятся значения компенсации углов X2 и Y2. Запишите эти значения.

Рассчитайте следующие значения смещения (ошибка отклонения угла наклона от нуль-пункта):

$$X\text{смещ.} = (X_1 + X_2) / 2$$

$$Y\text{смещ.} = (Y_1 + Y_2) / 2$$

Если значения смещения находятся в пределах $\pm 20''$, юстировка не требуется. Если одно из значений смещения (по оси X или Y) превышает $\pm 20''$, выполните юстировку.

Юстировка

- Нажмите клавишу F3: **[ДА]**, чтобы установить горизонтальный угол как 0° . На экране появится надпись Читать диспл 2 (Установить точку 2).
- Поверните верхнюю часть прибора на 180° . Подождите несколько секунд, пока число на дисплее на остановится, и нажмите F3: **[ДА]**.

- Если обе постоянных находятся в пределах допустимых значений, нажмите F3: **[ДА]**, чтобы сохранить новый угол корректировки, или F4: **[НЕТ]**, чтобы сбросить результат корректировки.

Установить?

[ДА] [НЕТ]

6. Нажмите F3: [ДА], чтобы подтвердить корректировку, или F4: [НЕТ], чтобы сбросить данные.

Ош. индекса
 Стр 0°00'00"
 Нов 00°00'00" 
 Установить?
 


11.11. Ошибки оптической оси дальномера и оси визира зрительной трубы

После юстировки ошибки прицела зрительной трубы необходимо проверять наличие данных ошибок.

Проверка

Установите прибор на штатив или другое устойчивое основание, выполните точную нивелировку и включите прибор.

- 1) Поместите отражательную марку на удалении 5–20 м от прибора.
- 2) Наведите прицел телескопа на центр отражательной марки.

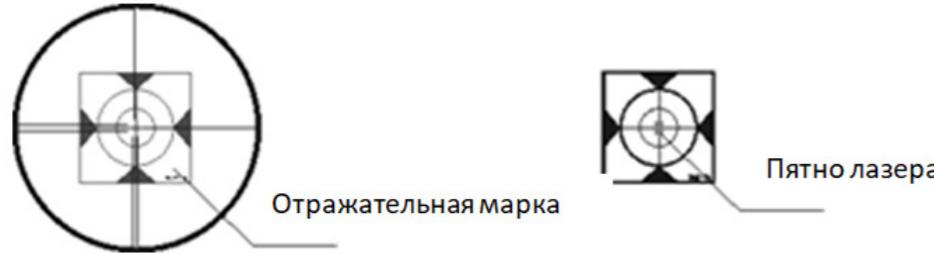

- 3) Перейдите на экран проверки сигнала дальномера (см. п. 3.2.8. «Настройка прибора»).
- 4) Если пятно лазера совпадает с центром отражательной марки, юстировка не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Лазерное излучение! Избегайте прямого попадания в глаза.
2. Обратитесь к ближайшему дилеру, если требуется провести юстировку прибора.

12. Техническое и сервисное обслуживание

12.1. Техническое обслуживание и чистка

Всегда содержите тахеометр в чистоте.

Не погружайте тахеометр в воду или другие жидкости.

Грязь вытирайте, используя влажную мягкую ткань. Не используйте чистящие средства или растворители.

Позаботьтесь о том, чтобы не поцарапать объектив во время чистки. Используйте только мягкую щетку или мягкую ткань.

12.2. Сервисное обслуживание

Если тахеометр вышел из строя, несмотря на осторожное обращение во время выполнения измерений или процедур поверки, ремонт должен выполняться авторизованным сервисным центром послепродажного обслуживания. Не открывайте тахеометр самостоятельно.

13. Транспортировка

Во время хранения или транспортировки, всегда выключайте тахеометр.

Во время транспортировки используйте фирменный футляр, чтобы защитить прибор, обязательно используйте для перевозки оригинальную или эквивалентную упаковку.

Упакованный прибор может транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании самолетом прибор должен размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузов автомобилей, используемые для транспортирования, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.

Условия транспортирования упакованного прибора:

- температура от -40°C до +70°C;
- относительная влажность до 98% при температуре до +35°C;
- относительное давление от 84 до 106,7 КПа;
- максимальное ускорение транспортной тряски 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 1 ч или 15000 ударов с тем же ускорением.

Условия транспортирования прибора без упаковки:

- температура окружающего воздуха от -20° до +50°C;
- относительная влажность до 98% при температуре +25°C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 КПа;
- вибрация амплитудой не более 0,1 мм в диапазоне частот от 5 до 25 Гц;

Расстановка и крепление ящика с прибором в транспортных средствах должны исключать возможность его смещения, ударов, толчков.

Ящик должен находиться в положении, при котором стрелки знака «↑↑» направлены вверх.

⚠ По возможности не переносите тахеометр, когда он установлен на штативе.

Однако, если это необходимо, держите тахеометр насколько возможно вертикально, несите его перед собой и никогда не переносите его горизонтально на плече.

⚠ Опасность травмирования от опрокидывания кейса для переноски: не стойте и не сидите на кейсе для переноски.

⚠ Опасность травмирования от падения измерительного инструмента или кейса для переноски: не используйте кейс для переноски с поврежденными ремешками, ручками или ремнями.

14. Хранение

Упакованный тахеометр и прибор без упаковки должны храниться на стеллажах в сухом помещении в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Наденьте крышку на объектив оптической трубы. Поместите тахеометр в кейс для переноски так, чтобы установочный винт 9 и круглый пузырьковый уровень были направлены вверх. Проконтролируйте, чтобы окуляр 19 был направлен к трегеру 1 и закрепите установочный винт 9. После этого, закройте и заприте кейс для переноски.

Прежде, чем закрыть кейс для переноски, проверьте кейс и тахеометр на предмет влажности. Влажность в закрытом кейсе для переноски может повредить тахеометр и привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Перед хранением зарядите аккумуляторные батареи. Чтобы предотвратить разряд аккумуляторных батарей и продлить их ресурс, аккумуляторные батареи необходимо перезаряжать каждые три месяца.

Температура и влажность могут влиять на ёмкость разряда аккумуляторной батареи. Храните аккумуляторные батареи в сухом месте при температуре между 0° и + 20°C.

Прибор в транспортной таре можно хранить в течение шести месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтёков и загрязнений.

Приложение I (информационное). Поправки на атмосферные условия

Настройки по умолчанию: температура: 20 °C, давление: 1013 гПа, 0 мк/мм

Формула поправки:

$$Kpt = 274,417 - 0,2905 \times p / (1 + 0,0036 \times t) \dots \dots \dots$$

$$Kpt = 278,960 - 0,2902 \times p / (1 + 0,0036 \times t) \dots \dots \dots$$

Где p — давление, гПа

t — температура (°C)

Kpt — поправка на атмосферные условия (мм/км)

Пример:

$$t = 20^{\circ}\text{C}, p = 1013 \text{ гПа}, L_0 = 1000 \text{ м}$$

тогда $Kpt = 0 \text{ мм/км}$


$Kpt = 4 \text{ мм/км}$

$$L = L_0(1+Kpt) = 1000 \times (1+0 \times 10^{-6}) = 1000,000 \text{ м}$$

$$L = L_0(1+Kpt) = 1000 \times (1+4 \times 10^{-6}) = 1000,004 \text{ м}$$


Значение поправки на атмосферные условия можно получить, сверившись с графиками ниже. Отложите измеренную температуру по горизонтальной оси, а давление по вертикальной оси на графике.

Полученное значение на диагональной линии и будет искомым значением поправки на атмосферные условия.

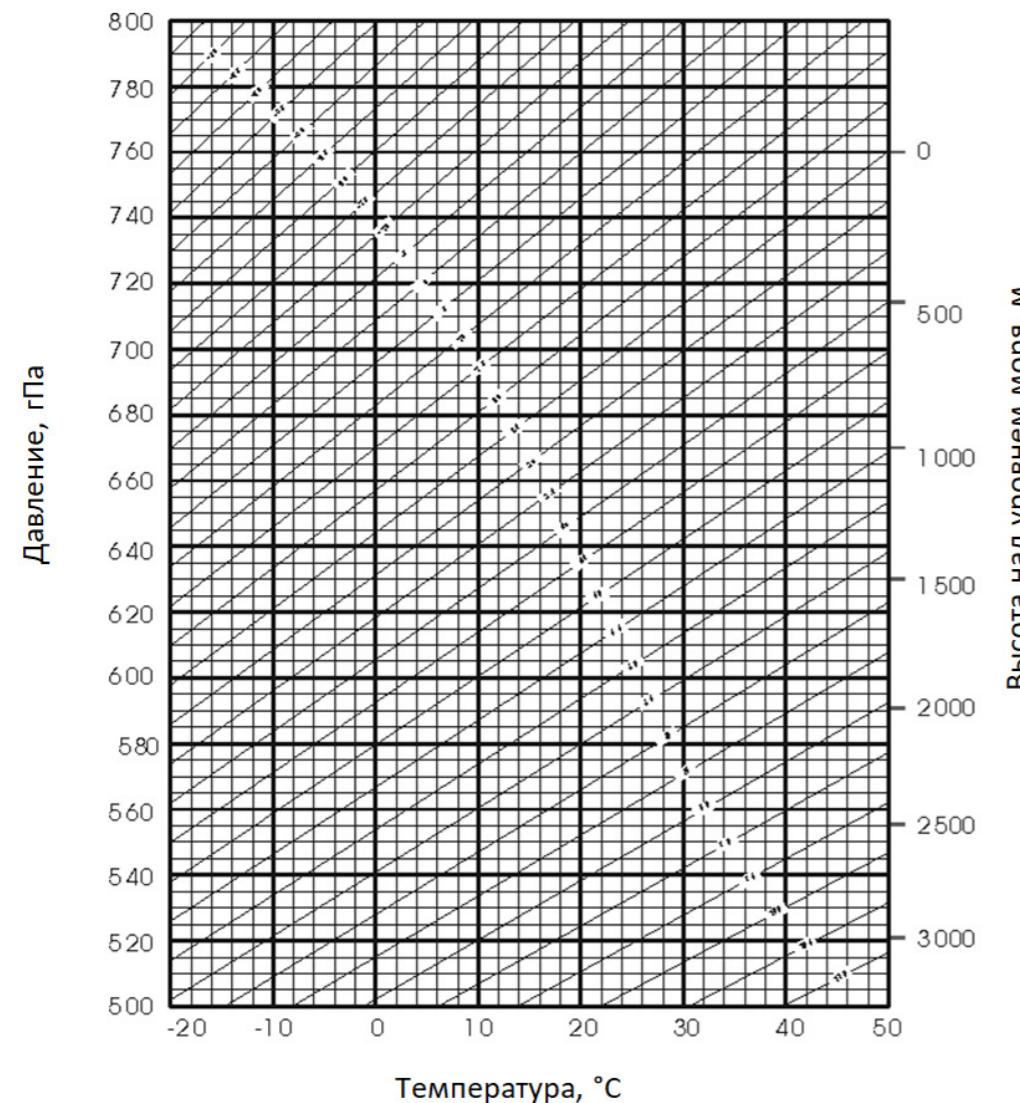

Приложение II. Поправки на кривизну земли и рефракцию

При расчете поправки на кривизну земли и рефракцию для измерений расстояния прибор использует следующие формулы для наклонного расстояния, горизонтального и вертикального расстояния:

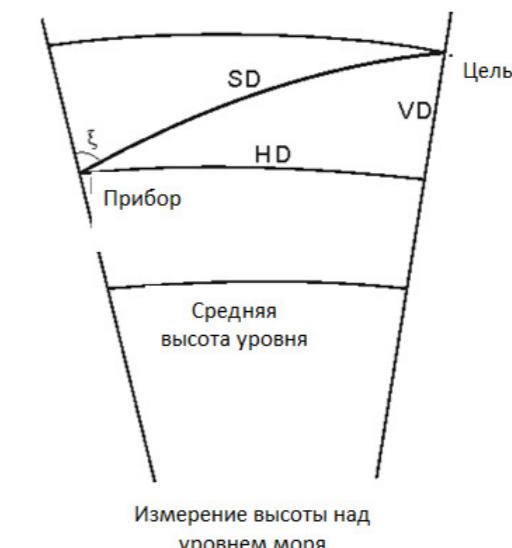

$$SD = D_0 \times (1 + ppm \times 10^{-6}) + mm$$

SD — отображенное наклонное расстояние, м

D0 — фактическое измеренное расстояние, м

ppm — коэффициент масштабирования, мм/км

mm — постоянная цели, мм

$$HD = Y - A \times X \times Y$$

$$VD = X + B \times Y^2$$

HD — расстояние по горизонтали, мм

VD — расстояние по вертикали, мм

$$Y = SD \cdot |\sin \xi|$$

$$X = SD \cdot \cos \xi$$

ξ — Зенитный угол

$$A = \frac{1 - \frac{K}{2}}{R}$$

$$B = \frac{1 - \frac{K}{2}}{2R}$$

$$K = 0,142 \text{ или } 0,20$$

$$R = 6,37 \times 10^6 \text{ м}$$

Если поправка на кривизну земли и рефракцию не требуется, можно использовать следующие формулы для пересчета расстояний по горизонтали и вертикали:

$$HD = SD \times \cos \xi \quad VD = SD \times |\sin \xi|$$

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Коэффициент на рефракцию K по умолчанию равен 0,142.

Для изменения этого коэффициента см. п. 3.8.1 «Установка условий измерения».

Приложение III.

Установка и снятие тахеометра с трегера



Удобнее устанавливать и снимать прибор с трегера путем ослабления зажима трегера.

Снятие

- 1) Поверните зажим трегера против часовой стрелки до освобождения рычага.
- 2) Придерживая одной рукой трегер, а второй рукой взявшись за ручку для переноски, приподнимите прибор и снимите его с трегера.

Установка

- 1) Опустите прибор на трегер таким образом, чтобы коммуникационный порт располагался напротив углубления в трегере.
- 2) Поверните зажим трегера по часовой стрелке до затяжки рычага.

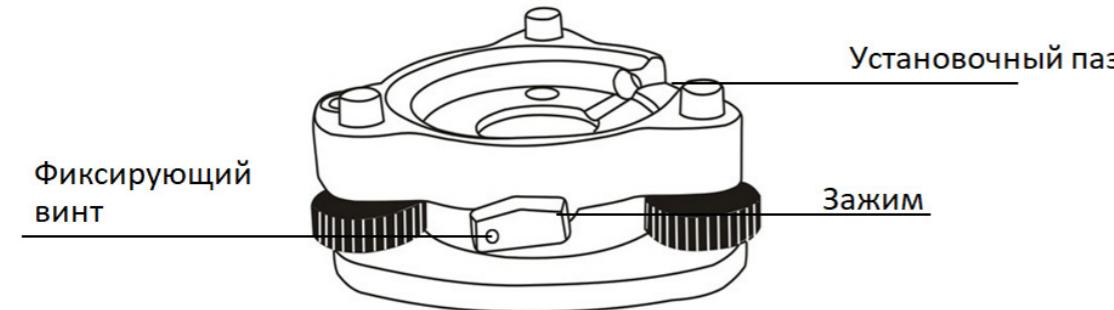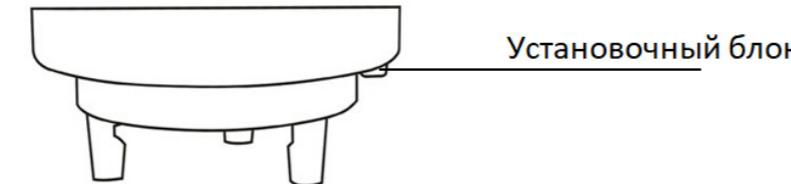

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните зажим трегера

Не следует часто снимать и устанавливать прибор с трегера. Необходимо закрепить зажим трегера фиксирующим винтом во избежание случайного отсоединения прибора.

Для фиксации зажима выверните фиксирующий винт при помощи отвертки.

Приложение IV.

Комплектность тахеометра

Наименование	Обозначение	Количество
Тахеометр электронный	RTS102N	1 шт.
Аккумуляторная батарея	-	2 шт.
Зарядное устройство	-	1 шт.
Кабель передачи данных miniUSB	-	1 шт.
Карта памяти формата SD	-	1 шт.
Чехол для защиты от осадков	-	1 шт.
Набор инструментов для ухода за оптикой и юстировки	-	1 шт.
Защитная крышка объектива	-	1 шт.
Транспортировочный футляр	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации (в электронном виде)	-	1 экз.
Свидетельство о поверке (в электронном виде)	-	1 экз.